

Flexim FLUXUS G831ST-HT Caudalímetro ultrasónico





Índice

1	Introducción	7
2	Advertencias de seguridad	8
2.1	Advertencias de seguridad generales	8
2.2	Uso conforme	8
2.3	Uso no conforme	9
2.4	Advertencias de seguridad para usuarios	9
2.5	Advertencias de seguridad para operadores	9
2.6	Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos	9
2.7	Advertencias de seguridad para el transporte	10
2.8	Procedimiento recomendado en situaciones de peligro	10
3	Conceptos básicos	11
3.1	Principio de medición	11
3.2	Configuración de medición	13
3.3	Permeabilidad acústica	14
3.4	Perfil de flujo no perturbado	14
4	Descripción del producto	17
4.1	Sistema de medición	17
4.2	Concepto de manejo	17
4.3	Visualización	19
4.4	Teclado	20
5	Transporte y almacenamiento	21
5.1	Transporte	21
5.2	Almacenamiento	21
6	Montaje	22
6.1	Transmisor	23
6.2	Transductores	28
6.3	Sensor de temperatura	48
7	Conexión	51
7.1	Transductores	54
7.2	Memoria SENSPROM	65
7.3	Fuente de alimentación	67
7.4	Salidas	69
7.5	Entradas	73
7.6	Sensor de temperatura	75
7.7	Interfaz de servicio	77
8	Arranque	78
8.1	Ajustes en el primer arranque	79
8.2	Conexión	79
8.3	Selección del idioma	80
8.4	Inicialización	80
8.5	Fecha y hora	81
8.6	Informaciones acerca del transmisor	81

9	Medición	82
9.1	Entrada de parámetros	82
9.2	Configuración de una salida	88
9.3	Arranque de la medición	95
9.4	Visualización durante la medición	97
9.5	Ejecución de funciones especiales	99
9.6	Detención de la medición	100
10	Localización y resolución de problemas	101
10.1	Problemas con la medición	102
10.2	Selección del punto de medición	102
10.3	Contacto acústico máximo	102
10.4	Problemas específicos de la aplicación	103
10.5	Desviaciones significantes de los valores de medición	103
10.6	Problemas con los totalizadores	103
11	Mantenimiento y limpieza	104
11.1	Mantenimiento	105
11.2	Limpieza	105
11.3	Calibración	105
11.4	Control de la junta tórica	106
11.5	Control de la rosca en el envoltente antideflagrante	107
11.6	Control de la carcasa y de la ventana	107
12	Desmontaje y eliminación	108
12.1	Desmontaje	108
12.2	Eliminación	108
13	Modos de usuario	109
13.1	Modo StandardUser	110
13.2	Modo ExpertUser	112
13.3	Modos SuperUser y SuperUser avanzado	114
14	Salidas	116
14.1	Configuración de una salida digital como salida binaria	116
14.2	Configuración de una salida digital como salida de impulsos	119
14.3	Configuración de una salida digital como salida de frecuencia	122
15	Entradas	125
15.1	Configuración de las entradas	125
15.2	Asignación de una entrada	129
16	Memoria de valores de medición	130
16.1	Configuración de la memoria de valores de medición	130
16.2	Borrado de la memoria de valores de medición	133
16.3	Informaciones referentes a la memoria de valores de medición	134
17	Funciones avanzadas	135
17.1	Totalizadores	135
17.2	Diagnóstico con ayuda de la función snap	138
17.3	Modificación del límite para el diámetro interior de la tubería	139
17.4	Funciones remotas	139
17.5	Disparo de evento	141
17.6	Protocolo evento	145

18	Ajustes	146
18.1	Diálogos y menús	146
18.2	Ajustes de la medición	148
18.3	Unidades de medida	149
18.4	Lista de selección de materiales	150
18.5	Uso de conjuntos de parámetros	150
18.6	Ajuste del contraste	151
18.7	HotCodes	151
18.8	Bloqueo de tecla	152

Anexo

A	Estructura del menú	155
B	Unidades de medida	168
C	Referencia	171
D	Informaciones legales - licencias Open Source	172

1 Introducción

Esta instrucción de empleo ha sido escrita para usuarios del caudalímetro ultrasónico FLUXUS. Ella contiene información importante acerca del instrumento de medición, como manejarlo correctamente y como evitar daños. Familiarícese con las advertencias de seguridad. Es importante que haya leído y entendido la instrucción de empleo en su totalidad antes de emplear el instrumento de medición.

Todos los trabajos en el instrumento de medición deben ser efectuados únicamente por personal capacitado y autorizado.

Presentación de advertencias

La instrucción de empleo contiene advertencias que están visualizadas de la siguiente manera:

¡Peligro!	
	Tipo y origen del peligro Peligro con un alto grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar la muerte o daños severos. → medidas de prevención
¡Advertencia!	
	Tipo y origen del peligro Peligro con un mediano grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar daños severos o moderados. → medidas de prevención
¡Atención!	
	Tipo y origen del peligro Peligro con un bajo grado de riesgo, que si no es evitado, puede causar daños ligeros o moderados. → medidas de prevención
¡Importante!	
Este texto contiene información importante que debe ser respetada para evitar daños materiales.	
¡Aviso!	
Este texto contiene información importante para el uso del instrumento de medición.	

Almacenamiento de la instrucción de empleo

La instrucción de empleo siempre debe estar a alcance de mano en el sitio de instalación del instrumento de medición. Este debe estar siempre disponible para el usuario.

Aviso del usuario

Se ha hecho el máximo esfuerzo para garantizar la exactitud del contenido de esta instrucción de empleo. Si Usted no obstante encontrase información incorrecta o faltante, le rogamos que nos la comunique.

Estamos muy agradecidos por recibir sugerencias y comentarios con respecto al concepto así como información acerca de sus experiencias al usar el instrumento de medición. Si tiene sugerencias para mejorar la documentación, en especial de esta instrucción de empleo, comuníquenoslas para considerarlas en nuevas ediciones.

Derechos de autor

El contenido de esta instrucción de empleo puede ser modificado en cualquier momento. Todos los derechos de autor pertenecen a la empresa FLEXIM GmbH. Sin la autorización escrita por FLEXIM queda prohibida cualquier tipo de reproducción de esta instrucción de empleo.

Declaración de conformidad

Para la declaración de conformidad UE según la directiva ATEX, véase el documento SIFLUXUS.

2 Advertencias de seguridad

2.1 Advertencias de seguridad generales

Antes de usar el instrumento de medición, lea cuidadosamente la instrucción de empleo.

El no cumplir con las instrucciones, en especial con las advertencias de seguridad, pone en peligro la salud y puede provocar daños materiales. Si tiene preguntas, contacte FLEXIM.

Observe las condiciones ambientales y de instalación, indicadas en la documentación, durante la instalación y el funcionamiento del instrumento de medición.

Descripción de los símbolos del transmisor y del accesorio:

símbolo	significado
	corriente continua
	conexión para conexión equipotencial/conexión a tierra
	conductor de protección
	Equipos electrónicos y baterías deben ser eliminados por separado. En casos necesarios, las sustancias peligrosas son indicadas.
	¡Advertencia! Peligro de descargas eléctricas.
	Observe la instrucción de empleo.
	¡Advertencia! Observe las advertencias de seguridad de la documentación del fabricante.

Antes de cualquier uso, es importante verificar el estado y la seguridad funcional del instrumento de medición. Contacte FLEXIM, en caso de que se presenten fallas o daños durante la instalación o el funcionamiento del instrumento de medición. Cualquier modificación o transformación no autorizada del instrumento de medición queda prohibido.

Si el punto de medición se encuentra en una atmósfera explosiva, se debe determinar la zona peligrosa y la atmósfera explosiva en cuestión. El transmisor, los transductores y el accesorio deben ser apropiados y autorizados para esta zona.

El personal debe poseer una capacitación y conocimiento para realizar estos trabajos.

Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas", véase el documento SIFLUXUS. Observe los reglamentos acerca de sustancias peligrosas y sus hojas de datos de seguridad correspondientes. Observe las directivas sobre la eliminación de equipos electrónicos.

2.2 Uso conforme

El instrumento de medición sirve para medir las propiedades de fluidos en tuberías cerradas. La velocidad del caudal media del fluido es medida a través de los transductores conectados.

De estos valores, el transmisor calcula las magnitudes buscadas, como p. ej. el caudal volumétrico, el caudal másico. La comparación con los valores guardados en el transmisor permite determinar otras magnitudes. La salida de las magnitudes se efectúa a través de salidas configurables y a través de la pantalla.

- Para asegurar un uso conforme, todas la instrucciones de la presente instrucción de empleo deben ser respetadas.
- Cada uso que no sea el conforme o diferente no será cubierta por la garantía y puede causar peligros. Daños resultantes son responsabilidad del operador o del usuario.
- La medición se lleva a cabo sin contacto directo con el fluido en la tubería. El perfil del flujo no es influenciado.
- Los transductores se fijan en la tubería con ayuda del porta-transductores entregado.
- Si se requiere de una extensión para la conexión de los transductores al transmisor, se puede usar una caja de bornes (opción). Observe las advertencias de seguridad en la instrucción de empleo. Para datos técnicos de la caja de bornes, véase la especificación técnica.

- Observe las condiciones de servicio, como p. ej. el ambiente y los rangos de tensión. Para datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

2.3 Uso no conforme

Los siguientes puntos son considerados como uso no conforme en el sentido de un manejo erróneo:

- todos los trabajos en el instrumento de medición sin cumplir todas las instrucciones de esta instrucción de empleo
- uso de combinaciones de transmisores, de transductores y de accesorios no previstos por FLEXIM
- instalación del transmisor, de los transductores y de los accesorios en una atmósfera explosiva para la cual no están autorizados
- todos los trabajos en el instrumento de medición (p. ej. instalación, desmontaje, conexión, puesta en marcha, manejo y mantenimiento) por personal no autorizado y no capacitado
- almacenamiento, instalación o funcionamiento del instrumento de medición fuera de sus condiciones ambiente, véase la especificación técnica

2.4 Advertencias de seguridad para usuarios

Todos los trabajos en el instrumento de medición únicamente pueden ser efectuados por personal capacitado y autorizado. Observe las advertencias de seguridad en la instrucción de empleo. Para datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

- Respete los reglamentos de seguridad y de prevención de accidentes aplicables para el lugar de instalación.
- Use únicamente las fijaciones y transductores entregados así como los accesorios previstos.
- Siempre es necesario ponerse el equipo de protección individual.


2.5 Advertencias de seguridad para operadores

- El operador es obligado de capacitar al personal para los trabajos a realizar. Es responsable de poner a disposición el equipo de protección individual y dar ordenes de ponérselo. Se recomienda llevar a cabo una evaluación de riesgos del lugar de trabajo.
- A parte de las advertencias de seguridad en esta instrucción de empleo, se deben respetar los reglamentos de seguridad, de protección de trabajo y del medio ambiente aplicables al rango de aplicación del transmisor, de los transductores y de los accesorios.
- Con excepción de algunos puntos mencionados en el capítulo 11, el instrumento de medición no requiere ningún mantenimiento. Los componentes y los repuestos únicamente pueden ser reemplazados por FLEXIM. El operador debe efectuar controles periódicos para verificar si hay cambios o daños que pueden causar peligro. Si tiene preguntas, contacte FLEXIM.
- Respete las instrucciones para la instalación y la conexión del transmisor, de los transductores y los accesorios.

2.6 Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos

- Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. instalación, desmontaje, conexión, mantenimiento), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.
- Trabajos eléctricos deben llevarse a cabo únicamente si hay suficiente espacio.
- Abra el transmisor únicamente en condiciones ambiente seguras (p. ej. humedad del aire < 90 %, ausencia de contaminación conductiva y de una atmósfera explosiva).
- El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si todos los cables están montados firmemente con los prensaestopas y si la carcasa está firmemente cerrada con tornillos.
- Es importante verificar periódicamente si las conexiones eléctricas están en buen estado y si se encuentran fijadas.
- Al conectar el transmisor a la fuente de alimentación, es necesario instalar un interruptor como dispositivo de separación cumpliendo con las existencias de las normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3. El interruptor debe separar todos los conductores de corriente. La conexión del conductor de protección no se debe interrumpir. El interruptor debe estar en un lugar de fácil acceso para el usuario y estar identificado como dispositivo de separación para el transmisor. El interruptor debe estar cerca del transmisor. Si el transmisor es utilizado en una atmósfera explosiva, el interruptor debe estar afuera de la atmósfera explosiva. En caso de que no sea posible, el interruptor debe encontrarse en una zona con el menor riesgo.
- La conexión se puede establecer únicamente en redes de la categoría de sobretensión II. Observe las instrucciones de instalación, en especial la asignación de los bornes, durante la conexión de las entradas y salidas así como la fuente de alimentación.
- El módulo electrónico de rack no debe ser sacado de la carcasa. El transmisor no contiene componentes que requieren ser revisados por el usuario. Para trabajos de reparación y de servicio, contacte FLEXIM.
- Observe las instrucciones de seguridad y de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

Fig. 2.1: Transmisor

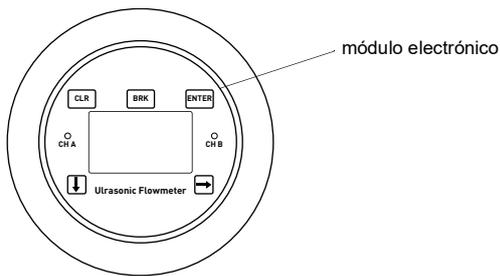

2.7 Advertencias de seguridad para el transporte

¡Atención!



Advertencia ante lesiones por caídas de objetos

Objetos no asegurados que pueden caerse pueden causar lesiones severas.

- Asegure todos los componentes ante caídas durante el transporte.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Si se percata de algún daño de transporte, contacte de inmediato el proveedor o FLEXIM.
- El transmisor es un instrumento de medición electrónico sensible. Evite choques o golpes.
- Trate el cable del transductor con cuidado. Evite un doblado excesivo. Observe las condiciones ambiente.
- Seleccione una superficie fija para poner el transmisor, los transductores y el accesorio.
- El transmisor, los transductores y el accesorio deben estar empacados adecuadamente para el transporte:
 - Si es posible, utilice el embalaje original de FLEXIM o un cartón equivalente.
 - Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
 - Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
 - Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

2.8 Procedimiento recomendado en situaciones de peligro

Procedimiento en la lucha contra incendios

- Si es posible, interrumpa el transmisor de la fuente de alimentación.
- Antes de extinguir, proteja las partes eléctricas que no están afectadas (p. ej. cubriéndolas).
- Seleccione un medio de extinción adecuado. Si es posible, evite extintores conductivos.
- Respete las distancias mínimas en vigor. Estas varían dependiendo del medio de extinción usado.

3 Conceptos básicos

En la medición del caudal por ultrasonido, la velocidad de flujo de un fluido en una tubería es determinada. Otras magnitudes medidas son derivadas de la velocidad de flujo y, en caso necesario, de magnitudes medidas adicionales.

3.1 Principio de medición

3.1.1 Términos

Perfil de flujo

Distribución de las velocidades del flujo sobre la superficie de la sección transversal de la tubería. Para obtener una medición óptima, el perfil de flujo debe estar completamente formado y axialmente simétrico. La forma del perfil de flujo depende de que el flujo es laminar o turbulento, además es sumamente influida por las condiciones en la entrada del punto de medición.

Número de Reynolds Re

El número de Reynolds Re es un índice para describir el comportamiento turbulento de un fluido en la tubería. El número de Reynolds Re depende de la velocidad de flujo, de la viscosidad cinemática del fluido así como del diámetro interior de la tubería.

Si el número de Reynolds excede un valor crítico (con flujos en tuberías, normalmente aprox. 2300), tiene lugar la transición de un flujo laminar a un flujo turbulento.

Flujo laminar

Se trata de un flujo sin turbulencias. El fluido se mueve en láminas paralelas sin que se mezclen.

Flujo turbulento

Se trata de un flujo con turbulencias (vórtices del fluido). En aplicaciones técnicas, los flujos dentro de una tubería son normalmente turbulentos.

Zona de transición

Se trata de un flujo parcialmente laminar y parcialmente turbulento.

Velocidad de flujo v

Es la media de todas las velocidades de flujo del fluido a través de la superficie de la sección transversal de la tubería.

Factor de calibración fluidomecánico k_{Re}

El factor de calibración fluidomecánico k_{Re} es usado para convertir el valor de la velocidad de flujo medido en el área del haz sónico, en el valor de la velocidad de flujo a través de toda la superficie de la sección transversal de la tubería. En un perfil de flujo completamente desarrollado, el factor de calibración fluidomecánico depende solamente del número de Reynolds y de la rugosidad de la pared interior de la tubería. El factor de calibración fluidomecánico se vuelve a calcular por el transmisor para cada medición.

Caudal volumétrico de servicio \dot{V}

$$\dot{V} = v \cdot A$$

Es el volumen del fluido que fluye por la tubería por unidad de tiempo. El caudal volumétrico de servicio es el producto de la velocidad del caudal v y de la superficie de la sección transversal de la tubería A .

Caudal másico \dot{m}

$$\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho$$

Es la masa del fluido que fluye por la tubería por unidad de tiempo. El caudal másico es el producto del caudal volumétrico \dot{V} y la densidad ρ .

3.1.2 Medición de la velocidad del caudal


La velocidad de flujo del fluido se mide empleando el principio de correlación. 2 parejas de transductores ultrasónicos del mismo tipo están montadas a una distancia Δx en la tubería que está completamente lleno de un líquido. Las parejas de transductores forman las barreras de medición A y B. Las señales ultrasónicas son alternativamente enviadas por los emisores A_1 y B_1 y recibidas por el receptor respectivo A_2 y B_2 . Las señales ultrasónicas son moduladas por los vórtices del fluido turbulento referible a su amplitud y la fase. Debido a que los vórtices son llevados por el flujo, pasan las barreras de medición A y B con un desfase de tiempo Δt . Los esquemas de modulación de las señales ultrasónicas de las barreras de medición A y B son de la misma manera desplazados por Δt . Este desfase de tiempo Δt es medido mediante la correlación cruzada de las señales de modulación. Con la ayuda del factor de calibración fluidomecánico es posible calcular la velocidad de flujo media.

$$v = k_{Re} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

donde


- v – velocidad media del caudal del fluido
- k_{Re} – factor de calibración fluidomecánico
- Δx – distancia entre la barrera de medición
- Δt – desfase de tiempo de los esquemas de modulación

Fig. 3.1: Configuración de medición del principio de correlación

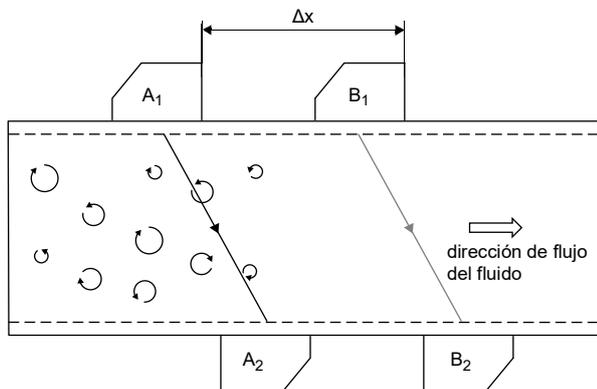

- A_1 – emisor de la barrera de medición A
- A_2 – receptor de la barrera de medición A
- B_1 – emisor de la barrera de medición B
- B_2 – receptor de la barrera de medición B
- Δx – distancia entre la barrera de medición.

Fig. 3.2: Desfase de tiempo de las señales de modulación Δt

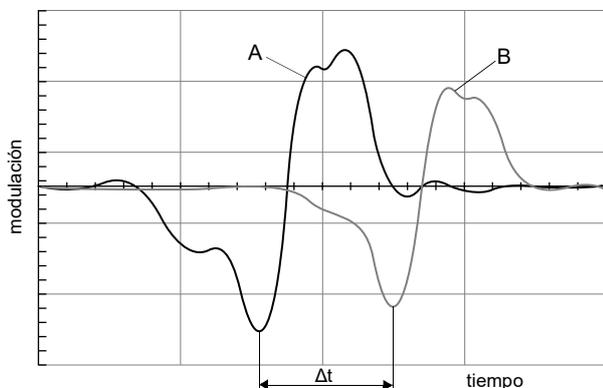

- A – señal de modulación (barrera de medición A)
- B – señal de modulación (barrera de medición B)

3.2 Configuración de medición

3.2.1 Términos

Los transductores de una barrera de medición están montados en lados opuestos de la tubería.


Trayectoria sonido

Es el trayecto recorrido por la señal ultrasónica de una pareja de transductores después de haber atravesado la tubería una vez.

Distancia entre la barrera de medición

La distancia entre la barrera de medición es medida entre los bordes interiores del emisor (y/o receptor) de ambas barreras de medición A y B.

Fig. 3.3: Configuración en modo diagonal con 2 haces paralelos y 1 trayectoria de sonido

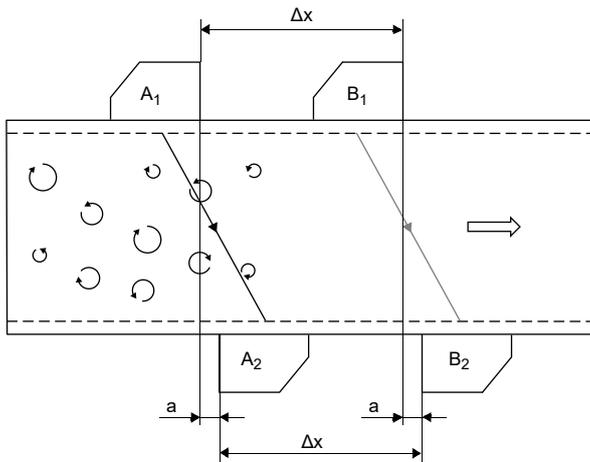


Δx – distancia entre la barrera de medición.
a – distancia entre transductores


Distancia entre transductores

La distancia es medida entre los bordes interiores de los transductores de una pareja de transductores

configuración en modo diagonal
(distancia entre transductores positiva)

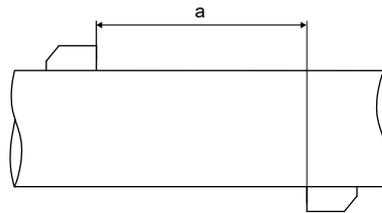

configuración en modo diagonal
(distancia entre transductores negativa)

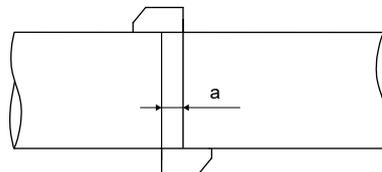


a – distancia entre transductores

Plano del haz sónico

Plano en el cual se encuentran trayectorias de sonido de las barreras de medición.

Fig. 3.4: 2 trayectorias de sonido en un plano

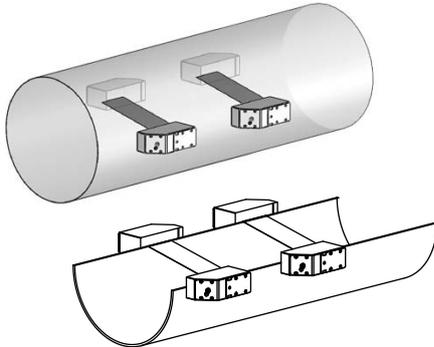

3.3 Permeabilidad acústica

La tubería debe ser acústicamente permeable en el punto de medición. La permeabilidad acústica es dada si la tubería y el fluido no atenúan la señal ultrasónica de manera que se absorbe por completo antes de alcanzar el segundo transductor.

La atenuación de la tubería y del fluido es influida por:

- viscosidad cinemática del fluido
- proporción de líquidos y sólidos en el fluido
- depósitos en la pared interior de la tubería
- material de la tubería

Las siguientes condiciones deben ser cumplidas en el punto de medición:

- no hay depósitos de sólidos en la tubería
- no hay depósitos de líquido (condensado), p. ej. delante de orificios de medición o en segmentos de la tubería que se encuentren a un nivel más bajo

Observe las notas para la elección del punto de medición:

Tubería horizontal

Elija un punto de medición en el cual los transductores pueden ser montados en el costado de la tubería de tal manera que las ondas sonoras puedan propagarse horizontalmente en ello. De este modo, los sólidos o líquidos en el fondo de la tubería no pueden influir la propagación de la señal.

Fig. 3.5: Instalación recomendada de los transductores (lateral)


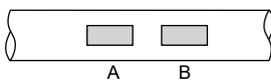


Fig. 3.6: Instalación desfavorable de los transductores (vertical)

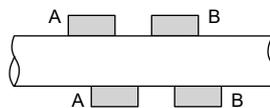

A – pareja de transductores A
B – pareja de transductores B

3.4 Perfil de flujo no perturbado

Muchos elementos de flujo (p. ej. codos, válvulas, bombas, reductores) causan distorsiones locales del perfil de flujo. El perfil de flujo axialmente simétrico, necesario para obtener una medición correcta, ya no está dado. Una elección esmerada del punto de medición reduce la influencia de fuentes de perturbación.

Es sumamente importante elegir un punto de medición suficientemente alejado de fuentes de perturbación. Sólo así se puede asumir que el perfil de flujo se desarrolla completamente. Sin embargo se pueden obtener resultados de medición aunque las distancias hacia fuentes de perturbación no se pueden cumplir debido a razones prácticas (condiciones de la entrada no ideales, véase el párrafo 13.2.2).









Los ejemplos de la tabla muestran los trayectos de entrada y salida rectos recomendados para los diferentes tipos de fuentes de perturbación del flujo.

Tab. 3.1: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;
d – diámetro interior de la tubería en el punto de medición
l – distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor

fuente de perturbación: codo de 90°	
entrada $l \geq 10 d$	salida: $l \geq 3 d$
fuente de perturbación: codo doble	
entrada $l \geq 10 d$	salida: $l \geq 3 d$
fuente de perturbación: codo doble (2 planos)	
entrada $l \geq 40 d$	salida: $l \geq 3 d$
fuente de perturbación: codo de 45°	
entrada $l \geq 15 d$	salida: $l \geq 3 d$

A – pareja de transductores A
B – pareja de transductores B

Tab. 3.1: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;
 d – diámetro interior de la tubería en el punto de medición
 l – distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor

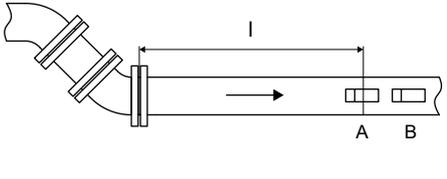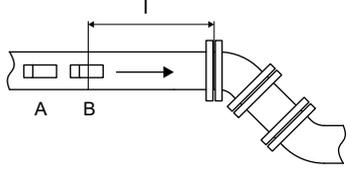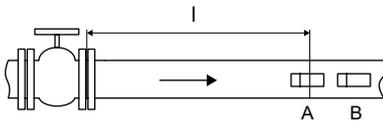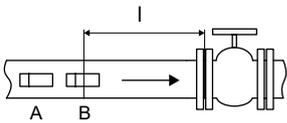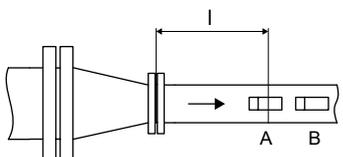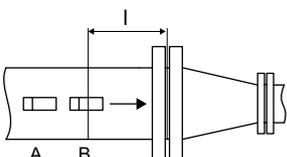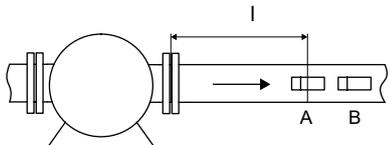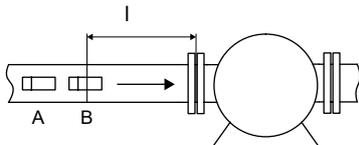fuente de perturbación: codo doble de 45°	
entrada $l \geq 15 d$	salida: $l \geq 3 d$
	
fuente de perturbación: válvula	
entrada $l \geq 40 d$	salida: $l \geq 3 d$
	
fuente de perturbación: reductor	
entrada $l \geq 10 d$	salida: $l \geq 3 d$
	
fuente de perturbación: compresor	
entrada $l \geq 20 d$	salida: $l \geq 3 d$
	


A – pareja de transductores A
 B – pareja de transductores B

4 Descripción del producto

4.1 Sistema de medición

El sistema de medición consiste en un transmisor, los 2 transductores ultrasónicos y la tubería en la cual se lleva a cabo la medición.

Fig. 4.1: Ejemplo para una configuración de medición

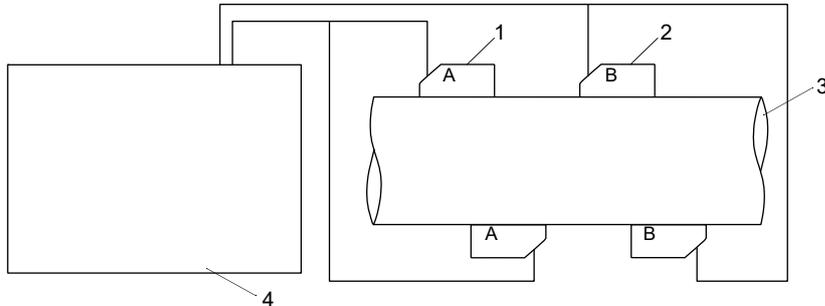


- 1 – pareja de transductores A
- 2 – pareja de transductores B
- 3 – tubería
- 4 – transmisor

4.2 Concepto de manejo

El panel de mando se encuentra en el lado frontal del transmisor. Las teclas se operan con un lápiz magnético estando cerrada la carcasa.

Al pulsar la tecla o CLR los menús son visualizados consecutivamente en el menú principal.

Fig. 4.2: Panel de mando del transmisor

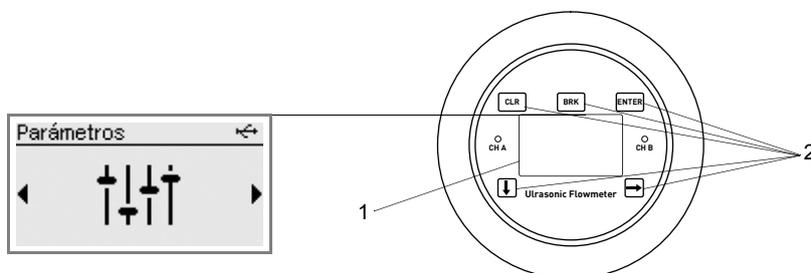

- 1 – pantalla LCD con iluminación de fondo
- 2 – teclado

Tab. 4.1: Descripción de los menús

menú	descripción
Parámetros	introducir los parámetros del sensor, de la tubería y del fluido
Instalación	introducir los parámetros específicos para el punto de medición
Arrancar medición	arrancar la medición ⁽¹⁾
Visualizar medición	visualizar el valor de medición ⁽²⁾
Detener medición	detener la medición ⁽²⁾
Entradas	configurar y asignar las entradas
Salidas	configurar las salidas
Funciones	configurar los disparos de evento y las funciones remotas
Almacenamiento	configurar la memoria de valores de medición y los snaps
Calibración	definir los valores de corrección para compensar condiciones de medición desfavorables
Comunicación	configurar las interfaces de comunicación (p. ej. buses de campo (opción))
Otros	cambiar ajustes del sistema y de medición así como ajustes en los diálogos y los menús

¹ visualizado si la medición no está corriendo

² únicamente visualizado si la medición está corriendo

Después del primer arranque del transmisor, es importante ajustar el idioma, la fecha, el tiempo y el sistema de unidades. Después aparece el menú *Parámetros*.


En cada siguiente puesta en marcha, la visualización del valor de medición aparece si la medición no ha sido detenida antes de desconectar el transmisor de la fuente de alimentación. Si la medición ha sido detenida, el menú *Parámetros* es visualizado.

Después de arrancar una medición, es posible visualizar los parámetros introducidos o la configuración de las salidas del transmisor sin necesidad de detener la medición. No es posible realizar un cambio de los ajustes de parámetros durante la medición. Si los ajustes de los parámetros o la configuración de las salidas del transmisor deben ser cambiados, es importante detener la medición.

4.3 Visualización

Estructura

Fig. 4.3: Menú Parámetros (ejemplo)

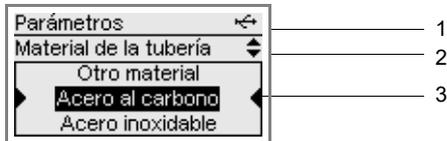

- 1 – menú
- 2 – elemento del menú que se está editando
- 3 – rubro para listas de selección, campos de selección o de entrada


Tab. 4.2: Navegación

lista de selección horizontal	lista de selección vertical	campos de entrada
<ul style="list-style-type: none"> • desplazamiento horizontal con la tecla o CLR 	<ul style="list-style-type: none"> • desplazamiento vertical con la tecla o 	<ul style="list-style-type: none"> • entrada de números o texto con la tecla o • eliminación con la tecla CLR

Visualizaciones de estado

Las visualizaciones de estado contienen símbolos.

Fig. 4.4: Visualización del estado (línea 1)

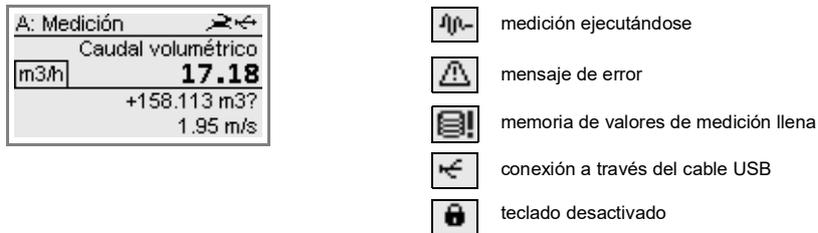

4.4 Teclado

El teclado es compuesta de las teclas ENTER, BRK, CLR,  y . Las teclas se operan con un lápiz magnético estando cerrada la carcasa.

Tab. 4.3: Funciones generales

ENTER	confirmación de la selección o de la entrada
BRK	durante la entrada de los parámetros: presión breve: regreso al menú principal anterior presión prolongada (varios segundos): regreso al principio del menú durante la medición: regreso al menú principal para detener la medición o para visualizar los parámetros

Tab. 4.4: Navegación

	desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba a través de una lista de selección
	desplazamiento hacia abajo a través de una lista de selección
CLR	desplazamiento hacia la izquierda en una lista de selección

Tab. 4.5: Entrada de números

	desplazamiento del cursor hacia la derecha
	desplazamiento a través de los números por encima del cursor
CLR	presionar por un tiempo corto: desplazamiento del cursor hacia la izquierda presionar por un tiempo largo (varios segundos): valor es restablecido al valor guardado previamente

Tab. 4.6: Entrada de texto

	desplazamiento del cursor hacia la derecha
	desplazamiento a través de las letras por encima del cursor
CLR	presionar por un tiempo corto: desplazamiento del cursor hacia la izquierda presionar por un tiempo largo (varios segundos): texto es restablecido al texto guardado previamente

5 Transporte y almacenamiento

¡Atención!

**El transmisor puede caerse al empacarlo.**

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- Asegure el transmisor ante caídas al empacarlo.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

¡Atención!

**El centro de gravedad del transmisor en el embalaje puede cambiar al levantarlo. El transmisor puede caerse.**

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- Asegure el transmisor ante caídas durante el transporte.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

5.1 Transporte

El instrumento debe estar adecuadamente empacado para el transporte. Para la indicación del peso, véase la especificación técnica.

- Si es posible, utilice el embalaje original de FLEXIM o un cartón equivalente.
- Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
- Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
- Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

5.2 Almacenamiento

- Almacene el transmisor en su embalaje original.
- No almacene el transmisor en el exterior.
- Cierre todas las aperturas con un tapón ciego.
- Proteja el transmisor ante radiación solar directa.
- Almacene el transmisor en un lugar seco y libre de polvo dentro del rango de temperatura válida, véase la especificación técnica.

6 Montaje

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

¡Atención!



Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

¡Importante!

Todas las láminas de protección puestas en el equipo de medición así como en el porta-transductores deben ser removidas antes de entrar a una atmósfera explosiva, véase el documento SIFLUXUS.

6.1 Transmisor

6.1.1 Abrir y cerrar la carcasa


¡Importante!

No utilice objetos agudos para abrir las carcasas ya que estos pueden dañar su rosca o su junta.

6.1.1.1 Transmisor con carcasa de aluminio

El transmisor está provisto con 3 pernos roscados que deben ser sueltos antes de que se pueda abrir las carcasas. Después de la instalación del transmisor, asegúrese de que las carcasas estén cerradas debidamente y que los pernos roscados estén apretados.

Fig. 6.1: Transmisor

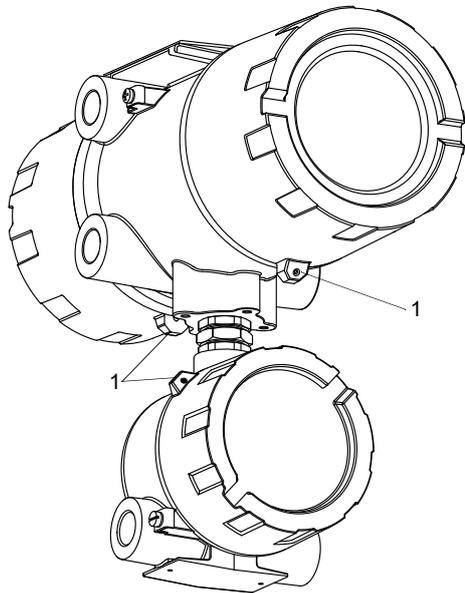

1 – perno roscado

6.1.1.2 Transmisor con carcasa de acero inoxidable


Carcasa

El transmisor tiene un tornillo avellanado que se debe de soltar antes de que se pueda abrir la caja. El transmisor debe ser montado en la chapa de soporte del instrumento si se va a abrir la carcasa. Use una llave de cinta para abrir o cerrar la carcasa (no incluida en el volumen de entrega). Después de la instalación del transmisor, asegúrese de que la carcasa esté cerrada debidamente y que el tornillo avellanado esté apretado.

Cubierta

- Afloje los 4 tornillos en la cubierta.
- Remueve la cubierta. No use ninguna herramienta que pueda dañar la junta. En caso necesario, golpee ligeramente la cubierta con un martillo de plástico.

Fig. 6.2: Transmisor y llave de cinta

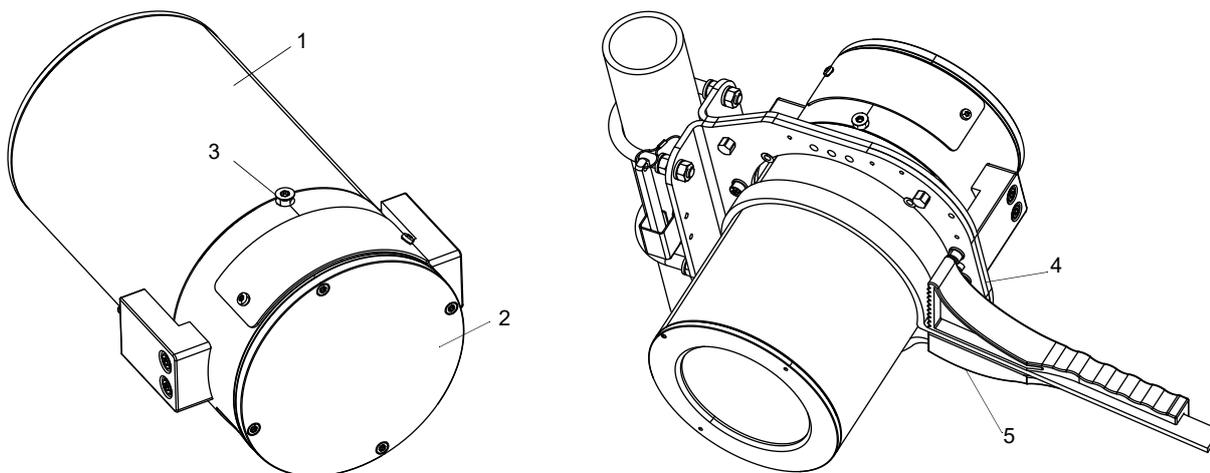

- 1 – carcasa
- 2 – cubierta
- 3 – tornillo avellanado
- 4 – chapa de soporte del instrumento
- 5 – llave de cinta

6.1.2 Montaje del transmisor

¡Atención!



El transmisor puede caerse al montarlo.

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- Asegure el transmisor ante caídas.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

¡Atención!



La chapa de soporte del instrumento tiene bordes filosos.


¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

6.1.2.1 Montaje en pared**Transmisor con carcasa de aluminio**

- Fije la chapa de soporte del instrumento con los 4 tornillos en el muro.
- Fije el transmisor en la chapa de soporte del instrumento.

Fig. 6.3: Montaje en pared

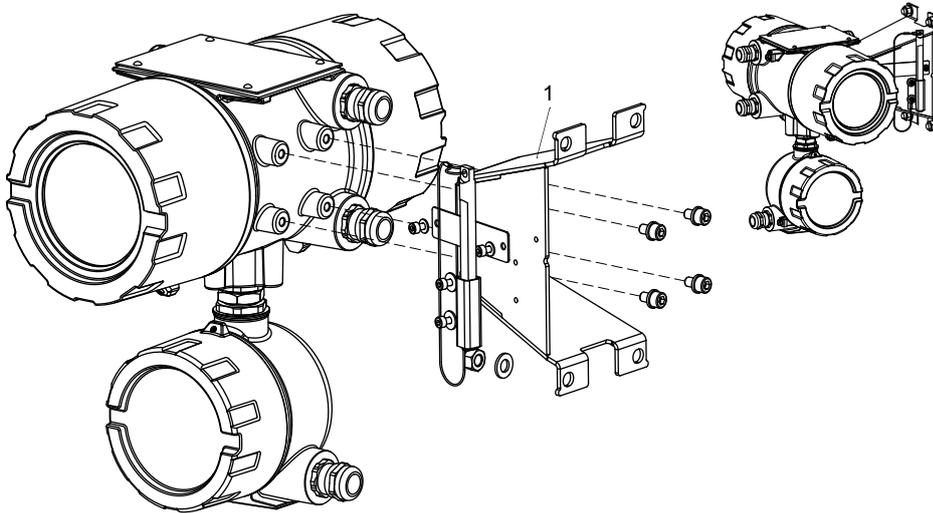


1 – chapa de soporte del instrumento

Transmisor con carcasa de acero inoxidable

- Fije la chapa de soporte del instrumento con los 4 tornillos en el muro.
- Introduzca el transmisor en la chapa de soporte del instrumento.
- Atornille el soporte del transmisor a la chapa de soporte del instrumento.

Fig. 6.4: Montaje del transmisor

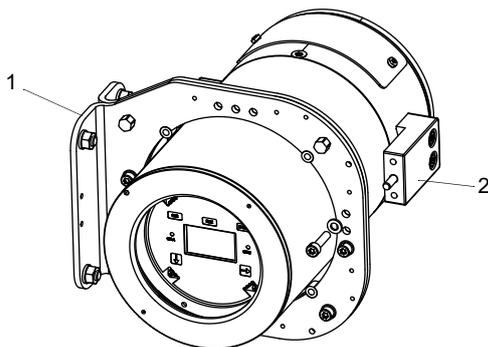1 – chapa de soporte del instrumento
2 – soporte

6.1.2.2 Montaje en tubo

¡Aviso!

El tubo debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por el transmisor y para poder absorber las fuerzas ejercidas por los estribos de sujeción.

Transmisor con carcasa de aluminio

Montaje en tubo de 2"

La chapa de soporte del instrumento es fijada en el tubo con estribos de sujeción.


- Fije la chapa de soporte del instrumento con los estribos de sujeción en el tubo apretando las tuercas.
- Fije el transmisor en la chapa de soporte del instrumento.

Montaje en tubo > 2"

La chapa de soporte del instrumento es fijada en el tubo con cinta de sujeción.

- Fije la chapa de soporte del instrumento en el tubo usando cintas de sujeción en vez de estribos de sujeción.
- Fije el transmisor en la chapa de soporte del instrumento.

Fig. 6.5: Montaje del transmisor en tubo

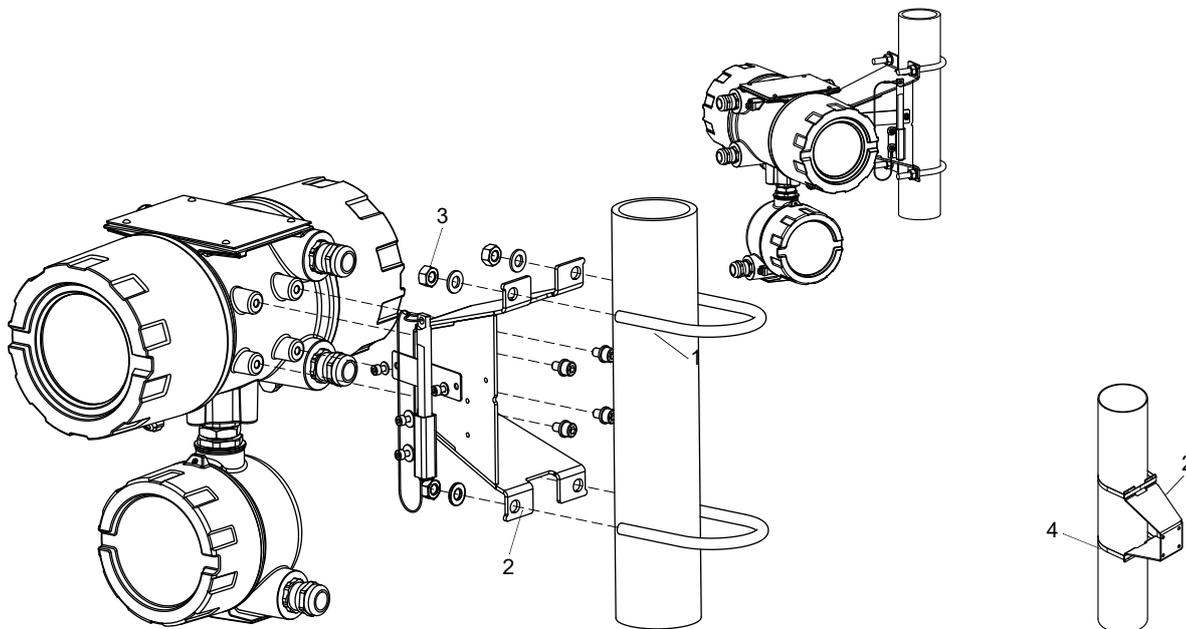


- 1 – estribo de sujeción
- 2 – chapa de soporte del instrumento
- 3 – tuerca
- 4 – cinta de sujeción

Transmisor con carcasa de acero inoxidable**Montaje en tubo de 2"**

- Posicionar los estribos de sujeción en el tubo.
- Fije la chapa de soporte del instrumento con los estribos de sujeción y las tuercas en el tubo.
- Atornille el soporte del transmisor a la chapa de soporte del instrumento.

Fig. 6.6: Montaje del transmisor

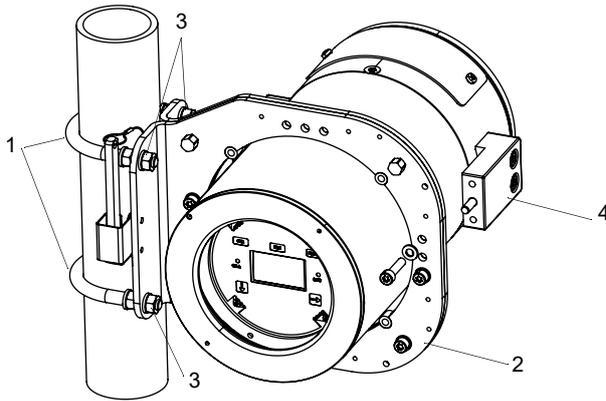

- 1 – estribo de sujeción
- 2 – chapa de soporte del instrumento
- 3 – tuercas
- 4 – soporte

6.2 Transductores

¡Atención!



Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).

- Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.
- No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.
- Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

6.2.1 Preparación

6.2.1.1 Selección del punto de medición

La selección del punto de medición correcto es crucial para obtener resultados de medición fiables y para tener una medición de alta exactitud.

Una medición se puede llevar a cabo en una tubería si:

- el ultrasonido se propaga con una amplitud lo suficientemente grande
- el perfil de flujo es completamente desarrollado
- la influencia del ruido es lo suficientemente pequeña

La selección del punto de medición adecuado y el posicionamiento correcto de los transductores garantizan que la señal sónica sea recibida bajo condiciones óptimas y evaluada correctamente.

Debida a la variedad de posibles aplicaciones y la multitud de factores que pueden influir en una medición, no existe ninguna solución estándar para el posicionamiento de los transductores.

La medición es influida por los siguientes factores:

- diámetro, material, revestimiento, espesor de pared y forma de la tubería
- fluido
- Evite puntos de medición que se encuentren cerca de áreas deformadas o dañadas en la tubería así como cerca de cordones de soldadura.
- Evite puntos de medición en donde se forman depósitos en la tubería.
- Fíjese en que la superficie de la tubería en el punto de medición esté plana.
- Seleccione un lugar para el transmisor dentro del alcance del cable del transductor.
- La temperatura en el sitio debe encontrarse dentro del rango de temperatura ambiente especificada del transmisor y de los transductores, véase la especificación técnica.

Si el punto de medición se encuentra en una atmósfera explosiva, es importante determinar los áreas peligrosas y posibles gases. Los transductores y el transmisor deben ser apropiados para dichas condiciones.

6.2.1.2 Preparación de la tubería**¡Atención!****Contacto con polvo de lijado**

Riesgo de lesiones (p. ej. problemas de respiración, reacciones de la piel e irritaciones de los ojos).

- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

¡Importante!

La tubería debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por los transductores y los sistemas de acoplamiento de tensión.

¡Aviso!

Observe los criterios de elección para la tubería y el punto de medición.


Herrumbre, pintura u otros depósitos en la tubería absorben la señal sónica. Un buen contacto acústico entre la tubería y los transductores se logra de la manera siguiente:

- Limpie la tubería en el punto de medición.
 - Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
 - Elimine herrumbre o pintura suelta.
- Monte las esteras de atenuación.


6.2.1.3 Configuración de medición

Las parejas de transductores de ambas barreras de medición son montadas en configuración en modo diagonal con 1 trayectoria de sonido y en el mismo plano del haz sónico.

Si el punto de medición se encuentra cerca de un codo, la siguientes configuraciones de medición son recomendadas para la selección del plano de la trayectoria del sonido.

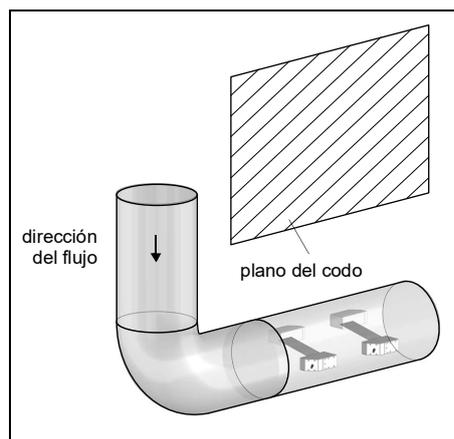Tubería vertical

- El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de 90° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición.

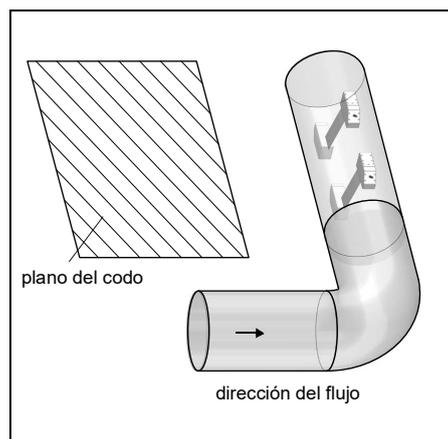Tubería horizontal

- El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de $90^\circ \pm 45^\circ$ hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición.


6.2.2 Montaje de los transductores

6.2.2.1 Orientación de los transductores y determinación de la distancia entre transductores y la barrera de medición

Observe la orientación de los transductores. Montados correctamente, los grabados en los transductores de una pareja de transductores forman una flecha. Los cables del transductor muestran en direcciones opuestas.

La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores de una barrera de medición. La distancia entre la barrera de medición es medida entre los bordes interiores del emisor (y/o receptor) de ambas barreras de medición A y B.

Fig. 6.7: Alineamiento de los transductores y distancia entre transductores

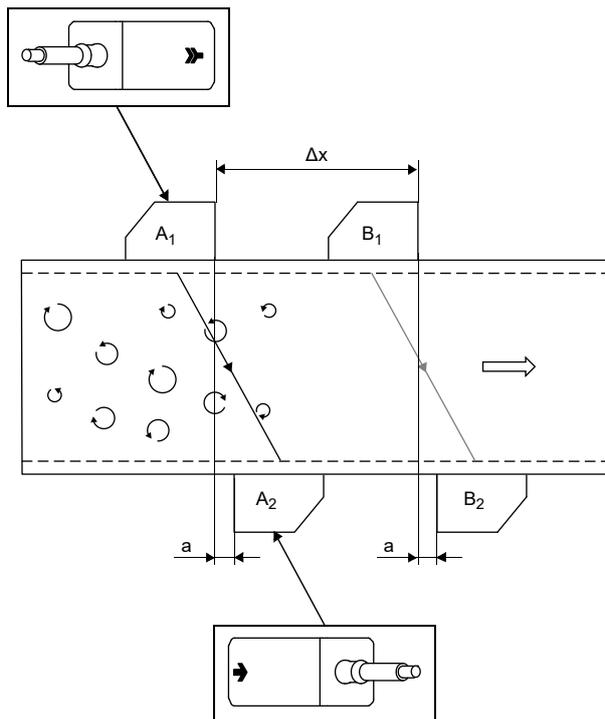


Δx – distancia entre la barrera de medición.
a – distancia entre transductores

- Elija las instrucciones para el montaje en correspondencia al porta-transductores entregado.

6.2.2.2 Configuración de los transductores

Existen diversas variantes para configurar los transductores en los rieles de montaje:

Fig. 6.8: Configuración de los transductores en rieles de montaje

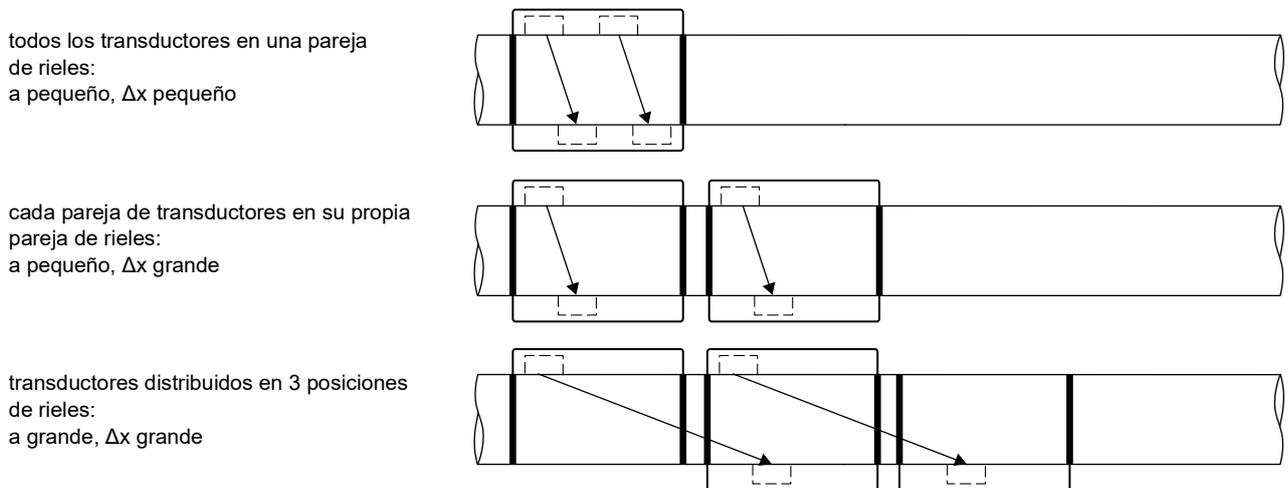

6.2.2.3 Orden del montaje de los transductores

El montaje se realiza con los porta-transductores correspondientes. Observe los siguientes pasos:

- Monte la pareja de transductores A en configuración en modo diagonal con 1 trayectoria de sonido, la distancia entre transductores a y las flechas mostrando hacia la dirección de flujo.
- Monte la pareja de transductores B en configuración en modo diagonal con 1 trayectoria de sonido con una distancia Δx , la distancia de la pareja de transductores A y las flechas mostrando hacia la dirección de flujo.
 - Monte el transductor B_1 en una distancia Δx hacia el transductor A_1 , si es posible a 1 mm.
 - Monte el transductor B_2 en una distancia Δx hacia el transductor A_2 , si es posible a 1 mm.
 - Verifique la distancia entre transductores para la pareja de transductores. La distancia entre transductores a requerida debe salir.


¡Aviso!

Si la distancia entre la barrera de medición visualizada por el transmisor no puede ser introducida debido al tamaño del transductor, entonces monte la pareja de transductores B en una distancia lo más pequeña posible hacia la pareja de transductores A. Asegúrese de que deje unos milímetros entre los transductores de la barrera de medición A y B. Los transductores no deben tocarse.

6.2.2.4 Fijación de los transductores del tipo ****LI**

Si la placa de características de los transductores ****LI** ha sido removida durante el montaje del cable del transductor, es importante ponerla de nuevo en su lugar y fijarla con el sujetacables entregado. La manguera encogible en caliente debe ser reusada.

Fig. 6.9: Placa de características en el cable del transductor

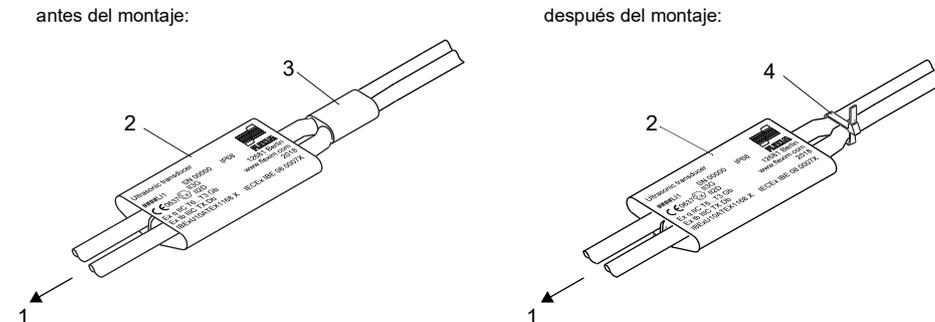


- 1 – transductores
- 2 – placa de características
- 3 – manguera encogible en caliente
- 4 – sujetacables

6.2.2.5 Fijación con Variofix L, PermaRail

Montaje

En mediciones con configuración en modo diagonal, los porta-transductores son montados en lados opuestos de la tubería. El montaje de ambas parejas de transductores en una pareja de rieles con Variofix L no es posible. En lo siguiente se describe el montaje de 2 parejas de rieles en configuración en modo diagonal (cada pareja de transductores en su propia pareja de rieles).

Fig. 6.10: Porta-transductores Variofix L

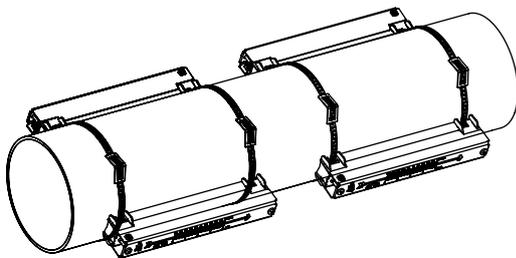


Pasos del montaje

- **paso 1**
desmontaje del Variofix L
- **paso 2**
fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción
- **paso 3**
fijación de una cinta de sujeción en el tubo
- **paso 4**
fijación del riel en el tubo
- **paso 5**
montaje de los transductores en un Variofix L

Paso 1: Desmontaje del Variofix L

- Desmonte el porta-transductores Variofix L.

Fig. 6.11: Desmontaje del Variofix L

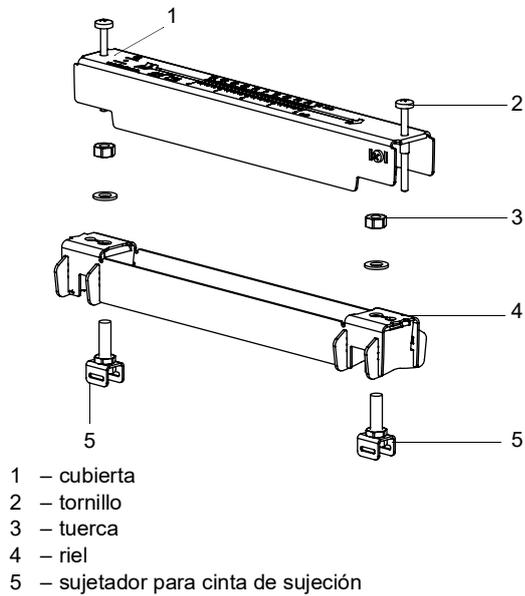**Paso 2: Fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción**

- Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

Cierre tensor

El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.12.

Cierre tensor rápido

El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.13.

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

Fig. 6.12: Cinta de sujeción con cierre tensor


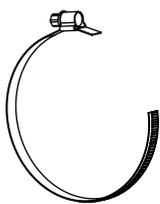


Fig. 6.13: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido

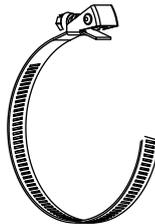

Cierre de trinquete

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

¡Atención!




El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Pase la cinta de sujeción aprox. 100 mm a través de las piezas 1 y 2 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.14 a.
- Doble la cinta de sujeción hacia atrás.
- Pase la cinta de sujeción a través de la pieza 1 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.14 b.
- Fije la cinta de sujeción.
- Repita los pasos para la segunda cinta de sujeción.


Fig. 6.14: Cierre de trinquete con cinta de sujeción

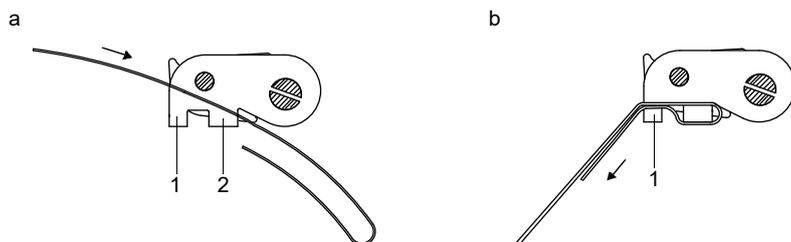

Paso 3: Fijación de una cinta de sujeción en el tubo

Fije una cinta de sujeción con 2 sujetadores para cinta de sujeción opuestos en el tubo. El montaje de la segunda cinta de sujeción se realiza más tarde.

Fig. 6.15: Cinta de sujeción con sujetador y resorte metálico en el tubo

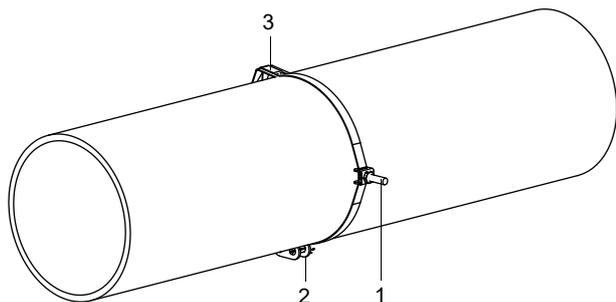

- 1 – sujetador para cinta de sujeción
- 2 – tensor
- 3 – resorte metálico

Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:


Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través de los 2 sujetadores, véase la Fig. 6.16.
- Posicione el tensor y los sujetadores para cinta de sujeción en el tubo, véase la Fig. 6.15. Monte en tubos horizontales, de ser posible, los sujetadores para cinta de sujeción en el costado de la tubería.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.18.
- Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.

Cierre tensor rápido

- Pase la cinta de sujeción a través de los sujetadores y del resorte metálico, véase la Fig. 6.16 y Fig. 6.17.
- Posicione el tensor, los sujetadores para cinta de sujeción y el resorte metálico en el tubo, véase la Fig. 6.15.
 - en tubos horizontales, monte, de ser posible, los sujetadores para cinta de sujeción en el costado de la tubería
 - monte el resorte metálico en el lado opuesto del tensor
- Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.

Fig. 6.16: Cinta de sujeción con sujetador

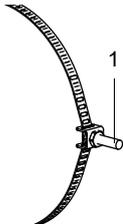

1 – sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.17: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y resorte metálico

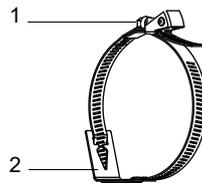
1 – tornillo del tensor
2 – resorte metálico

Fig. 6.18: Cinta de sujeción con cierre tensor



1 – tornillo del tensor

- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.17.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.

Cierre de trinquete

- Pase la cinta de sujeción a través de los sujetadores y del resorte metálico, véase la Fig. 6.19.
- Posicione el cierre de trinquete, los sujetadores para cinta de sujeción y el resorte metálico en el tubo, véase la Fig. 6.15:
 - en tubos horizontales, monte, de ser posible, los sujetadores para cinta de sujeción en el costado de la tubería
 - monte el resorte metálico en el lado opuesto del cierre de trinquete
- Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.20.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.20.

¡Atención!



El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Fije el tornillo del tensor.

¡Aviso!


Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo (véase la Fig. 6.20).

Fig. 6.19: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador



- 1 – resorte metálico
- 2 – sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.20: Cierre de trinquete con cinta de sujeción

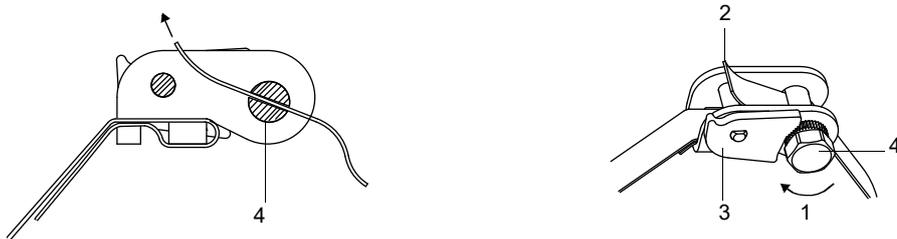


- 1 – dirección de rotación
- 2 – borde
- 3 – palanca
- 4 – tornillo del tensor con ranura

Paso 4: Fijación del riel en el tubo


- Inserte el sujetador para cinta de sujeción (2) en el riel, véase la Fig. 6.21. Fíjese en el alineamiento del sujetador para cinta de sujeción.
- Apriete ligeramente la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2).
- Atornille el riel al sujetador para cinta de sujeción 1, véase la Fig. 6.22.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (1), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.21: Riel con sujetador para cinta de sujeción

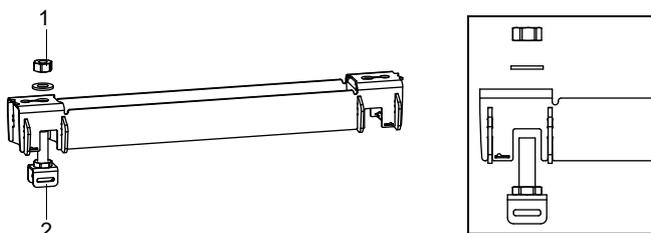

- 1 – tuerca
- 2 – sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.22: Riel montado en un lado de la tubería

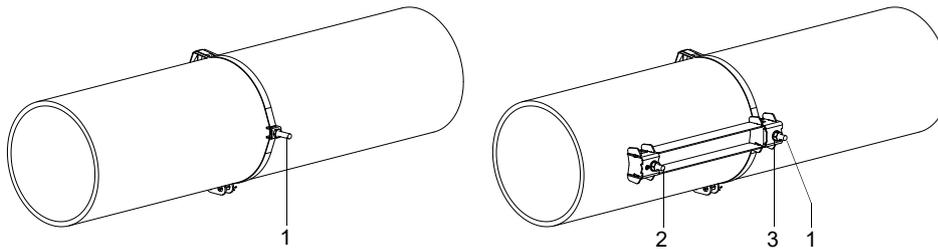


- 1 – sujetador para cinta de sujeción
- 2 – sujetador para cinta de sujeción
- 3 – tuerca

- Repita los pasos para la fijación del segundo riel en el lado opuesto de la tubería. Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.
- Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2).
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería, pásela a través del sujetador en el lado opuesto y del tensor, véase la Fig. 6.23 y Fig. 6.24.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca de los sujetadores (2), pero sin exceso para no dañar la cinta de sujeción.

Fig. 6.23: Riel en el tubo

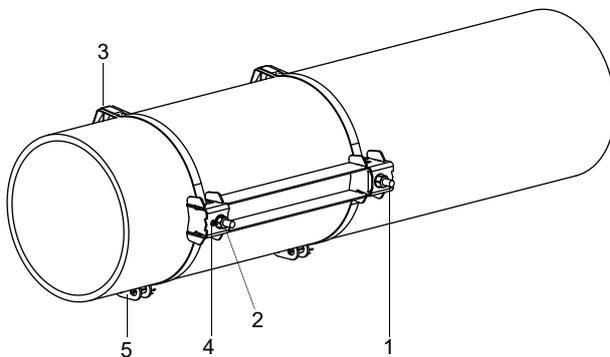

- 1 – sujetador para cinta de sujeción
- 2 – sujetador para cinta de sujeción
- 3 – resorte metálico
- 4 – tuerca
- 5 – tensor

Cierre tensor rápido


- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería, pásela a través del sujetador en el lado opuesto y del tensor, véase la Fig. 6.23 y la Fig. 6.25.
- Posicione el resorte metálico en el lado opuesto del tensor.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca de los sujetadores (2), pero sin exceso para no dañar la cinta de sujeción.

Fig. 6.24: Cinta de sujeción con cierre tensor



1 – tornillo del tensor

Fig. 6.25: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y resorte metálico

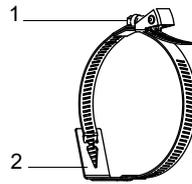

1 – tornillo del tensor
2 – resorte metálico

Cierre de trinquete

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico, véase la Fig. 6.23 y la Fig. 6.26.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería, pásela a través del sujetador en el lado opuesto y la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.27.
- Posicione el resorte metálico en el lado opuesto del cierre de trinquete.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.27.

¡Atención!



El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!



- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca de los sujetadores para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta, véase la Fig. 6.23.

¡Aviso!


Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo (véase la Fig. 6.20).

Fig. 6.26: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador

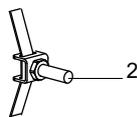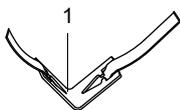


1 – resorte metálico
2 – sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.27: Cierre de trinquete con cinta de sujeción

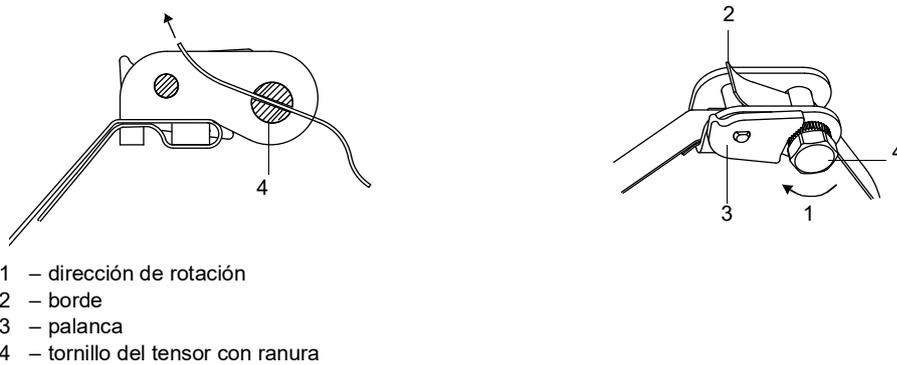

- Repita los pasos para la fijación del segundo transductor. Observe la distancia entre barreras de medición requerido al posicionar la segunda pareja de transductores.

Fig. 6.28: Tubo con 2 rieles

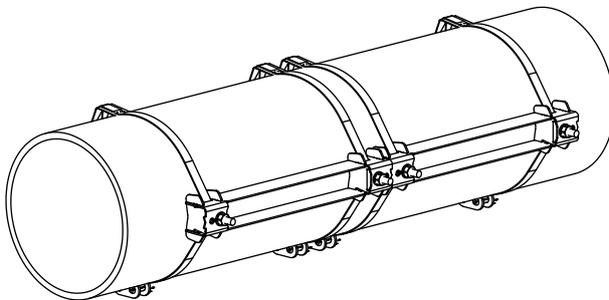


Paso 5: Montaje de los transductores en un Variofix L

- Empuje los transductores fuertemente en los soportes para transductor hasta que los transductores encajen y estén firmemente fijados en las cubiertas, véase la Fig. 6.29. Observe el alineamiento correcto de los transductores. Emisor y receptor deben ser montados en lados opuestos de la tubería.


¡Aviso!
Las flechas en los transductores y las cubiertas deben mostrar en la misma dirección.

Fig. 6.29: Montaje de los transductores en las cubiertas

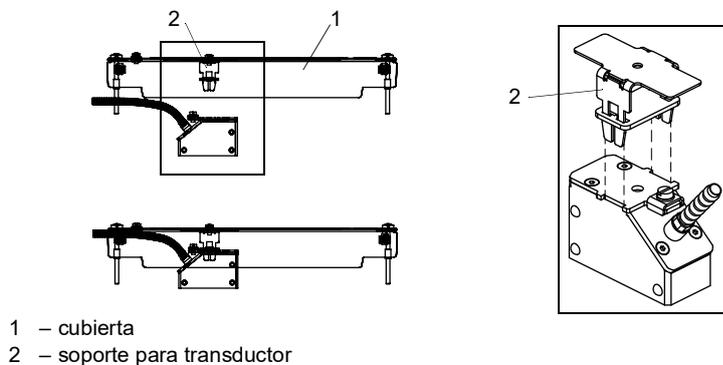

- Introduzca la distancia entre transductores para la pareja de transductores A visualizada por el transmisor.
- Posicione ahora los transductores de la barrera de medición B correspondiente a la distancia de barrera de medición visualizada en el transmisor, véase la Fig. 6.30.
- Verifique si la distancia entre transductores de la pareja de transductores B corresponde al valor visualizado por el transmisor.


Fig. 6.30: Ajuste de la distancia entre la barrera de medición

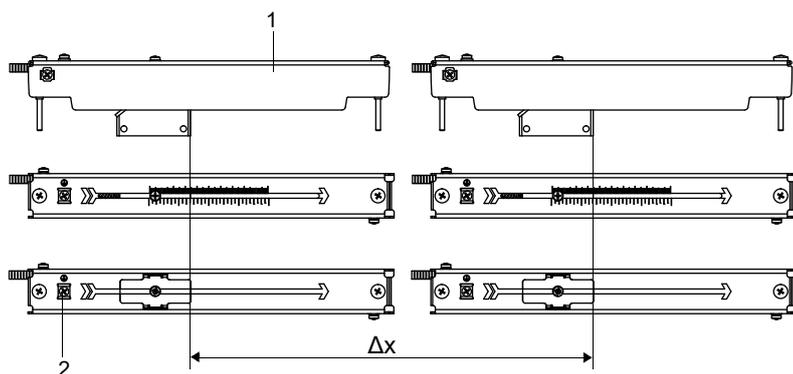

- 1 – cubierta
- 2 – borne equipotencial
- Δx – distancia entre la barrera de medición

- Fije los cables de los transductores en la abrazadera de descarga de tracción para protegerlos ante cargas mecánicas. Transductores con revestimiento de acero inoxidable son fijados dentro de la carcasa, los con revestimiento de plástico afuera de la carcasa, véase la Fig. 6.31.
- Coloque una lámina de acoplamiento (o, en caso de una instalación momentánea, una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento) en las superficies de contacto de los transductores. Es posible fijar la lámina de acoplamiento con una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento en las superficies de contacto de los transductores.
- Coloque las cubiertas con los transductores sobre los rieles.
- Corrija la distancia entre la barrera de medición en caso necesario. La distancia entre la barrera de medición debe estar ajustada exactamente en 1 mm.

Fig. 6.31: Fijación del cable del transductor

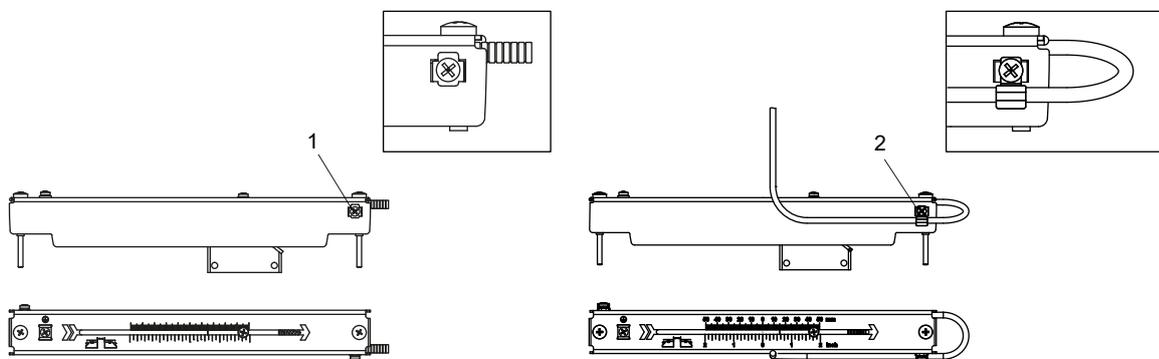


- 1 – abrazadera cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable
- 2 – abrazadera cable del transductor con revestimiento de plástico

¡Aviso!

Fíjese que la lámina de acoplamiento quede en la superficie de contacto del transductor. Para obtener más información acerca de la lámina de acoplamiento, véase la ficha de datos de seguridad.

- Apriete los tornillos de las cubiertas, véase la Fig. 6.32.

Fig. 6.32: Variofix L con transductor en el tubo

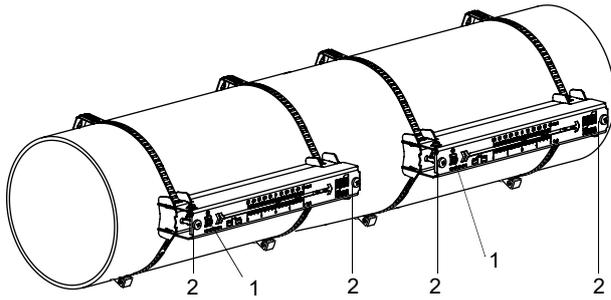

- 1 – borne equipotencial
- 2 – tornillos en las cubiertas

6.2.2.6 Fijación con Variofix C

Montaje


En mediciones con configuración en modo diagonal, los porta-transductores son montados en lados opuestos de la tubería. Dependiendo de la distancia entre transductores a y la distancia entre de barrera de medición Δx , se montan 1 o 2 parejas de rieles. Las distancias a y Δx o son sumados (1 pareja de rieles) o son individualmente considerados (2 parejas de rieles), véase Tab. 6.1.

Tab. 6.1: Condiciones para la selección de la configuración de rieles adecuada para el Variofix C

frecuencia del transductor (3° signo de tipo técnico)	1 pareja de rieles	2 parejas de rieles	
	$a + \Delta x$ [mm]	a [mm]	Δx [mm]
G	< 241	< 241	> 560
K	< 241	< 241	> 560
M	< 272	< 272	> 460
P	< 272	< 272	> 460
Q	< 170	< 170	> 310

En lo siguiente se describe el montaje de 1 pareja de rieles en configuración en modo diagonal.

Fig. 6.33: Porta-transductores Variofix C

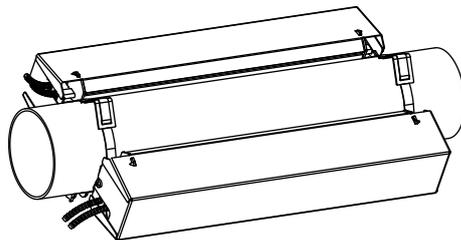

Pasos de montaje

- **paso 1**
desmontaje del Variofix C
- **paso 2**
montaje del riel
- **paso 3**
montaje de los transductores en el Variofix C

Paso 1: Desmontaje del Variofix C

- Desmonte el porta-transductores Variofix C.

Para quitar la cubierta del riel, doble la pared exterior de la cubierta hacia fuera.

Para quitar el estribo elástico del riel, desplácelo sobre la muesca del riel y levántelo.

Fig. 6.34: Retiro de la cubierta


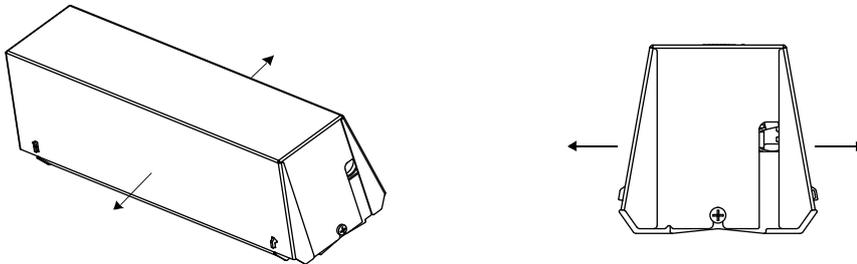


Fig. 6.35: Desmontaje del Variofix C

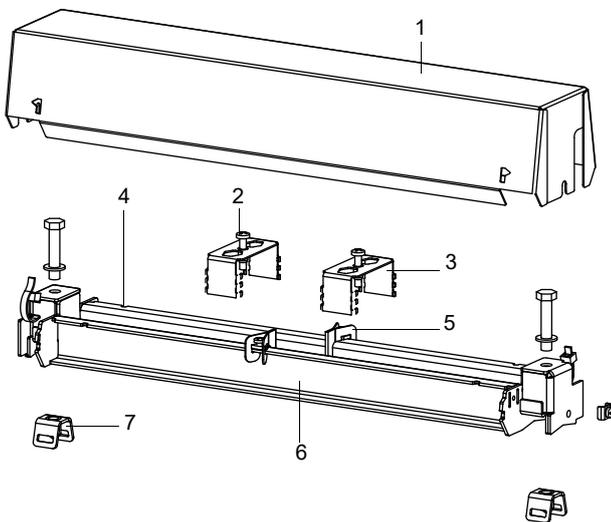

- 1 – cubierta
- 2 – tornillo de presión
- 3 – estribo elástico
- 4 – muesca
- 5 – distanciador
- 6 – riel
- 7 – sujetador para cinta de sujeción

Paso 2: Montaje del riel

- Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

Montaje del riel sin tensor

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

¡Atención!




El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.


- Pase la cinta de sujeción aprox. 100 mm a través de una ranura del sujetador de la cinta y dóblela hacia atrás, véase la Fig. 6.36.
- Pase el extremo largo de la cinta de sujeción a través del resorte metálico y de los 2 sujetadores, véase la Fig. 6.37. Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería, véase la Fig. 6.38.

Fig. 6.36: Cinta de sujeción con sujetador

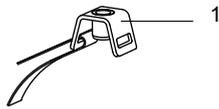


1 – sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.37: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador

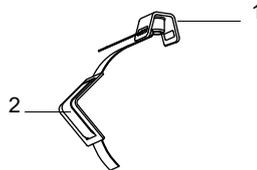1 – sujetador para cinta de sujeción
2 – resorte metálico


- Posicione los sujetadores para cinta de sujeción y el resorte metálico en el tubo:
 - en tubos horizontales, monte, de ser posible, los sujetadores para cinta de sujeción en el costado de la tubería
 - monte el resorte metálico en el lado inferior de la tubería
- Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.

Fig. 6.38: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetadores en el tubo

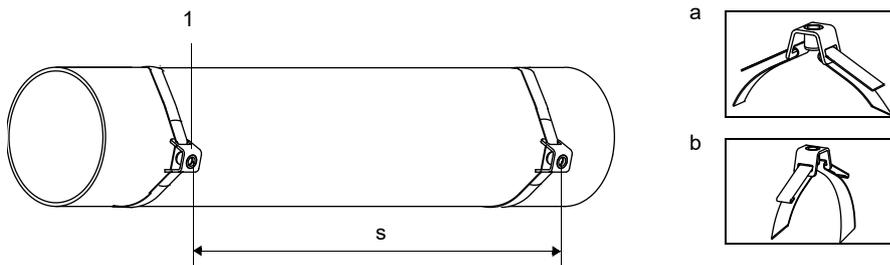1 – sujetador para cinta de sujeción
s = longitud del riel - 33 mm

- Pase el extremo largo de la cinta de sujeción a través de la segunda ranura del sujetador de la cinta, véase la Fig. 6.38 a.
- Fije la cinta de sujeción tirando de ella y dóblela hacia atrás.
- Doble ambos extremos de la cinta de sujeción hacia atrás, véase la Fig. 6.38 b.
- Repita los pasos para la segunda cinta de sujeción.
- Posicione las cintas de sujeción a la distancia s, véase la Fig. 6.38.
- Coloque los rieles sobre los sujetadores para cinta de sujeción.
- Fije los rieles con los tornillos en los sujetadores para cinta de sujeción, véase la Fig. 6.39.
- Apriete los tornillos.

Fig. 6.39: Riel en el tubo

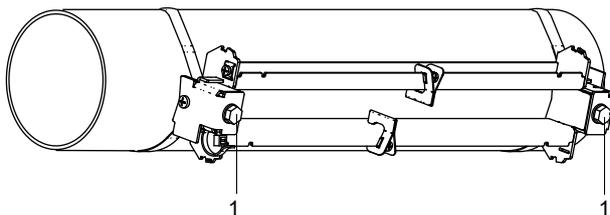

1 – tornillos

Montaje del riel con cierre de trinquete

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

¡Atención!




El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- ¡Peligro de lesiones!
- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Pase la cinta de sujeción aprox. 100 mm a través de las piezas 1 y 2 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.40 a.

Fig. 6.40: Cierre de trinquete con cinta de sujeción

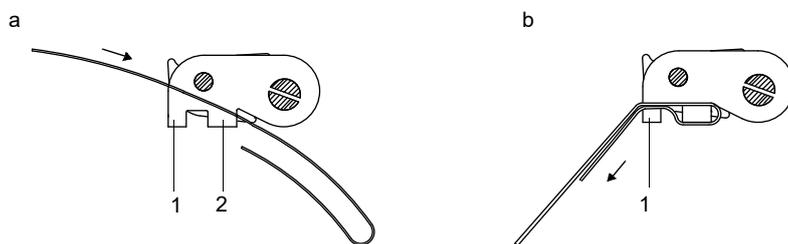

- Doble la cinta de sujeción hacia atrás.
- Pase la cinta de sujeción a través de la pieza 1 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.40 b.
- Fije la cinta de sujeción.
- Pase el extremo largo de la cinta de sujeción a través de los sujetadores y del resorte metálico, véase la Fig. 6.41. Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería.

Fig. 6.41: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador




- 1 – resorte metálico
- 2 – sujetador para cinta de sujeción

- Posicione el cierre de trinquete, los sujetadores para cinta de sujeción y el resorte metálico en el tubo:
 - en tubos horizontales, monte, de ser posible, los sujetadores para cinta de sujeción en el costado de la tubería
 - monte el resorte metálico en el lado opuesto del cierre de trinquete
- Asegúrese de que ambos sujetadores para cinta de sujeción se encuentren enfrente. Verifique que la distancia de los sujetadores para cinta de sujeción equivale a la mitad del perímetro de la tubería.
- Pase el extremo largo de la cinta de sujeción a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.42.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.42.
- Apriete el tornillo del cierre de trinquete.
- Repita los pasos para la segunda cinta de sujeción.

¡Aviso!

Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo (véase la Fig. 6.42).


Fig. 6.42: Cierre de trinquete con cinta de sujeción

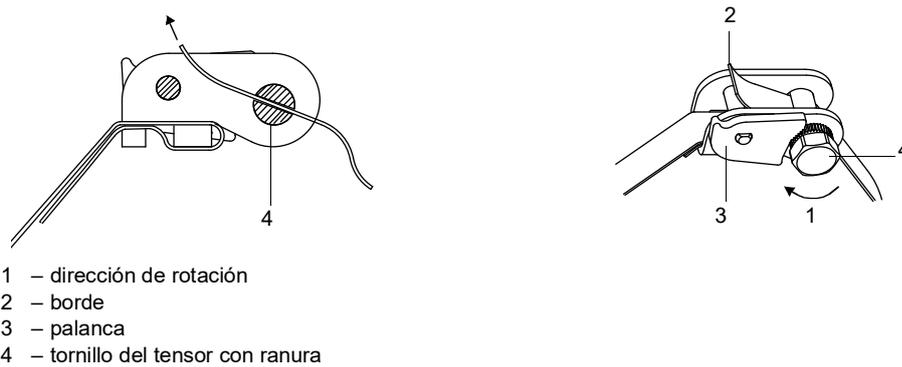

- 1 – dirección de rotación
- 2 – borde
- 3 – palanca
- 4 – tornillo del tensor con ranura

- Coloque los rieles sobre los sujetadores para cinta de sujeción, véase la Fig. 6.43.
- Fije los rieles con los tornillos en los sujetadores para cinta de sujeción.
- Apriete los tornillos.

Fig. 6.43: Riel en el tubo

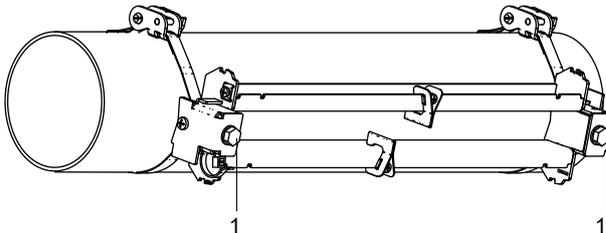

- 1 – tornillos

Paso 3: Montaje de los transductores en un Variofix C

- Coloque una lámina de acoplamiento (o, en caso de una instalación momentánea, una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento) en las superficies de contacto de los transductores. Es posible fijar la lámina de acoplamiento en la superficie de contacto de los transductores con una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento.


¡Aviso!

Para obtener más información acerca de la lámina o pasta de acoplamiento, véase la ficha de datos de seguridad.

- Posicione el emisor y el receptor de la pareja de transductores A en los rieles del lado opuesto.
- Ajuste la distancia entre transductores recomendada por el transmisor, véase Fig. 6.44.
- Desplace los estribos elásticos sobre los transductores.
- Fije los transductores apretando ligeramente los tornillos de presión. El extremo del tornillo de presión se debe posicionar por encima del agujero del transductor, véase la Fig. 6.44.
- Corrija la distancia entre transductores en caso necesario.
- En caso necesario, apriete los tornillos de presión.
- Fije los separadores en el riel para marcar la posición de los transductores.
- Posicione el emisor y el receptor de la pareja de transductores B en los rieles del lado opuesto. Los cables del transductor muestran en la misma dirección como el cable de la pareja de transductores A.
- Ajuste la distancia entre la barrera de medición entre el emisor y el receptor de la pareja de transductores A y B visualizada en el transmisor. Si la distancia entre la barrera de medición visualizada por el transmisor no puede ser introducida debido al tamaño del transductor, entonces monte la pareja de transductores B en una distancia lo más pequeña posible hacia la pareja de transductores A. Asegúrese de dejar unos milímetros entre los transductores de la barrera de medición A y B. Los transductores no deben tocarse.
- Desplace los estribos elásticos sobre los transductores de la pareja de transductores B.
- Fije los transductores apretando ligeramente los tornillos de presión. El extremo del tornillo de presión debe posicionarse por encima del agujero del transductor.


- Corrija la distancia entre la barrera de medición en caso necesario. La distancia entre la barrera de medición debe estar ajustada exactamente en 1 mm.
- Apriete los tornillos de presión hasta que el anillo elástico quede a ras de la placa de soporte, véase Fig. 6.45.
- Fije los separadores en el riel para marcar la posición de los transductores.
- Verifique si la distancia entre transductores de la pareja de transductores B corresponde al valor visualizado por el transmisor.
- Fije los cables de los transductores con una brida para protegerlos ante esfuerzos mecánicos.
- Coloque la cubierta sobre el riel, véase la Fig. 6.46.
- Apriete los tornillos (2) en ambos lados de la cubierta, véase la Fig. 6.46.

Fig. 6.44: Transductores en el riel

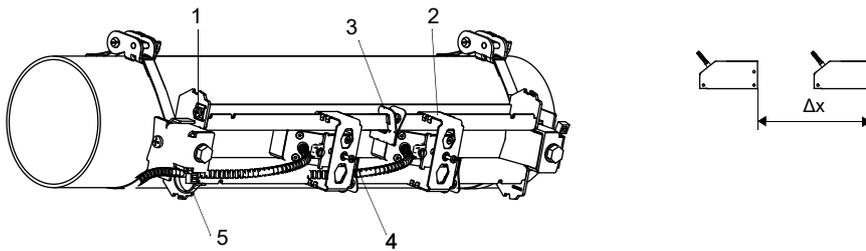


- 1 – borne equipotencial
- 2 – estribo elástico
- 3 – distanciador
- 4 – tornillo de presión
- 5 – sujetacables
- Δx – distancia entre la barrera de medición

Fig. 6.45: Estribo elástico

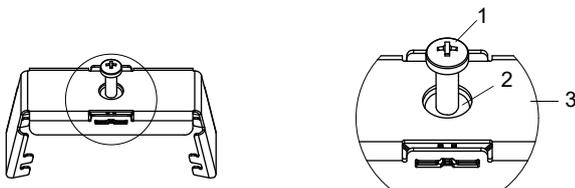

- 1 – tornillo de presión
- 2 – anillo elástico
- 3 – placa de soporte

Fig. 6.46: Variofix C con transductores en el tubo

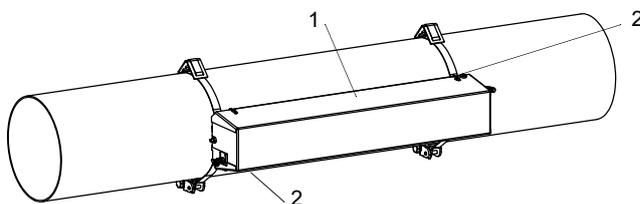


- 1 – tornillo
- 2 – cubierta

La cubierta del porta-transductores Variofix C se quita de la manera siguiente:

- Afloje los tornillos de la cubierta, véase la Fig. 6.46.
- Utilice una palanca para quitar la cubierta.
- Introduzca la palanca en uno de los 4 orificios de la cubierta, véase la Fig. 6.47.
- Apriete la palanca hacia el soporte.
- Doble la cubierta hacia fuera y sáquela de la fijación.
- Repita los pasos con los otros 3 orificios.
- Quite la cubierta del riel.

Fig. 6.47: Retiro de la cubierta

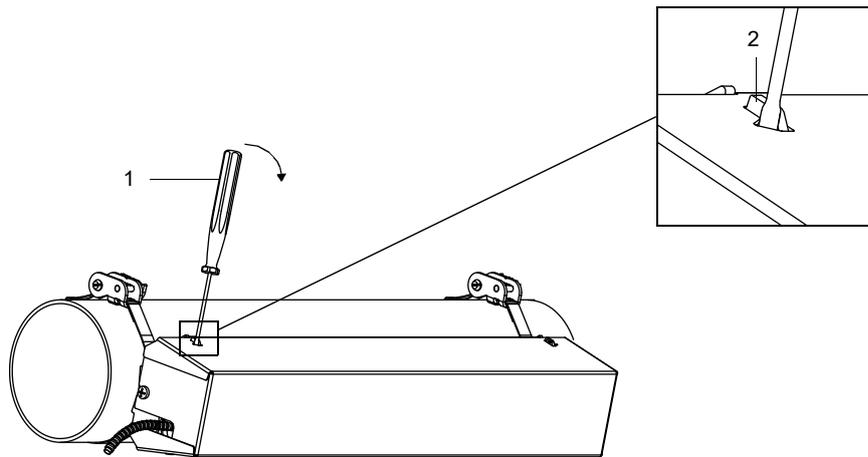


- 1 – palanca
- 2 – soporte

6.2.2.7 Fijación con el Wavelnjector

El Wavelnjector es un porta-transductores previsto para la medición del caudal por ultrasonido a temperaturas extremas.

Fig. 6.48: Porta-transductores Wavelnjector

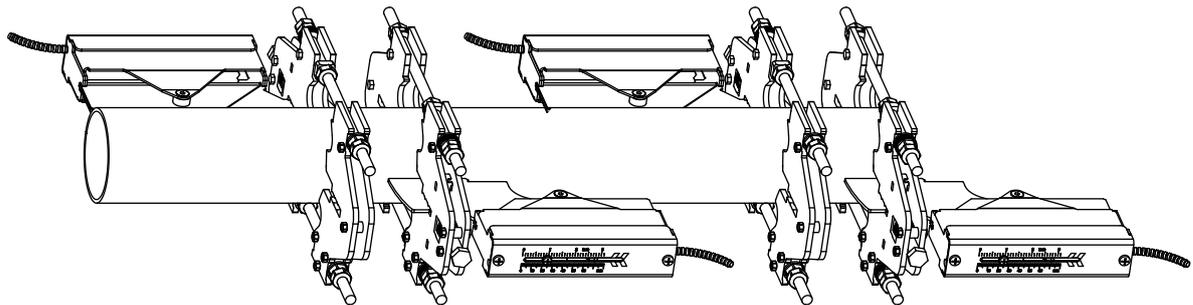

Para el montaje del Wavelnjector, véase el documento SU_WI-xxx.

6.3 Sensor de temperatura

6.3.1 Preparación de la tubería

¡Atención!



Contacto con polvo de lijado

Riesgo de lesiones (p. ej. problemas de respiración, reacciones de la piel e irritaciones de los ojos).

- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

¡Importante!

La tubería debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por el sensor de temperatura.

Herrumbre, pintura u otros depósitos en la tubería tienen un efecto térmico en el punto de medición. Un buen contacto térmico entre la tubería y el sensor de temperatura se logra de la siguiente manera:

- Limpie la tubería en el punto de medición.
 - Elimine material de aislamiento, herrumbre o pintura suelta.
 - Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
- Utilice la lámina de acoplamiento o aplique una tira de pasta térmica o pasta de acoplamiento en la superficie de contacto del sensor de temperatura. Observe la temperatura ambiente especificada.
- Fíjese en que no se encuentre ninguna inclusión de aire entre la superficie de contacto del sensor de temperatura y la pared de la tubería.

6.3.2 Montaje del sensor de temperatura (tiempo de respuesta 50 s)

¡Aviso!

El sensor de temperatura debe ser térmicamente aislado.

Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

6.3.2.1 Montaje con tensor

¡Atención!



El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!


- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Asegúrese de que la pieza (2) del tensor esté por encima de la pieza (1), véase la Fig. 6.49. Los ganchos de la pieza (2) deben encontrarse en el exterior del tensor.
- Para fijar el tensor en la cinta de sujeción, pase aprox. 20 mm de la cinta a través de la ranura del tensor, véase la Fig. 6.49 b.
- Doble el extremo de la cinta de sujeción hacia atrás.
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.50.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través de las piezas (2) y (1) del tensor.
- Fije la cinta de sujeción y encájela en el gancho interior del tensor.
- Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.49: Tensor



Fig. 6.50: Sensor de temperatura en la tubería

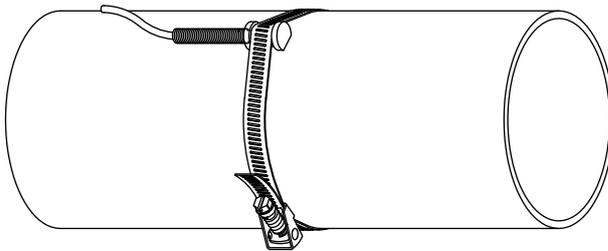

6.3.2.2 Montaje con tensor FLEXIM

¡Atención!




El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Pase aprox. 20 mm de la cinta de sujeción a través de la ranura del tensor.
- Doble el extremo de la cinta de sujeción hacia atrás.
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.50.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través de las piezas (2) y (1) del tensor.
- Fije la cinta de sujeción firmemente y encájela en el gancho interior del tensor.
- Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.51: Tensor FLEXIM

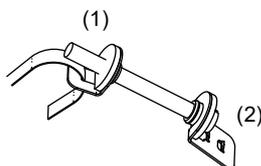

6.3.2.3 Montaje con cierre tensor rápido

¡Atención!



El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- Lije bordes filosos.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.50.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través del tensor.
- Fije la cinta de sujeción.
- Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.52: Cierre tensor rápido



7 Conexión

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.


Transmisor con carcasa de aluminio

El transmisor dispone de 2 carcasas. Los bornes para la conexión de los transductores se encuentran en la carcasa inferior, y los bornes para las salidas y para la fuente de alimentación en la parte trasera de la carcasa superior.

¡Importante!

No utilice objetos agudos para abrir las carcasas ya que estos pueden dañar su rosca o su junta.

Fig. 7.1: Conexiones del transmisor

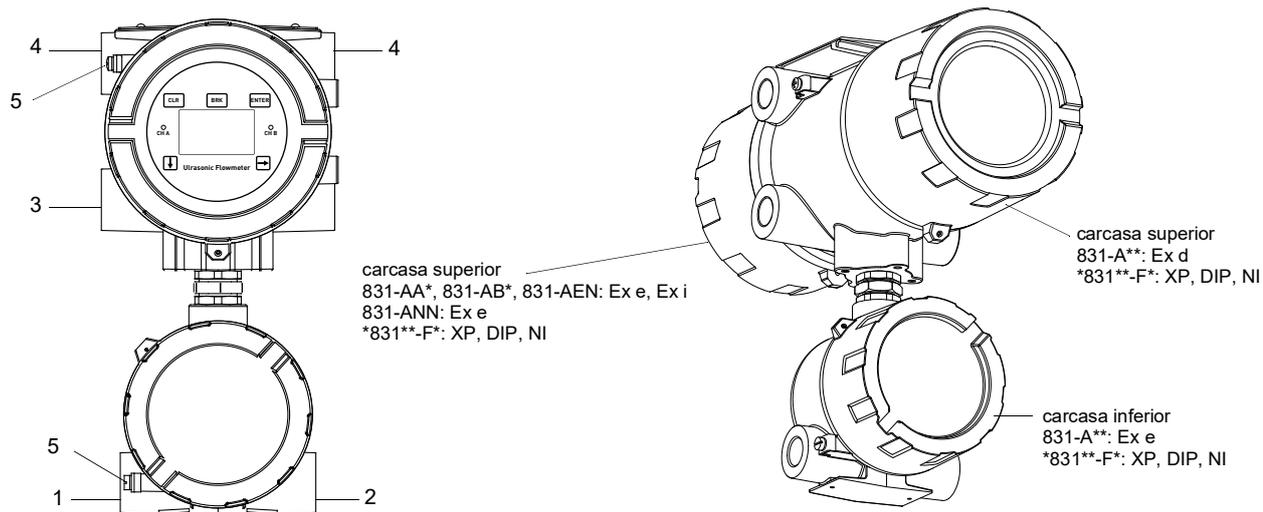

- 1 – transductores del canal de medición A
- 2 – transductores del canal de medición B
- 3 – fuente de alimentación
- 4 – entradas/salidas
- 5 – borne equipotencial


Transmisor con carcasa de acero inoxidable

El transmisor dispone de 1 carcasa. Los bornes para la conexión de los transductores, las entradas y salidas así como la fuente de alimentación se encuentran en la parte trasera de la carcasa.

¡Importante!

No utilice objetos agudos para abrir la carcasa ya que estos pueden dañar la rosca o la junta de la carcasa.

Fig. 7.2: Conexiones del transmisor

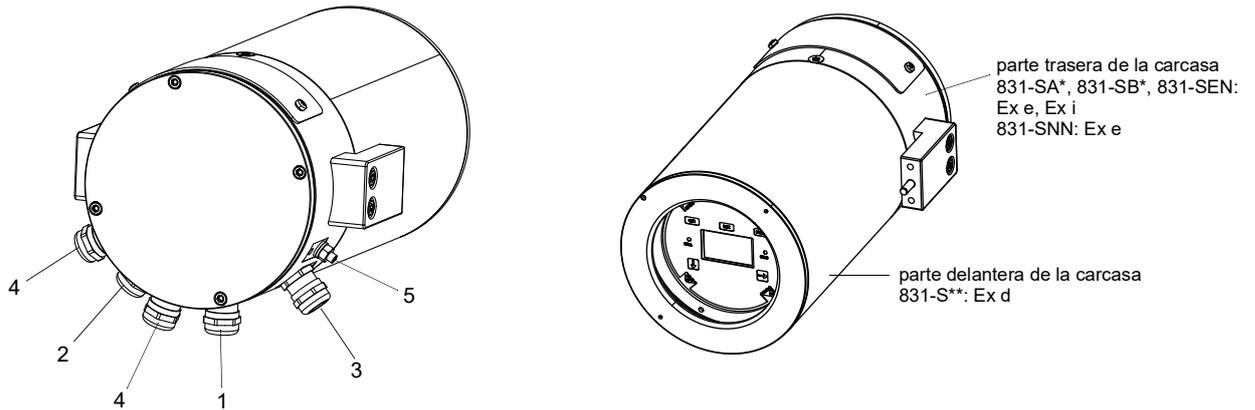

- 1 – transductores del canal de medición A
- 2 – transductores del canal de medición B
- 3 – fuente de alimentación
- 4 – entradas/salidas
- 5 – borne equipotencial

7.1 Transductores

El transmisor dispone de 2 prensaestopas para la conexión de transductores. Si el transmisor dispone de un solo canal de medición, una apertura está tapada con un tapón ciego.


Se recomienda colocar los cables del punto de medición al transmisor antes de conectar los transductores para no cargar el punto de conexión.

¡Aviso!

Si se sustituyen o agregan transductores, también debe sustituirse o agregarse la memoria SENSPROM.

Transmisor con carcasa de aluminio


Fig. 7.3: Conexión de los transductores en el transmisor

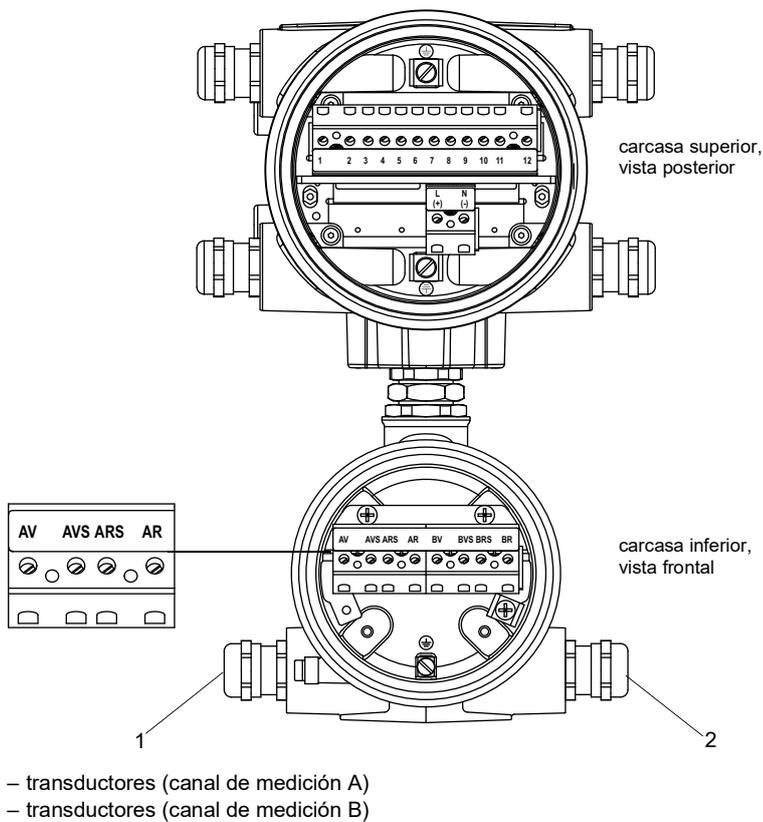

Transmisor con carcasa de acero inoxidable

- Afloje los 2 tornillos de la cubierta para la conexión de los transductores.
- Remueva la cubierta.
- Si los transductores están conectados, ponga la cubierta de nuevo en su lugar.
- Apriete los tornillos de la cubierta.

Fig. 7.4: Conexión de los transductores en el transmisor

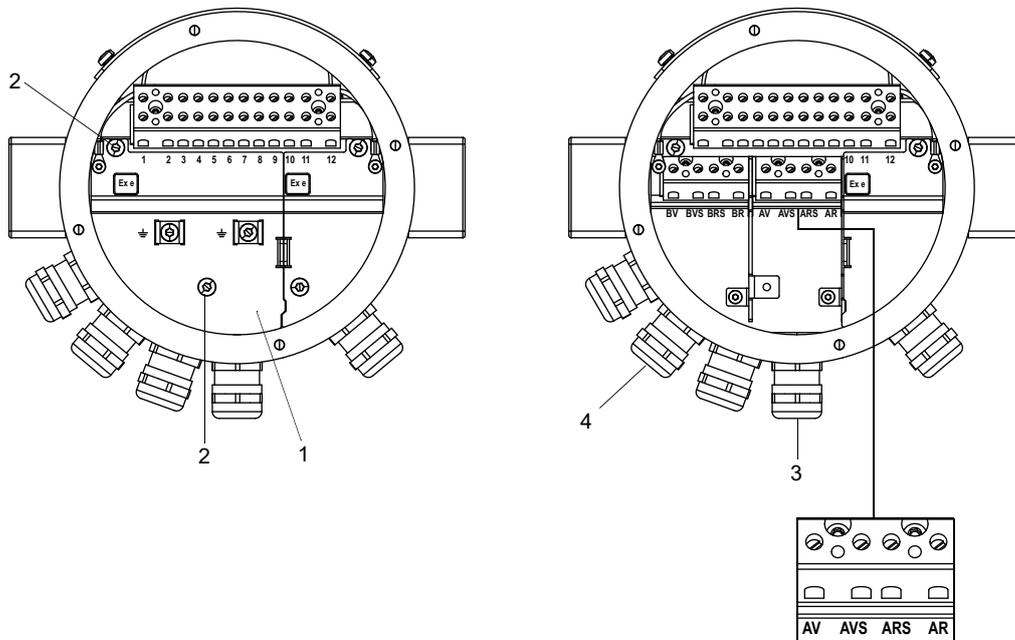

- 1 – cubierta para la conexión de los transductores
- 2 – tornillo de la cubierta
- 3 – transductores del canal de medición A
- 4 – transductores del canal de medición B

7.1.1 Conexión del cable del transductor al transmisor**¡Importante!**

El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si todos los cables están montados firmemente con los prensaestopas y si la carcasa está firmemente cerrada con tornillos.

7.1.1.1 Cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas del cable del sensor. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione el cable del transductor.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Introduzca el cable del transductor en la carcasa.

¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable del sensor en los bornes del transmisor.

Tab. 7.1: Conexión de bornes

borne	conexión
xV	transductor  (alma)
xVS	transductor  (blindaje interior)
xRS	transductor  (blindaje interior)
xR	transductor  (alma)

Fig. 7.5: Conexión del cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados al transmisor

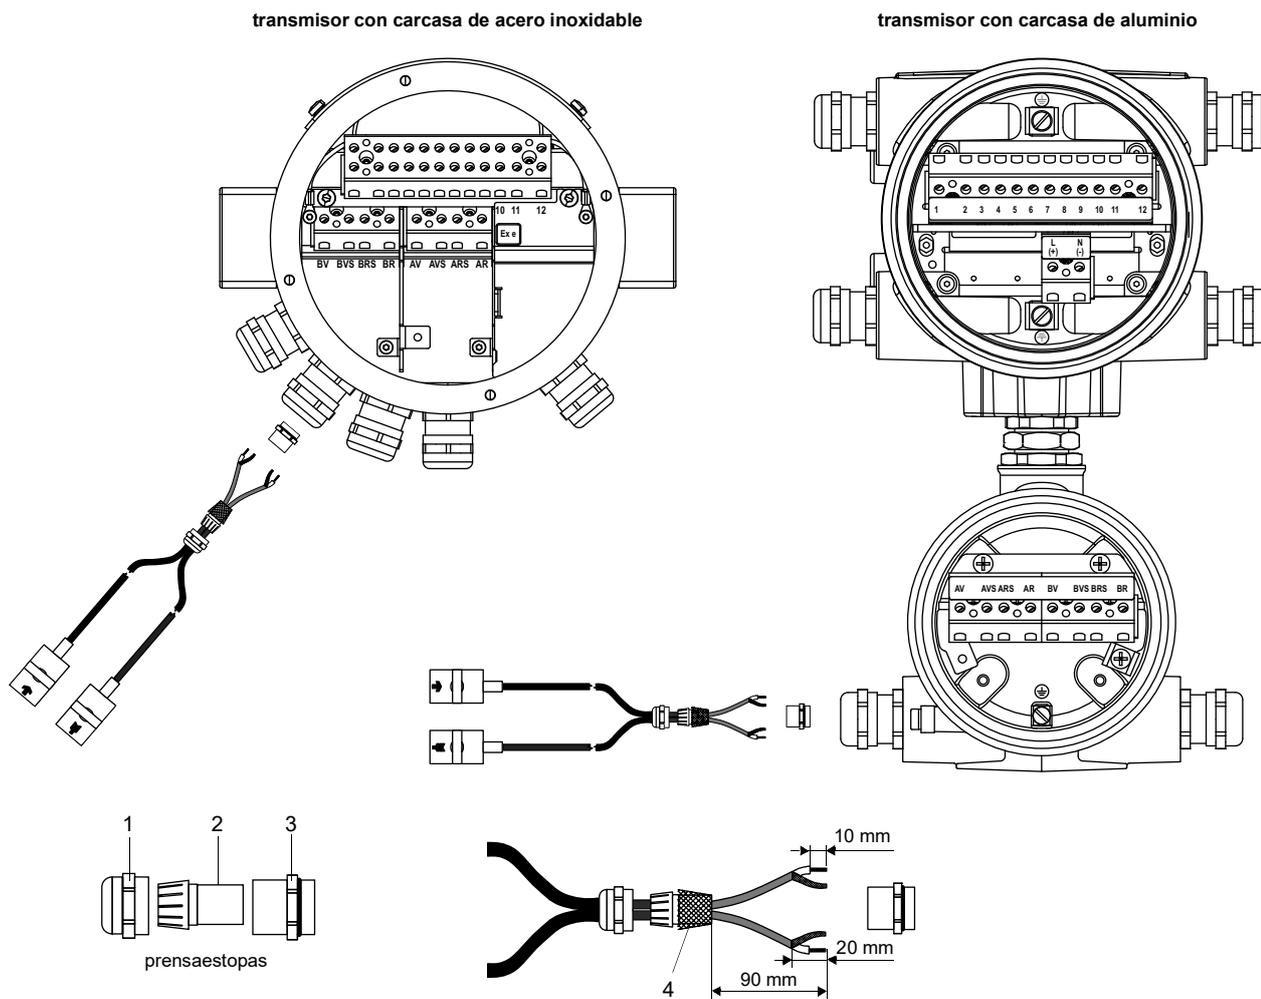

- 1 – tuerca racor
- 2 – inserto
- 3 – cuerpo
- 4 – blindaje exterior peinado hacia atrás


7.1.1.2 Cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el cable del transductor en la carcasa.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte el cable del sensor en los bornes del transmisor.

Tab. 7.2: Conexión de bornes

borne	conexión
xV	transductor  (cable marrón, marcado de color blanco)
xVS	transductor  (cable rojo)
xRS	transductor  (cable rojo)
xR	transductor  (cable marrón)

Fig. 7.6: Conexión del cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados al transmisor

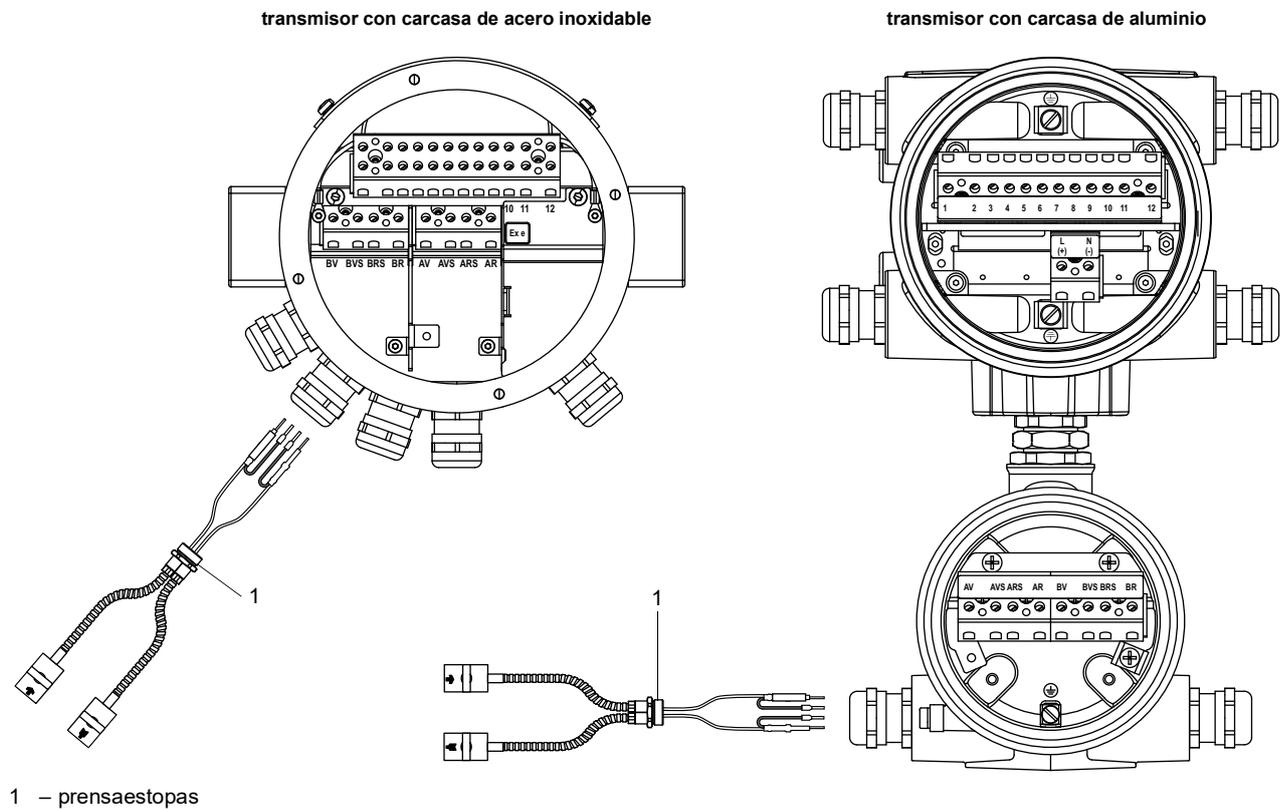

7.1.2 Conexión de la extensión en el transmisor

La extensión es conectada al transmisor a través de la conexión de los transductores.

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y pénelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Introduzca la extensión en la carcasa.

¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte la extensión a los bornes del transmisor.

Tab. 7.3: Conexión de bornes

borne	conexión
xV	cable blanco o marcado (alma)
xVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)
xRS	cable marrón (blindaje interior)
xR	cable marrón (alma)

Fig. 7.7: Conexión de la extensión en el transmisor

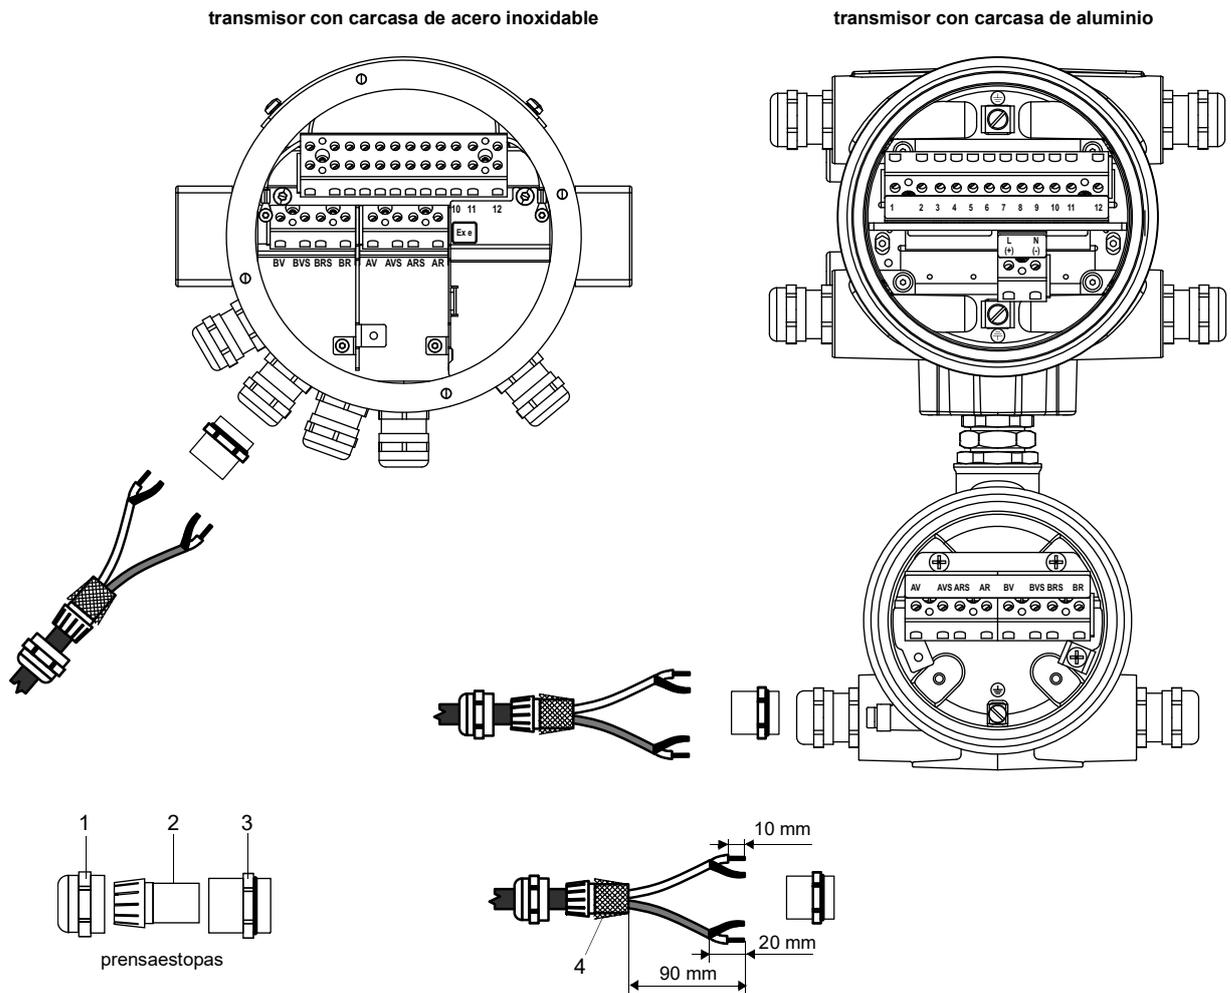

- 1 – tuerca racor
- 2 – inserto
- 3 – cuerpo
- 4 – blindaje exterior peinado hacia atrás

7.1.3 Conexión del cable del transductor en la caja de bornes

7.1.3.1 Cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas del cable del sensor. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione el cable del transductor.
- Acorte el blindaje exterior y pénelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- Introduzca el cable del transductor en la caja de bornes.

¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable del transductor en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.4: Conexión de bornes

borne	conexión
V	transductor  (alma)
VS	transductor  (blindaje interior)
RS	transductor  (blindaje interior)
R	transductor  (alma)

Fig. 7.8: Conexión del cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados

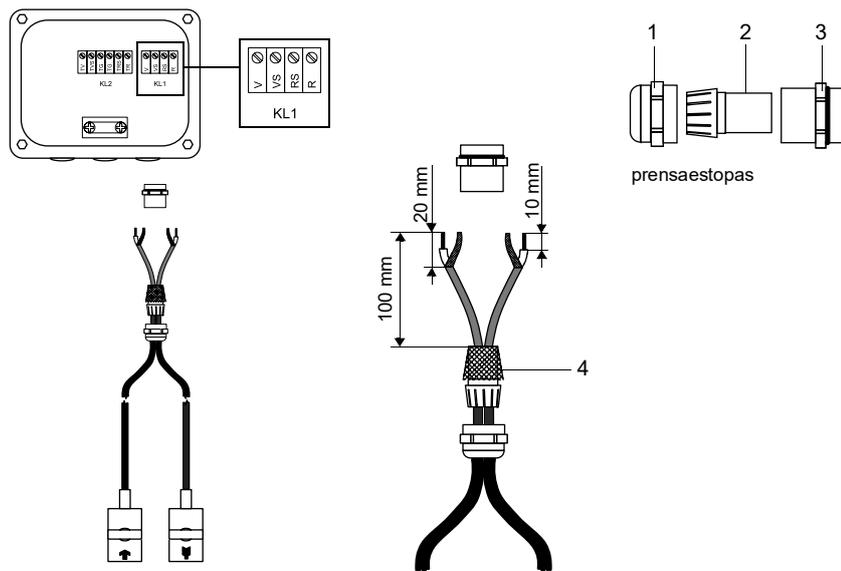

- 1 – tuerca racor
- 2 – inserto
- 3 – cuerpo
- 4 – blindaje exterior peinado hacia atrás


7.1.3.2 Cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el cable del transductor en la caja de bornes.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte el cable del transductor en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.5: Conexión de bornes

borne	conexión
V	transductor  (cable marrón, marcado de color blanco)
VS	transductor  (cable rojo)
RS	transductor  (cable rojo)
R	transductor  (cable marrón)

Fig. 7.9: Conexión del cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados

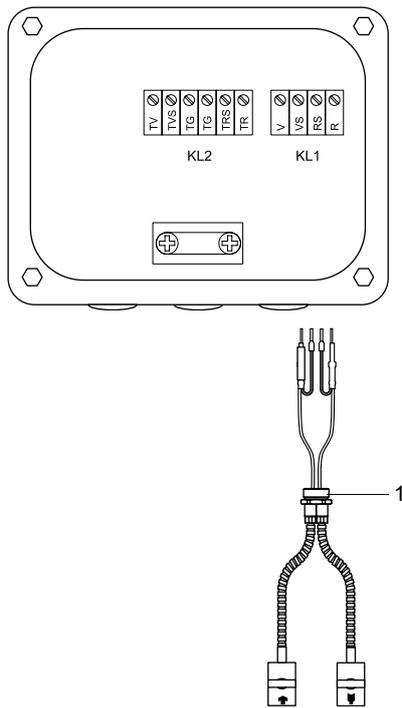

1 – prensaestopas

7.1.4 Conexión de la extensión en la caja de bornes

7.1.4.1 Conexión sin separación de potencial (estándar)

La conexión de la extensión a la caja de bornes sin separación de potencial asegura que transductor, caja de bornes y transmisor estén en el mismo potencial. La extensión siempre debe estar conectada de esta manera, en especial si se encuentran cables de alta tensión en el entorno de ella. Si no se puede asegurar que la conexión a tierra está en el mismo potencial, véase el párrafo 7.1.4.2.

- Remueva el tapón ciego para la conexión de la extensión.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- Introduzca la extensión en la caja de bornes.

¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte la extensión en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.6: Conexión de bornes

borne	conexión (extensión)
TV	cable blanco o marcado (alma)
TVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)
TR	cable marrón (alma)
TRRS	cable marrón (blindaje interior)
prensaestopas	blindaje externo

Fig. 7.10: Conexión de la extensión en la caja de bornes (sin separación de potencial)

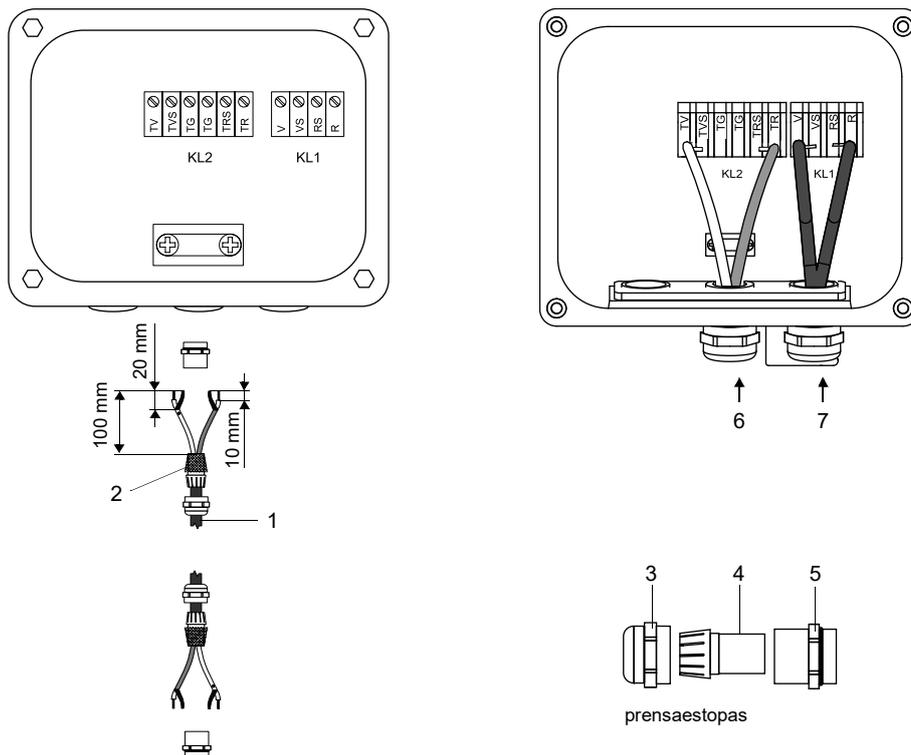

- 1 – extensión
- 2 – blindaje exterior peinado hacia atrás
- 3 – tuerca racor
- 4 – inserto
- 5 – cuerpo
- 6 – conexión de la extensión
- 7 – conexión del cable del transductor

7.1.4.2 Conexión con separación de potencial

Si no se puede asegurar que la conexión a tierra está en el mismo potencial, p. ej. en configuraciones de medición con extensiones muy largas, las extensiones así como las cajas de bornes deben estar eléctricamente aislados el uno del otro. La caja de bornes y los transductores deben estar en el mismo potencial. Esto evita que corrientes compensatorias puedan fluir al transmisor a través del cable de extensión.

Para configuraciones de medición en donde se deben aislar eléctricamente la caja de bornes y los transductores el uno del otro, véase el documento TIFLUXUS_GalvSep.

- Remueva el tapón ciego para la conexión de la extensión.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor, del inserto y del cuerpo.
- Introduzca la extensión en la caja de bornes.
- Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y pénelo hacia atrás.
- Retire la extensión hacia atrás hasta que el blindaje exterior peinado se encuentre debajo del borne para blindaje. La extensión debe estar completamente aislada hasta el borne para blindaje.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.

¡Importante!

Observe el voltaje máx. permisible de 60 V DC entre los potenciales de tierra.

¡Importante!


El blindaje exterior de la extensión no debe tener ningún contacto eléctrico con la caja de bornes. Por lo tanto, la extensión debe estar completamente aislada hasta el borne para blindaje.

- Fije la extensión y el blindaje exterior en el borne para blindaje.
- Conecte la extensión en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.7: Conexión de bornes

borne	conexión (extensión)
TV	cable blanco o marcado (alma)
TVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)
TRS	cable marrón (blindaje interior)
TR	cable marrón (alma)
borne para blindaje	blindaje externo

Fig. 7.11: Conexión de la extensión en la caja de bornes (con separación de potencial)

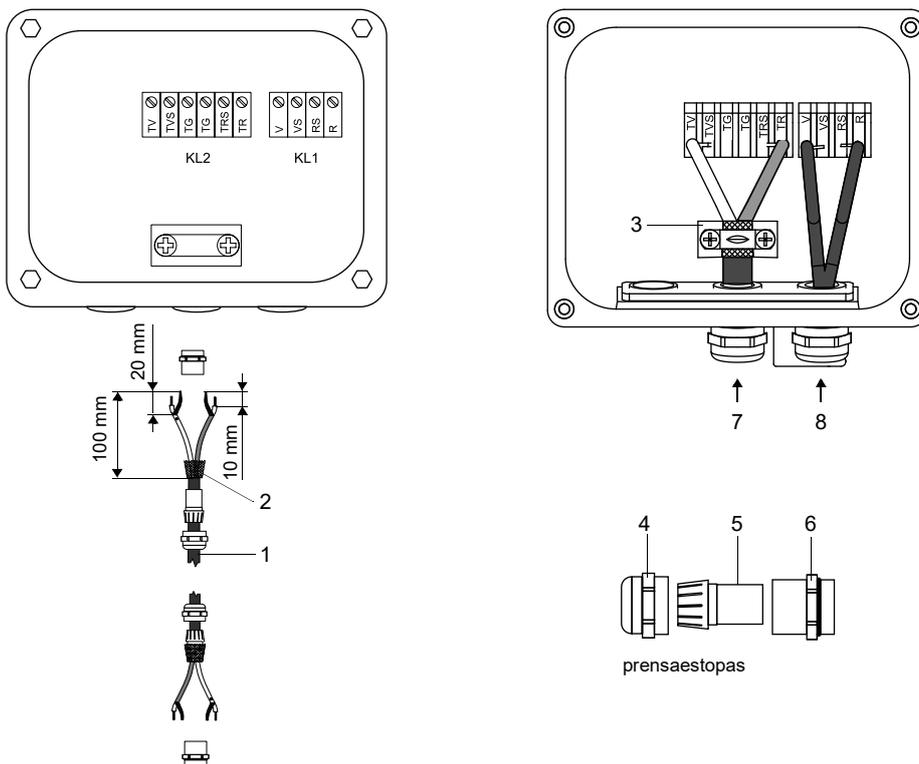

- 1 – extensión
- 2 – blindaje externo
- 3 – borne para blindaje
- 4 – tuerca racor
- 5 – inserto
- 6 – cuerpo
- 7 – conexión de la extensión
- 8 – conexión del cable del transductor

7.2 Memoria SENSPROM

La memoria SENSPROM contiene datos del transductor importantes para la operación del transmisor con los transductores. Si se sustituyen transductores, también debe sustituirse la memoria SENSPROM.


¡Aviso!

Los números de serie del transductor y de la memoria SENSPROM deben coincidir. Una memoria SENSPROM incorrecta o conectada incorrectamente causa valores de medición incorrectos o un fallo de medición.

Transmisor con carcasa de aluminio

- Desconecte el transmisor de la alimentación de corriente.
- Abra la parte delantera de la carcasa superior.
- Inserte cada memoria SENSPROM en su zócalo.
- Cierre la carcasa.
- Asegúrese de que la carcasa esté cerrada debidamente y que los pernos roscados estén apretados.
- Conecte el transmisor con la fuente de alimentación.
- Edite el menú `Parámetros` en su totalidad.
- Arranque la medición.

Fig. 7.12: Conexión de la memoria SENSPROM

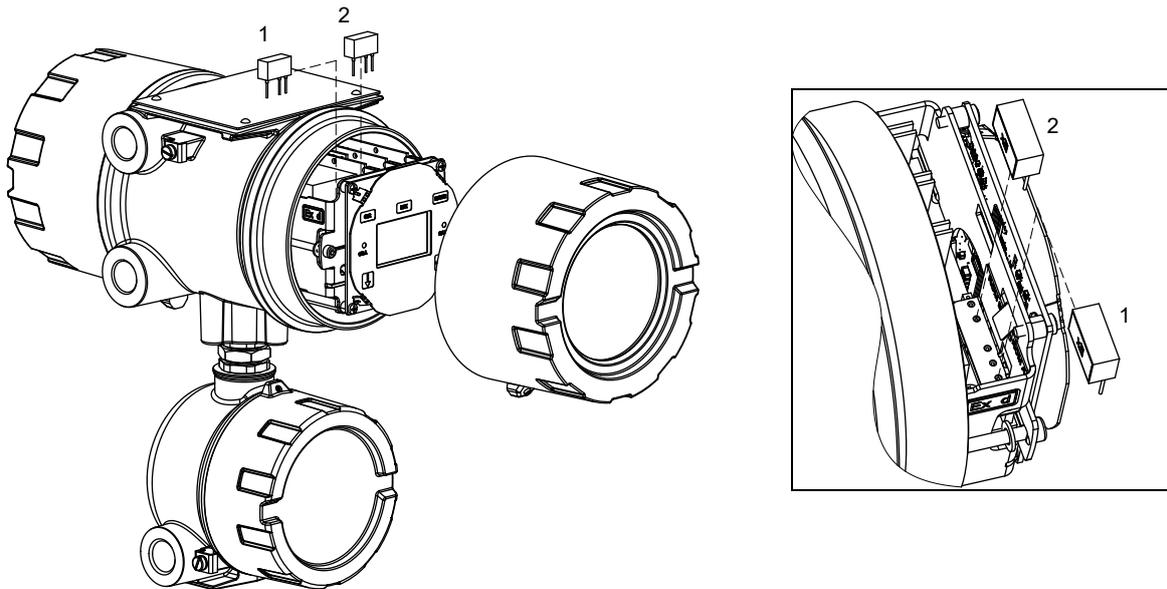


- 1 – memoria SENSPROM del canal de medición A
2 – memoria SENSPROM del canal de medición B

Transmisor con carcasa de acero inoxidable

- Desconecte el transmisor de la alimentación de corriente.
- Abra la carcasa, véase el párrafo 6.1.1.2.
- Inserte cada memoria SENSPROM en su zócalo.
- Cierre la carcasa.
- Asegúrese de que la carcasa esté cerrada debidamente.
- Conecte el transmisor con la fuente de alimentación.
- Edite el menú `Parámetros` en su totalidad.
- Arranque la medición.

Fig. 7.13: Conexión de la memoria SENSPROM

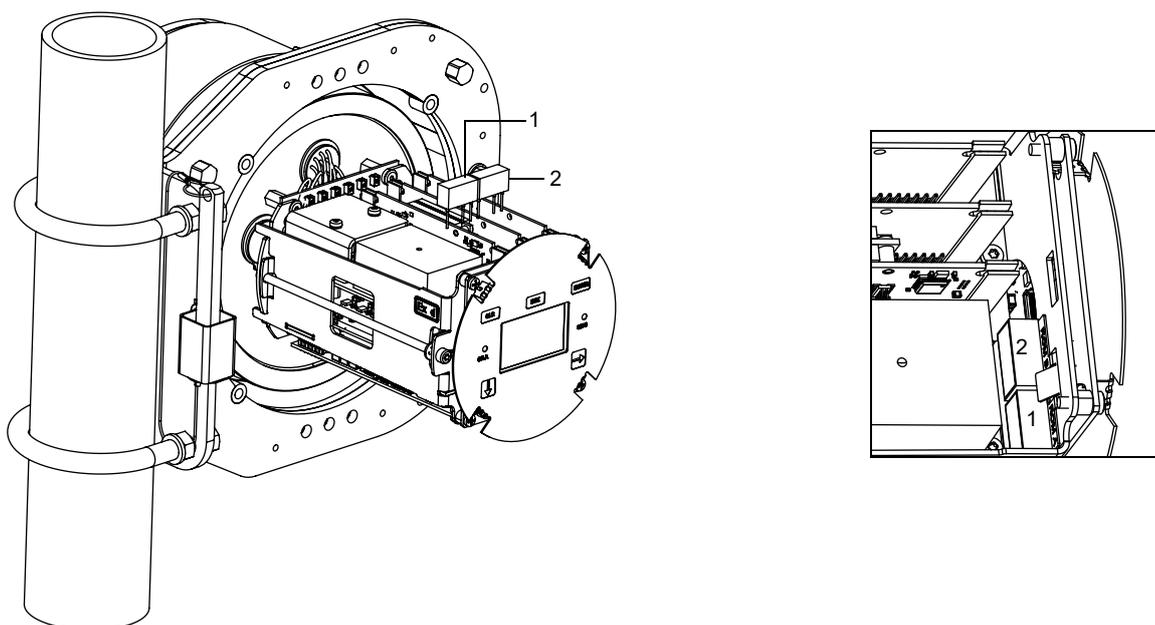

- 1 – memoria SENSPROM del canal de medición A
2 – memoria SENSPROM del canal de medición B

7.3 Fuente de alimentación

La instalación de la fuente de alimentación es realizada por el usuario. El usuario debe prever una protección contra sobrecorrientes de máx. 16 A (fusible o un dispositivo similar) que separe todos los conductores cargados con corriente si el consumo eléctrico es demasidamente alto. La impedancia de la protección de tierra debe ser de bajo para impedir que la tensión de contacto no sobrepasa el límite permisible. El borne equipotencial sirve para una tierra funcional del transmisor.


¡Importante!

El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si el cable de fuente de alimentación se encuentra montado firmemente y sin juego en el prensaestopas.

Transmisor con carcasa de aluminio

- Conecte el cable de alimentación en el transmisor, véase el párrafo 7.3.1, Fig. 7.14 y Tab. 7.8.

Fig. 7.14: Conexión de la fuente de alimentación al transmisor

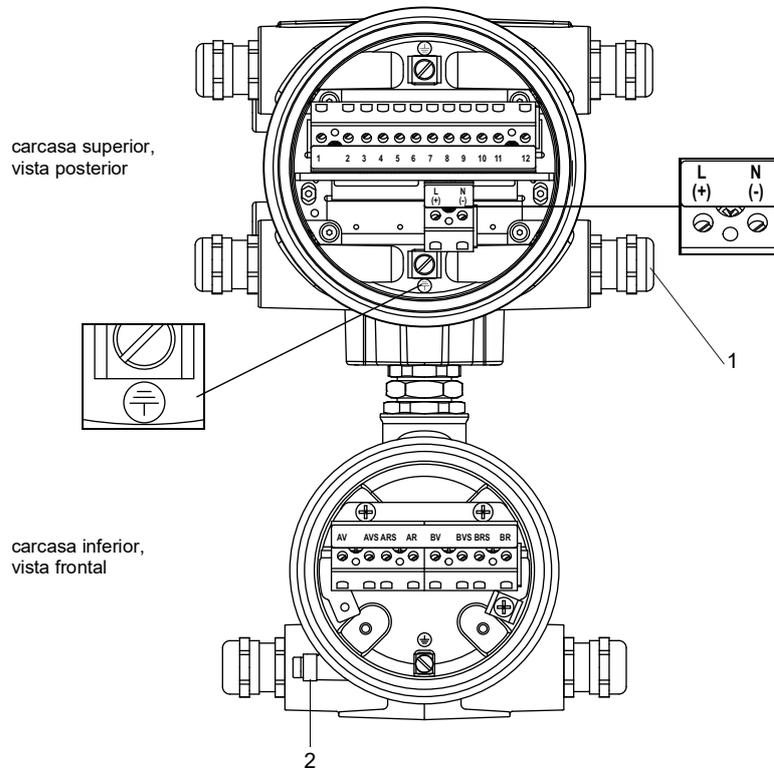

- 1 – conexión de la fuente de alimentación
- 2 – borne equipotencial


Tab. 7.8: Conexión de bornes

borne	conexión AC	borne	conexión DC
L	conductor de fase	(+)	DC
N	conductor neutro	(-)	GND
⊕	conductor de puesta a tierra	⊕	conductor de puesta a tierra

Transmisor con carcasa de acero inoxidable

- Afloje los 2 tornillos de la cubierta para la conexión de la fuente de alimentación.
- Remueva la cubierta.
- Conecte el cable de alimentación en el transmisor, véase el párrafo 7.3.1, Fig. 7.15 y Tab. 7.9.
- Ponga la cubierta.
- Atornille los tornillos de la cubierta.

Fig. 7.15: Conexión de la fuente de alimentación al transmisor

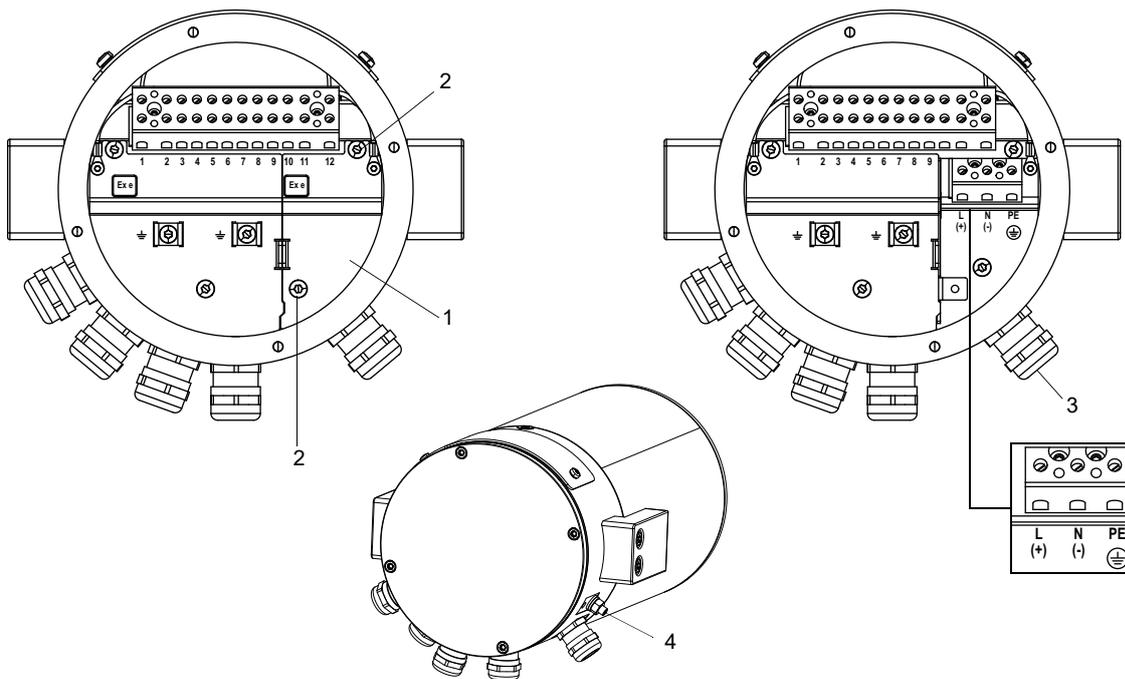

- 1 – cubierta para la conexión de la fuente de alimentación
- 2 – tornillo de la cubierta
- 3 – conexión de la fuente de alimentación
- 4 – borne equipotencial

Tab. 7.9: Conexión de bornes

borne	conexión AC	borne	conexión DC
L	conductor de fase	(+)	DC
N	conductor neutro	(-)	GND
⊕	conductor de puesta a tierra	⊕	conductor de puesta a tierra


7.3.1 Conexión del cable

- Quite el tapón ciego para la conexión del cable en el transmisor.
- Confeccione el cable con un prensaestopas M20.

El cable usado debe tener una sección del conductor de 0.25...2.5 mm².

- Pase el cable del transductor a través de la tuerca racor y del inserto del prensaestopas.
- Introduzca el cable en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable en los bornes del transmisor.

Fig. 7.16: Prensaestopas

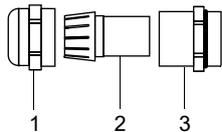

- 1 – tuerca racor
- 2 – inserto
- 3 – cuerpo


7.4 Salidas

¡Importante!

El voltaje máx. permisible tanto entre las salidas como contra la tierra de protección es de 60 V DC (permanente).




- Conecte el cable de salida en el transmisor, véase los párrafos 7.3.1 y 7.4.1 y la Fig. 7.17.

Fig. 7.17: Conexión de salidas al transmisor




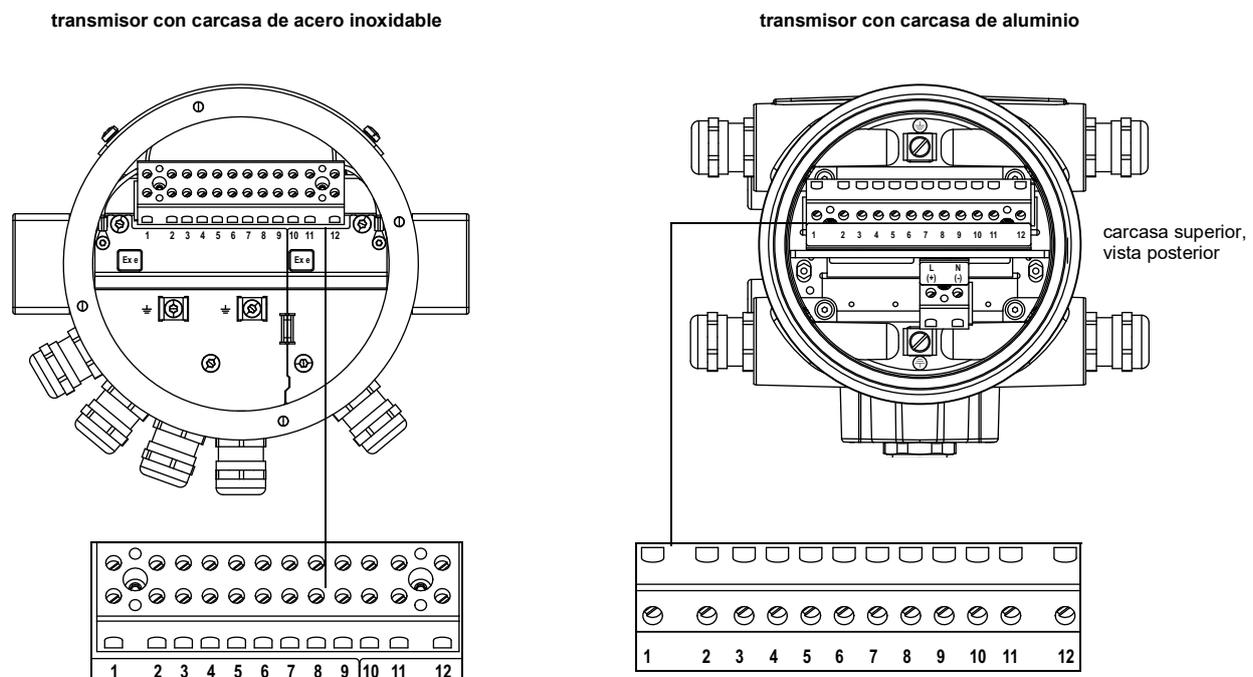


7.4.1 Circuito de las salidas



Tab. 7.10: Salida de corriente conmutable Ix

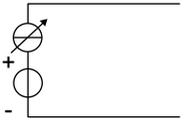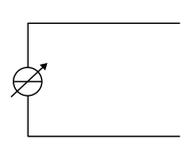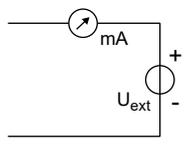transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
activo			
	x+ x-		$R_{ext} = 250 \dots 530 \Omega$ $U_{opencircuit} = 28 \text{ V DC}$ corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.2...3.99 mA, 20.01...24 mA corriente de error del hardware: 3.2 mA
pasivo			
	x+ x-		$U_{ext} = 9 \dots 30 \text{ V DC}$, en función de R_{ext} ($R_{ext} < 458 \Omega$ a 20 V) corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.2...3.99 mA, 20.01...24 mA corriente de error del hardware: 3.2 mA



Tab. 7.11: Salida de corriente conmutable Ix/HART

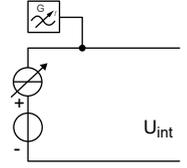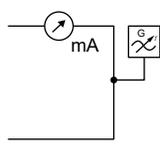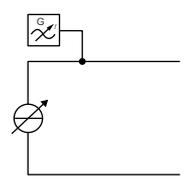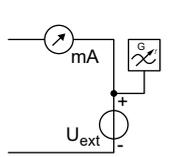transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
activo			
	x+ x-		$R_{ext} = 250 \dots 530 \Omega$ $U_{opencircuit} = 28 \text{ V DC}$ corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.5...3.99 mA, 20.01...22 mA corriente de error del hardware: 3.2 mA
pasivo			
	x+ x-		$U_{ext} = 9 \dots 30 \text{ V DC}$, en función de R_{ext} ($R_{ext} < 250 \dots 458 \Omega$ a 20 V) corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.5...3.99 mA, 20.01...22 mA corriente de error del hardware: 3.2 mA





Tab. 7.12: Salida de corriente Ix, con seguridad intrínseca, pasiva

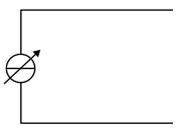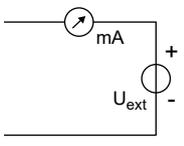transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
	<p>x+</p> <p>x-</p>		<p>$U_i = 29\text{ V}$ $I_i = 100\text{ mA}$ $P_i = 0.725\text{ W}$ $C_i = 1\text{ nF}$ $L_i = 50\text{ nH}$ $U_{ext} \leq 29\text{ V DC}$, en función de R_{ext} $(R_{ext} < 458\ \Omega \text{ a } 20\text{ V})$</p> <p>corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.2...3.99 mA, 20.01...24 mA</p> <p>corriente de error del hardware: 3.2 mA</p>





Tab. 7.13: Salida de corriente Ix/HART, con seguridad intrínseca, pasiva

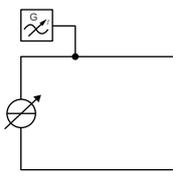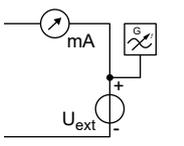transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
	<p>x+</p> <p>x-</p>		<p>$U_i = 29\text{ V}$ $I_i = 100\text{ mA}$ $P_i = 0.725\text{ W}$ $C_i = 1\text{ nF}$ $L_i = 50\text{ nH}$ $U_{ext} = 9...29\text{ V DC}$, en función de R_{ext} $(R_{ext} = 250...458\ \Omega \text{ a } 20\text{ V})$</p> <p>corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.5...3.99 mA, 20.01...22 mA</p> <p>corriente de error del hardware: 3.2 mA</p>

Tab. 7.14: Salida digital (según IEC 60947-5-6 (NAMUR))

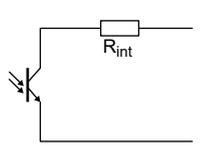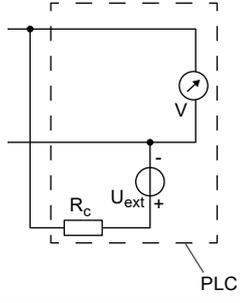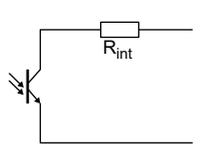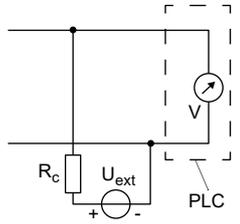transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
circuito 1			
	x+ x-		$U_{ext} = 8.2 \text{ V}$ $I_{max} = 8 \text{ mA a } 29 \text{ V DC}$ $f = 2...10 \text{ kHz}$ $T_p = 0.05...1000 \text{ ms}$
circuito 2			
	x+ x-		

Tab. 7.15: Salida digital con seguridad intrínseca (según IEC 60947-5-6 (NAMUR))

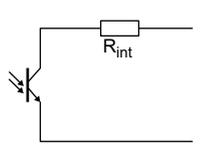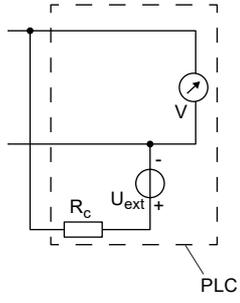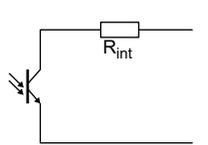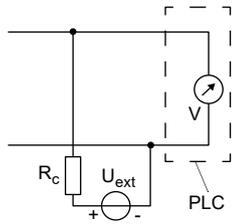
transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
circuito 1			
	x+ x-		$U_i = 29 \text{ V}$ $I_i = 100 \text{ mA}$ $P_i = 0.725 \text{ W}$ $C_i = 1 \text{ nF}$ $L_i = 50 \text{ nH}$ $U_{ext} = 8.2 \text{ V}$ $I_{max} = 8 \text{ mA a } 29 \text{ V DC}$ $f = 2...10 \text{ kHz}$ $T_p = 0.05...1000 \text{ ms}$
circuito 2			
	x+ x-		

Los siguientes datos aplican para todos los circuitos:

- R_{ext} es la suma de todas las resistencias óhmicas en el circuito (por ejemplo resistencia de los conductores, resistencia del amperímetro, voltímetro).
- La cantidad, el tipo a los conexiones de las salidas dependen de la orden.
- Durante la configuración de las salidas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.

7.5 Entradas

Fig. 7.18: Conexión de las entradas al transmisor

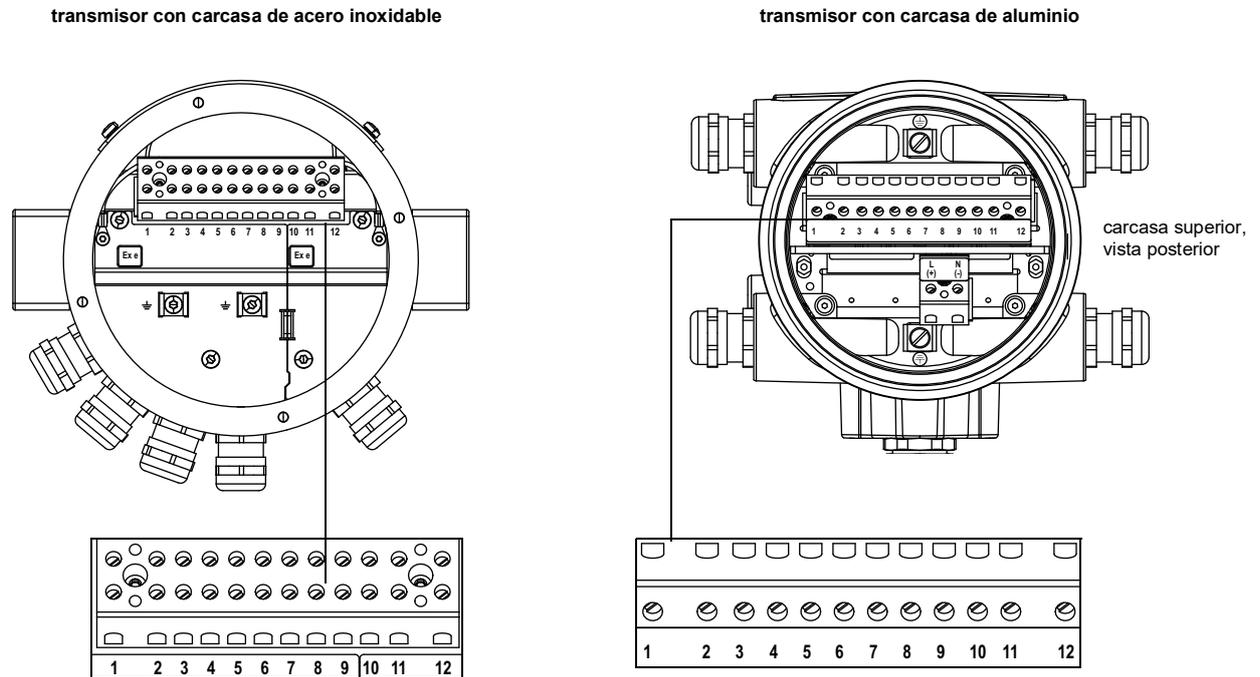

7.5.1 Circuito de las entradas

¡Importante!

Fíjese en la polaridad correcta ya que de lo contrario se puede dañar la fuente de corriente. Un cortocircuito duradero puede causar la destrucción de la entrada de corriente.

Para la conexión del cable de entrada en el transmisor, véase el párrafo 7.3.1 y Fig. 7.18.


Tab. 7.16: Entrada de corriente Ix conmutable

transmisor	circuito externo		nota
circuito interno	conexión		
activo			
	x+ x-		$R_{int} = 75 \Omega$ $I_{max} \leq 30 \text{ mA}$ $I = 0 \dots 20 \text{ mA}$ (rango de medición) $U_{opencircuit} = 28 \text{ V}$ $U_{min} = 21.4 \text{ V a } 20 \text{ mA}$ La entrada de corriente está galvánicamente separada del transmisor.
pasivo			
	x- x+		$R_{int} = 35 \Omega$ $U_{max} = 24 \text{ V}$ $I_{max} \leq 24 \text{ mA}$ $I = 0 \dots 20 \text{ mA}$ (rango de medición) La entrada de corriente está galvánicamente separada del transmisor.

7.6 Sensor de temperatura

Los sensores de temperatura Pt100/Pt1000 (tecnología de 4 hilos) pueden ser conectados en las entradas del transmisor (opcional).

Fig. 7.19: Conexión del sensor de temperatura en el transmisor

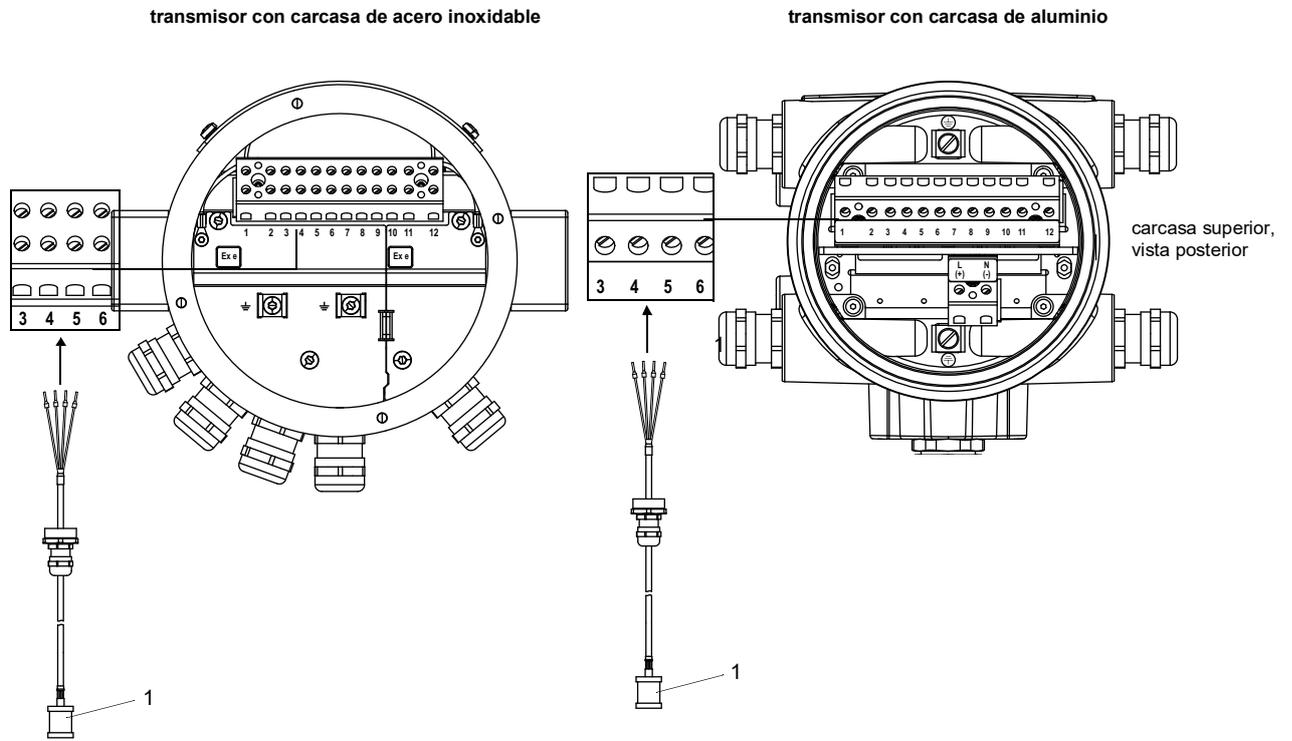



1 - sensor de temperatura

7.6.1 Circuitos de las entrada de temperatura

Tab. 7.18: Entrada de temperatura – sin seguridad intrínseca

transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
	6 4 3 5		Pt100/Pt1000 (tecnología de 4 hilos) La entrada no está galvánicamente separada del transmisor.


Tab. 7.19: Entrada de temperatura – con seguridad intrínseca

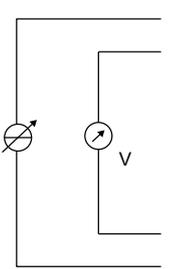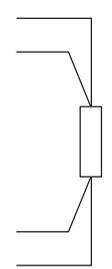transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
	<p>6</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>5</p>		<p>$U_o = 9.2 \text{ V}$</p> <p>$I_o = 25 \text{ mA}$</p> <p>$P_o = 0.057 \text{ W}$</p> <p>$L_o = 57 \text{ mH}$</p> <p>$C_o = 4283 \text{ nF}$</p> <p>Pt100/Pt1000 (tecnología de 4 hilos)</p>

7.6.2 Conexión directa del sensor de temperatura

- Quite el tapón ciego para la conexión del sensor de temperatura.
- Abra el prensaestopas del sensor de temperatura. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor de temperatura a través de la tuerca racor, del inserto, del cuerpo y del reductor.
- Confeccione el cable.
- Introduzca el cable en la carcasa.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el sensor de temperatura en los bornes del transmisor.

Fig. 7.20: Confección del sensor de temperatura

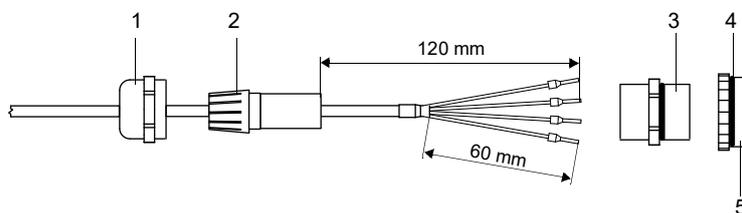

- 1 – tuerca racor
- 2 – inserto
- 3 – cuerpo
- 4 – reductor
- 5 – lado del anillo sellador


7.7 Interfaz de servicio

7.7.1 Interfaz USB

El transmisor puede ser conectado directamente con la computadora a través de la interfaz USB. La interfaz USB únicamente debe ser conectada (carcasa abierta) fuera de una atmósfera explosiva.

- Conecte el cable USB en la interfaz USB del transmisor y en la computadora.

Fig. 7.21: Conexión del cable USB

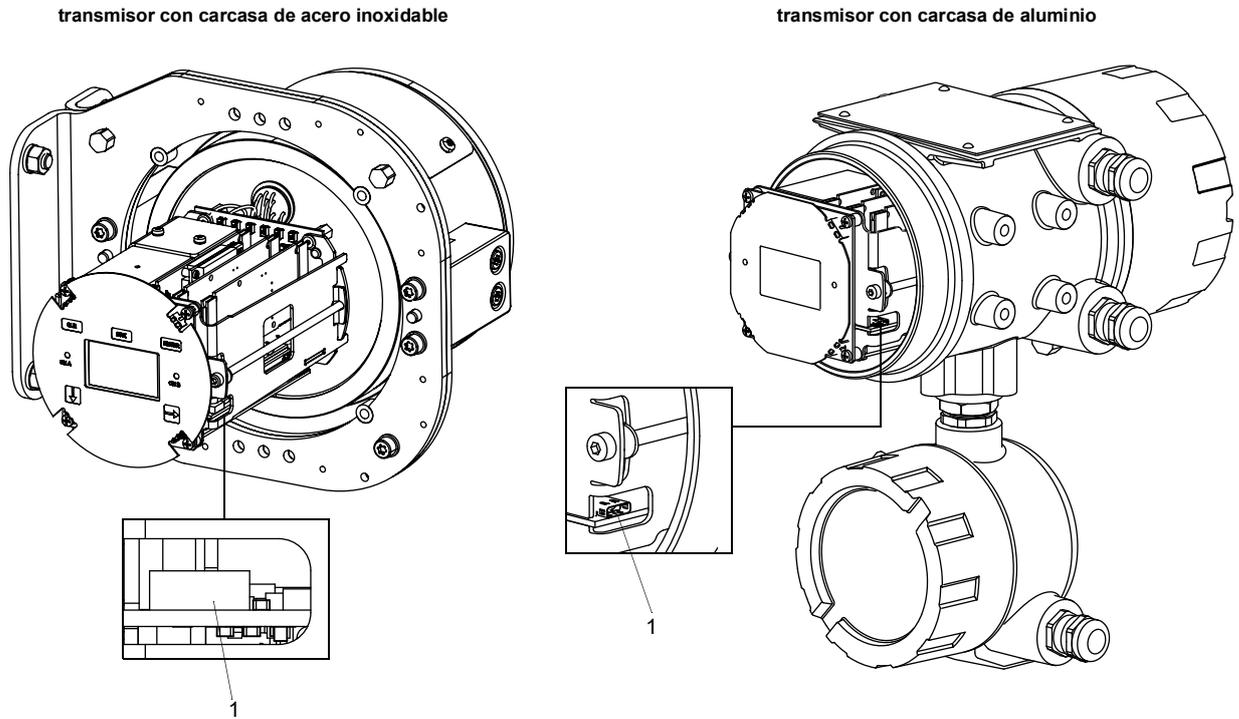

1 – interfaz USB

8 Arranque

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

¡Atención!



Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).

→ Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.

→ No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.

→ Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.

→ Póngase el equipo de protección personal.

→ Observe los reglamentos vigentes.

¡Aviso!

Antes de cualquier uso, es importante verificar el estado y la seguridad funcional del instrumento de medición. Siempre mantenga la carcasa del transmisor cerrado durante la operación. Asegúrese de que todos los trabajos de mantenimiento estén terminados.

8.1 Ajustes en el primer arranque

Al arrancar el transmisor por primera vez los siguientes ajustes deben ser realizados:

- idioma
- fecha/hora
- sistema de unidades

Estas visualizaciones únicamente aparecen después del primer arranque o al inicializar el transmisor.

Idioma

Los idiomas disponibles en el transmisor son visualizados.

- Seleccione un idioma.
- Pulse ENTER.

Los menús son visualizados en el idioma seleccionado.

Ajustar hora

La hora actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la hora o introduzca la hora a través de las teclas numéricas.
- Pulse ENTER.

Ajustar fecha

La fecha actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la fecha o introduzca la fecha actual a través de la teclas numéricas.
- Pulse ENTER.

Unidades de medida

- Seleccione *Métrico* o *Imperial*.
- Pulse ENTER.

Región canadiense

- Seleccione *Sí*, si el transmisor es usado en la región canadiense.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si *Imperial* ha sido seleccionado.

8.2 Conexión

En cuanto el transmisor es conectado con la fuente de alimentación, el menú es visualizado en el idioma seleccionado. El idioma de la visualización puede ser cambiado.

¡Aviso!

Los parámetros no pueden ser cambiados durante la medición. Con el fin de cambiar los parámetros es necesario detener la medición.

Si el transmisor ha sido separado de la fuente de alimentación durante la medición, al volver conectarlo aparece el mensaje *Medición arrancada*. La medición continua con los parámetros previamente ajustados.

Al pulsar la tecla BRK en el menú *Medición* es posible detener la medición o visualizar los ajustes de los parámetros actuales.

Visualización del estado de funcionamiento

El estado de funcionamiento es visualizado a través de leds encima de la pantalla.

Tab. 8.1: Estado de operación del transmisor

led apagado	transmisor está en reposo
led luce verde	calidad de la señal del canal de medición es suficiente para una medición
led luce rojo	calidad de la señal del canal de medición no es suficiente para una medición

8.3 Selección del idioma

```
Otros\Ajustes sistema\Idioma
```

El idioma del transmisor puede ser seleccionado:

- Seleccione el elemento del menú `Idioma`.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el idioma en la lista de selección.
- Pulse ENTER.

Después de haber elegido el idioma el menú se visualiza en el idioma seleccionado. El idioma seleccionado se conserva después de apagar y encender el transmisor.

También es posible cambiar el idioma a través de un HotCode.

8.4 Inicialización

Al inicializar (INIT) el transmisor, todos los ajustes son restablecidos a los preajustes del fabricante. Se inicializa con el HotCode **909000**.

Durante la inicialización se verifica si el bloqueo de teclado está activado. En caso afirmativo, este debe ser desactivado.

- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

Si se está ejecutando una medición, esta es parada.

Aparece la pregunta si los ajustes iniciales deben efectuarse.

```
Ajusted iniciales
```

Si `Si` ha sido seleccionado, aparecen los siguientes diálogos para el ajuste:

- Idioma
- Fecha/hora
- Unidades de medida
- Borrar valor. medición
- Borrar snaps
- Borrar sustanc. pers. (todos los materiales y fluidos personalizados que han sido guardados después de la entrega son borrados)
- Resetear totalizadores

La inicialización también puede ser realizada introduciendo del HotCode **909000**.

8.5 Fecha y hora

Otros\Ajustes sistema\Fecha/hora

El transmisor dispone de un reloj alimentado por baterías. Los valores de medición son automáticamente guardados con fecha y hora.

- Seleccione el elemento del menú `Fecha/hora`.

Se visualiza la hora ajustada.

- Introduzca la hora actual. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

La fecha ajustada es visualizada.

- Introduzca la fecha actual. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

8.6 Informaciones acerca del transmisor

Otros\Ajustes sistema\Info instrumento

- Seleccione el elemento del menú `Info instrumento`.
- Pulse ENTER.
- Pulse la tecla  para desplazarse por la lista de selección.
- Pulse la tecla BRK para regresar al elemento del menú `Ajustes sistema`.

La siguiente información acerca del transmisor es visualizada:

visualización	descripción
Número de serie	número de serie
Versión firmware	número de la versión del firmware instalada
Fecha firmware	fecha de creación del firmware instalado
Log de verificación	estado de la memoria de verificación

9 Medición

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Atención!



Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).

→ Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.

→ No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.

→ Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.


→ Póngase el equipo de protección personal.

→ Observe los reglamentos vigentes.

9.1 Entrada de parámetros

¡Aviso!

Evite una entrada de parámetros simultanea a través del teclado y a través de la interfaz USB o de proceso. Los conjuntos de parámetros recibidos a través de estas interfaces sobrescriben la parametrización actual del transmisor.

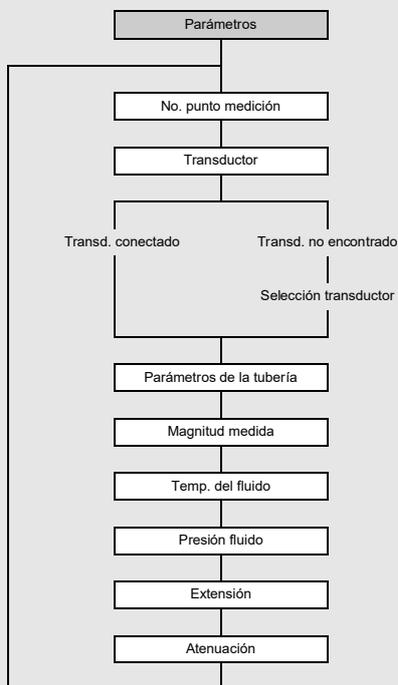

véase anexo A

Los parámetros de la tubería y del fluido son introducidos para el punto de medición seleccionado. Los rangos de parámetros están limitados debido a las propiedades técnicas de los transductores y del transmisor.

- Seleccione el menú *Parámetros*.
- Pulse ENTER.

9.1.1 Entrada del número de punto de medición

Parámetros\No. punto medición

- Introduzca el número del punto de medición.
- Pulse ENTER.

Para la activación de la entrada de texto, véase Otros\Dialogos/menús\No. punto medición.

9.1.2 Selección de los transductores

¡Aviso!

Los transductores deben ser seleccionados en dependencia de los parámetros de aplicación, véase especificación técnica.

Parámetros\Transd. conectado

- El transductor conectado en el transmisor es visualizado.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la memoria SENSPROM está conectada en el transmisor.

La visualización `Transd. no encontrado` es visualizada si ningunos transductores y ninguna memoria SENSPROM están conectados en el transmisor.

- Pulse ENTER.

Parámetros\Selección transductor

Aparece la siguiente visualización `Selección transductor`. Se pueden seleccionar transductores estándares guardados en el transmisor.

- Seleccione un transductor.
- Pulse ENTER.

9.1.3 Entrada de parámetros de la tubería

Diámetro exterior de la tubería

Parámetros\Diámetro externo

- Introduzca el diámetro exterior de la tubería.
- Pulse ENTER.

Es posible introducir el perímetro de la tubería en lugar del diámetro exterior de la tubería.

Perímetro de la tubería

Parámetros\Perímetro de la tubería

- Active la entrada del perímetro de la tubería en el elemento del menú Otros\Dialogos/menús\Perímetro de la tubería.
- Introduzca el valor 0 en el elemento del menú `Diámetro externo`. Se visualiza el elemento del menú `Perímetro de la tubería`.
- Introduzca el perímetro de la tubería.
- Pulse ENTER.

Introduzca el valor 0 si el diámetro exterior de la tubería debe ser introducido. Se visualiza el elemento del menú `Diámetro externo`.

Material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería

El material de la tubería debe ser seleccionado para que se pueda determinar la velocidad del sonido. Las velocidades del sonido para los materiales en la lista de selección están guardadas en el transmisor.

- Seleccione el material de la tubería.
- Si el material no está incluido en la lista de selección, seleccione la entrada de lista `Otro material`.
- Pulse ENTER.

Velocidad del sonido del material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería\Otro material\c material

- Introduzca la velocidad del sonido del material de la tubería.

¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales de la tubería, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

- Pulse ENTER.
- Seleccione `Onda transversal` o `Onda longitudinal`.
- Pulse ENTER.

Estas visualizaciones únicamente aparecen si `Otro material` ha sido seleccionado.

Para la velocidad del sonido de algunos materiales, véase el anexo C.

Rugosidad del material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería\Otro material\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Pulse ENTER si la tubería tiene un revestimiento. La rugosidad del revestimiento es incluida en el cálculo.
- Introduzca la rugosidad del material de la tubería si la tubería no tiene un revestimiento. Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si `Otro material` ha sido seleccionado.

Para la rugosidad de algunos materiales, véase el anexo C.

Espesor pared

Parámetros\Espesor de pared

- Introduzca el espesor de pared de la tubería.
- Pulse ENTER.

Revestimiento

Parámetros\Revestimiento int.

- Seleccione `Si` si la tubería tiene revestimiento. Seleccione `No` si la tubería no tiene revestimiento.
- Pulse ENTER.

Material revestimiento

Parámetros\Material revestimiento

- Seleccione el material del revestimiento.
- Pulse ENTER.
- Si el material del revestimiento no está incluido en la lista de selección, seleccione la entrada de lista Otro material.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Sí ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento int.

Velocidad del sonido del material del revestimiento

Parámetros\Material revestimiento\Otro material\c material

- Introduzca la velocidad del sonido del material del revestimiento.

¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales del revestimiento, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

- Pulse ENTER.
- Seleccione Onda transversal o Onda longitudinal.
- Pulse ENTER.

Estas visualizaciones únicamente aparecen si Otro material ha sido seleccionado.

Rugosidad del material del revestimiento

Parámetros\Material revestimiento\Otro material\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Introduzca la rugosidad del material del revestimiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Otro material ha sido seleccionado.

Espesor revestimiento

Parámetros\Espesor revestimiento

- Introduzca el espesor del revestimiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Sí ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento int.

Rugosidad

Parámetros\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Si Auto ha sido seleccionado, los valores de la rugosidad guardados en el transmisor son usados.
- Si Personalizado ha sido seleccionado, es necesario introducir un valor de rugosidad.
- Pulse ENTER.

Esta visualización no aparece si la entrada de lista Otro material ha sido seleccionada en el elemento del menú Material de la tubería o Material revestimiento.

9.1.4 Ajustes de la medición

Selección de la magnitud medida

Parámetros\Magnitud medida

Se visualiza una lista de unidades de medida disponibles.

- Seleccione una magnitud medida
- Pulse ENTER.

Selección de la unidad de medida

Parámetros\Magnitud medida\Velocidad de flujo

Se visualiza una lista de unidades de medida disponibles para la magnitud media seleccionada.

- Seleccione la unidad de medida para la magnitud medida.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Al cambiar la magnitud medida y la unidad de medida, se deben comprobar las configuraciones de las salidas.

9.1.5 Otros parámetros

Temperatura del fluido

Parámetros\Temp. del fluido

La temperatura del fluido es usada:

- al comenzar la medición para la interpolación de la velocidad del sonido y, de este modo, para el cálculo de la distancia entre transductores recomendada
- durante la medición para la interpolación de la densidad y de la viscosidad del fluido

Este valor es únicamente usado, si la temperatura del fluido no es medida. El valor debe estar dentro de la temperatura ambiente especificada de los transductores.

- Introduzca la temperatura del fluido. Al trabajar con un rango de temperatura, introduzca la temperatura media.

¡Aviso!

Si la relación entre la velocidad del sonido y la temperatura no es lineal, véase la curva velocidad del sonido-temperatura.

- Pulse ENTER.

Presión del fluido

Parámetros\Presión fluido

La presión del fluido se usa para la interpolación de la velocidad del sonido y el coeficiente de compresibilidad del gas.

- Introduzca la presión del fluido.
- Pulse ENTER.

Extensión

Parámetros\Extensión

En caso de que el cable del transductor sea extendido (p. ej. entre la caja de bornes y el transmisor), introduzca la longitud de la extensión.

- Introduzca la longitud de la extensión.
- Pulse ENTER.

Entrada del factor de atenuación

Parámetros\Atenuación

Cada valor de medición visualizado representa una media de los últimos x segundos, siendo x el factor de atenuación. Si 0 s ha sido introducido como factor de atenuación, no se puede crear una media.

El valor 10 s es apropiado para condiciones normales del caudal. Valores que oscilen intensamente debido a una mayor dinámica del flujo, requieren de un factor de atenuación más grande.

- Introduzca el factor de atenuación.
- Pulse ENTER.

Atenuación dinámica

Si la atenuación dinámica está activada, cambios de los valores de medición repentinos de la magnitud medida seleccionada son transmitidos sin demora a través del transmisor.

¡Importante!

La atenuación dinámica únicamente tiene efecto en la magnitud medida seleccionada. Todas las demás no son dinámicamente atenuadas.

Parámetros\Atenuación dinámica

- Seleccione **Encendido** para activar la atenuación dinámica.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la atenuación dinámica está activada en el elemento del menú **Otros\Medición\Ajustes medición\Atenuación dinámica**.

Parámetros\...\Umbral dinámico

- Introduzca el valor del umbral dinámico. Si 0 ha sido introducido, la atenuación dinámica está desactivada.
- Pulse ENTER.

Parámetros\...\Atenuación transitoria

- Introduzca el factor de atenuación para la atenuación temporal.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Si otra magnitud medida ha sido seleccionado, es necesario introducir de nuevo la atenuación dinámica.

Entrada del retraso de error

Parámetros\Retardo de error

El retraso de error es el intervalo de tiempo tras el cual se transmite el valor introducido para la transmisión de error a la salida.

Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista Otros ha sido seleccionada en el elemento del menú Dialogos/menús\Retardo de error\Editar.

Si el retraso de error no es introducido, el factor de atenuación es usado.


- Introduzca un valor para el retraso de error.
- Pulse ENTER.

9.2 Configuración de una salida

Si la salida de corriente debe ser operada conforme a la NAMUR NE43, esta función debe ser habilitada.

Salidas\Modos salidas corriente\NAMUR NE43

- Seleccione la entrada de lista Modos salidas corriente en el elemento del menú Salidas.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú NAMUR NE43 es visualizado.
- Seleccione Sí para habilitar NAMUR NE43.
- Pulse ENTER.

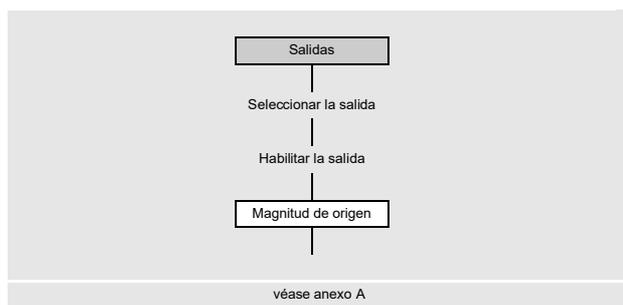

Si el transmisor está equipado con salidas, éstas deben ser configuradas. A través de las salidas individuales es posible emitir el valor de medición, el valor de estado o un valor de evento.

A continuación se describe la configuración de una salida de corriente.

- Seleccione el menú Salidas.
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las salidas disponibles en el transmisor.

Salidas\Corriente I1(-)

- Seleccione una salida (aquí: Corriente I1 (-)).
- Pulse ENTER.

Si la salida ya está habilitada, esta es visualizada de la siguiente manera: Corriente I1 (✓).

Salidas\Corriente I1\I1 Habilitar

- Seleccione Sí para habilitar una salida o para cambiar los ajustes de una salida ya configurada.
- Seleccione No para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

Hay que asignarle a cada salida seleccionada una magnitud de origen.

Salidas\...\Magnitud de origen

- Seleccione una magnitud de origen cuyo valor de medición, valor de estado o valor de evento debe transmitirse a la salida.
- Pulse ENTER.

Tab. 9.1: Configuración de las salidas


magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valores de caudal	Velocidad de flujo	velocidad de flujo
	Caudal vol. func.	caudal volumétrico de servicio
	Caudal másico	caudal másico
Totalizadores	Volumen (+)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo positiva
	Volumen (-)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo negativa
	Volumen (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Masa (+)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo positiva
	Masa (-)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo negativa
	Masa (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
Propiedades del fluido	Temp. del fluido	temperatura del fluido
	Presión fluido	presión del fluido
	Densidad fluido	densidad del fluido
	Viscosidad cin.	viscosidad cinemática
	Viscosidad diná.	viscosidad dinámica
	Fact. compresibilid.	coeficiente de compresibilidad del gas
Disparo de evento	R1	mensaje límite (Disparo de evento R1)
	R2	mensaje límite (Disparo de evento R2)
	R3	mensaje límite (Disparo de evento R3)
	R4	mensaje límite (Disparo de evento R4)
Valor diagnóst.	Factor de cresta	SNR para la función de la correlación cruzada
	Temperatura transd.	temperatura del sensor
Otros	Entrada pers. 1	valores de medición de magnitudes de entrada (p. ej. temperatura, presión) que no pueden ser calculados En el elemento del menú Entradas\Asignar entradas es posible asignar entradas personalizadas a las entradas configuradas.
	Entrada pers. 2	
	Entrada pers. 3	
	Entrada pers. 4	

Dependiendo de la magnitud de origen seleccionada se pueden emitir valores de medición, valores de estado o valores de evento.

Tab. 9.2: Salida de los valores de medición, de estado o de evento

	magnitud de origen	valor de medición		valor de evento
		valor	estado	
magnitudes medidas	Valores de caudal	x	x	
	Totalizadores	x	x	
	Propiedades del fluido	x	x	
	Otros	x	x	
	Valor diagnóst. (excepto Detección de diablo)	x		
eventos	Valor diagnóst.\ Detección de diablo			x
	Disparo de evento			x

9.2.1 Salida del valor de medición

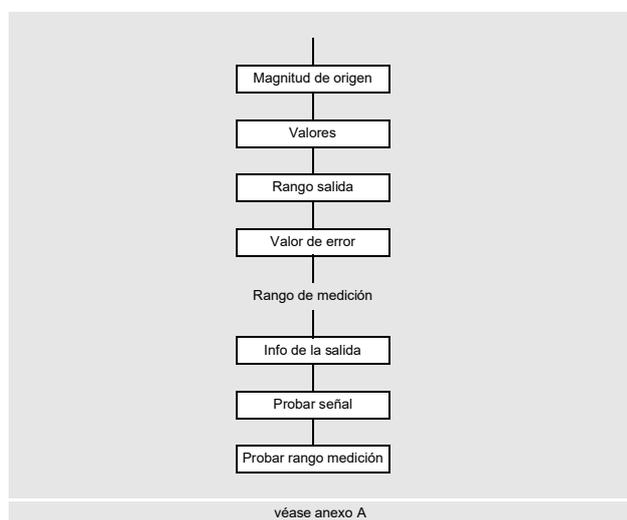

- Seleccione la entrada de lista `Salidas\...\Valores`.
- Pulse ENTER.

Rango de salida

`Salidas\...\Rango salida`

- Seleccione una entrada de lista.
 - 4...20 mA
 - Otro rango
- Pulse ENTER.

Si `Otro rango` ha sido seleccionado, introduzca los valores `Salida MIN` y `Salida MAX`.

El rango de salida debe ser > 10 % del valor de salida máx. (`Salida MAX`). Un mensaje de error es visualizado, si el rango de salida es más pequeño.

Si la función `NAMUR NE43` está activada en el elemento del menú `Salidas\Modos salidas corriente`, únicamente el rango de salida 4...20 mA aplica.

Salida de error

`Salidas\...\Valor de error`


Se define un valor de error que se emite si la magnitud de origen no puede ser medida.

- Seleccione una entrada de lista para la transmisión de error.
- Pulse ENTER.
- Si `Otro valor` ha sido seleccionado o si la función `NAMUR NE43` está activado, es necesario introducir un valor de error. Este debe encontrarse afuera del rango de salida. Si el valor introducido es inválido, se visualizan un mensaje de error y el rango permitido.
- Pulse ENTER.

Ejemplo

magnitud de origen: caudal volumétrico
 salida: salida de corriente
 rango de salida: 4...20 mA
 retraso de error: $t_d > 0$

El caudal volumétrico no puede ser medido dentro el intervalo de tiempo $t_0...t_1$. El valor de error es emitido.

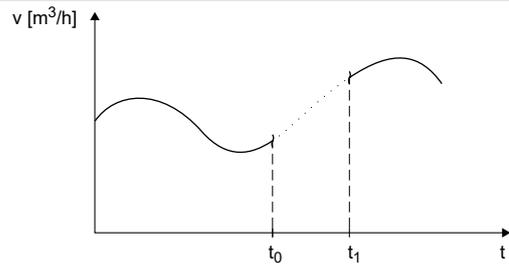

Tab. 9.3: Ejemplos de salida de error (para el rango de salida 4...20 mA)

entrada de lista	señal de salida
4.0 mA	
Último valor	
20.0 mA	
Otro valor valor de error = 3.5 mA	

Rango de medición

El signo algebraico del valor de medición y el rango de medición son definidos.

```
Salidas\...\Valores medidos\Valor absoluto
```

- Seleccione **Signo** si el signo algebraico de los valores de medición debe ser considerado.
- Seleccione **Valor absoluto** si el signo algebraico de los valores de medición no debe ser considerado.

```
Salidas\...\Inicio rango med.
```

- Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada. El **Inicio rango med.** es el valor asignado al valor **Salida MIN** del rango de salida.

```
Salidas\...\Fin rango medición
```

- Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada. El **Fin rango medición** es el valor asignado al valor **Salida MAX** del rango de salida.

Conexión de bornes

```
Salidas\...\Info de la salida
```

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla  o  se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse ENTER.

Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

- Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

```
Salidas\...\Probar señal
```

- Seleccione **Sí** para probar la salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\...\Ingresar valor prueba
```

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\...\Probar rango medición
```

- Seleccione **Sí** para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Seleccione **Activo** o **Pasivo** en la lista de selección.
- Pulse **ENTER**.

La salida funciona correctamente si el instrumento de medición externo visualiza el valor (valor de salida mín. para **Pasivo** o valor de salida máx. para **Activo**).

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba. Seleccione **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse **ENTER**.

9.2.2 Salida de un valor de estado/evento

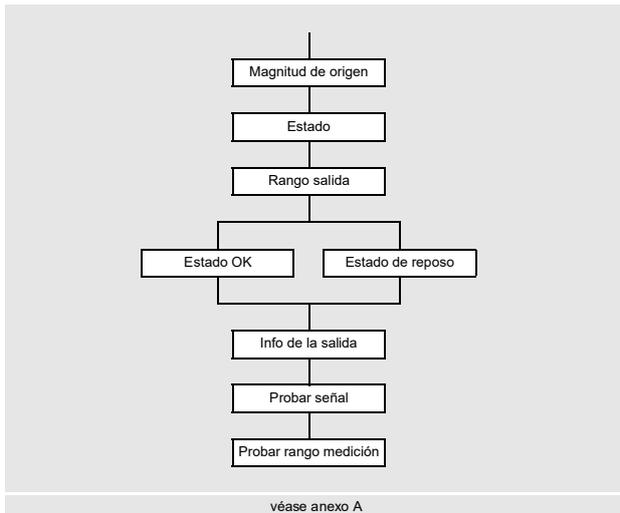

- Seleccione la entrada de lista **Salidas\...\Estado**.
- Pulse **ENTER**.

Rango de salida

Salidas\...\Rango salida

- Seleccione una entrada de lista.

- 4...20 mA
- Otro rango

- Pulse **ENTER**.

Si **Otro rango** ha sido seleccionado, introduzca los valores **Salida MIN** y **Salida MAX**.

El rango de salida debe ser > 10 % del valor de salida máx. (**Salida MAX**). Un mensaje de error es visualizado, si el rango de salida es más pequeño. El valor más próximo es visualizado.

valor de estado – estado OK	valor de evento – estado de reposo
El estado de la señal de salida que debe ser emitido si el valor de medición es válido, es definido.	Se define el estado de la señal de salida que se transmite en caso de que no ocurra un evento.
<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione en la lista de selección el valor para estado OK. • Pulse ENTER. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione el valor para el estado de reposo. • Pulse ENTER.

Conexión de bornes

Salidas\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla o se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse **ENTER**.

Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

- Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

Salidas\...\Probar señal

- Seleccione **Sí** para probar la salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\Probar rango medición

- Seleccione **Sí** para probar el estado de la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

valor de estado	valor de evento
Estado OK o Estado error La salida funciona correctamente si el instrumento de medición externo visualiza el valor (valor de salida mín. para Estado error o valor de salida máx. para Estado OK).	Activo o Pasivo La salida funciona correctamente si el instrumento de medición externo visualiza el valor (valor de salida mín. para Pasivo o valor de salida máx. para Activo).

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba. Seleccione **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

9.2.3 Modo de operación para salidas de corriente

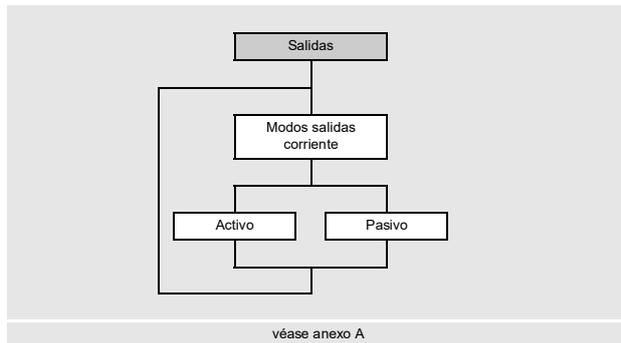

Si el transmisor dispone de salidas de corriente que pueden ser operadas activamente o pasivamente, debe definirse el modo de operación de las salidas de corriente.


- Seleccione la entrada de lista `Modos salidas corriente` en el menú `Salidas`.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\Modos salidas corriente
```

- Seleccione `Activo` o `Pasivo` para operar las salidas de corriente en el modo de operación correspondiente.
- Pulse ENTER.

El ajuste seleccionado aplica siempre para todas las salidas de corriente disponibles.

9.3 Arranque de la medición

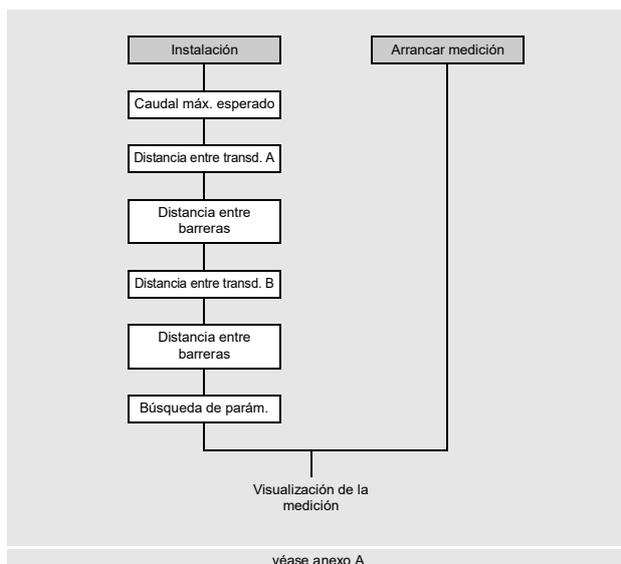

Al comenzar la medición, el punto de medición debe ser parametrizado. Si se usaron los mismos parámetros para el punto de medición en una medición anterior, la medición puede ser arrancada de inmediato.

- Seleccione el menú `Arrancar medición`.
- Pulse ENTER.

A continuación, se inicia la medición. La visualización de los valores de medición aparece.

Si se cambian parámetros o la configuración de medición, la medición debe ser arrancada a través del menú `Instalación`.

- Seleccione el menú `Instalación`.
- Pulse ENTER.

9.3.1 Entrada de parámetros para el punto de medición

Entrada del caudal máx.

```
Instalación\...\Caudal máx. esperado
```

El caudal máx. esperado es necesario para el cálculo de la distancia entre la barrera de medición recomendada.

- Introduzca el caudal máx. esperado.
- Pulse ENTER.

Ajuste de la distancia entre transductores para la pareja de transductores A

Instalación\...\Distancia entre transd.

La distancia entre transductores recomendada para la pareja de transductores A es visualizada. La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores. En caso de tubos muy pequeños, una distancia entre transductores negativa es posible.

¡Aviso!

La exactitud de la distancia entre transductores recomendada depende de la exactitud de los parámetros de la tubería y del fluido introducidos.

- Fije los transductores para la pareja de transductores A en el tubo y ajuste la distancia entre los transductores.
- Pulse ENTER.

Ajuste de la distancia entre la barrera de medición

Instalación\...\Distancia entre barreras

La distancia entre la barrera de medición recomendada es visualizada. La distancia entre la barrera de medición es la distancia entre los transductores de la pareja de transductores A y B.

- Fije los transductores para la pareja de transductores B en el tubo. Posicione los transductores correspondiente a la distancia entre la barrera de medición visualizada. La distancia entre la barrera de medición debe estar ajustada exactamente en 1 mm. Si la distancia entre la barrera de medición visualizada por el transmisor no puede ser introducida debido al tamaño del transductor, entonces monte la pareja de transductores B en una distancia lo más pequeña posible hacia la pareja de transductores A. Asegúrese de dejar unos milímetros entre los transductores de la barrera de medición A y B. Los transductores no deben tocarse.
- Introduzca la distancia entre la barrera de medición.
- Pulse ENTER.

Verificación de la distancia entre transductores para la pareja de transductores B

Instalación\...\Distancia entre transd.


La distancia entre transductores recomendada para la pareja de transductores B es visualizada.

- Verifique si la distancia entre transductores de la pareja de transductores B corresponde al valor visualizado por el transmisor. Las distancias entre transductores de la pareja de transductores A y B deben ser idéntica.
- Corrija la distancia entre transductores en caso necesario.
- Pulse ENTER.

Búsqueda de parámetros

Antes del arranque de la medición, se realiza una búsqueda de parámetros. Este proceso dura aprox. 10 minutos. El tiempo restante es visualizada.

Fig. 9.1: Búsqueda de parámetros

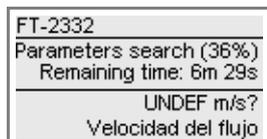

Cuando se termina la búsqueda de parámetros, la medición arranca. La visualización de los valores de medición aparece.

9.4 Visualización durante la medición

9.4.1 Valores de medición

Durante la medición, los valores de medición son visualizados de la siguiente manera:

Fig. 9.2: Visualización de los valores de medición

FT-2332	1
Caudal volumétrico	2
m ³ /h 372.20	3
2.27 m/s	4
Velocidad del flujo	5

- 1 – menú, visualizaciones de estado
- 2 – cambio de la visualización de la magnitud medida y el fluido
- 3 – valor de medición
- 4 – otras magnitudes medidas
- 5 – otras magnitudes medidas

Al pulsar la tecla o se pueden visualizar todas las magnitudes físicas disponibles durante la medición.

- Pulse la tecla para visualizar los valores de medición en la línea 5. La denominación de la magnitud medida es visualizada en la línea 4 al pulsar la tecla durante algunos segundos.
- Pulse la tecla para visualizar los valores de medición en la línea 4. La denominación de la magnitud medida es visualizada en la línea 5 al pulsar la tecla durante algunos segundos.

9.4.2 Valores de diagnóstico

Al pulsar la tecla ENTER se pueden visualizar los siguientes valores diagnósticos durante la medición.

Tab. 9.4: Valores de diagnóstico

visualización	descripción
CrestFactor	SNR para la función de la correlación cruzada, indicador para la fiabilidad de la evaluación de la señal Un valor de medición es válido si el factor de cresta es más alto que el valor umbral ajustado (preajuste estándar: factor de cresta > 6).
PeakWidth	anchura del pico de correlación Para una evaluación de señal segura, la anchura de pico debe estar entre 3 y 30.
GainSymm	indicador para una buena instalación del punto de medición 0 dB: señales brutas de A y B son idénticas ±100 dB: señales brutas difieren considerablemente El valor debe estar cerca de 0 dB. Grandes desviaciones pueden indicar a problemas con el acoplamiento de los transductores o con las señales de la pared de la tubería.


9.4.3 Parámetros

Temperatura del transductor

En el modo `SuperUser` y `SuperUser_ext`, la temperatura del transductor puede ser visualizada.

Al pulsar la tecla  es posible desplazarse a la visualización de la temperatura del transductor durante la medición.

Fig. 9.3: Visualización de la temperatura del transductor

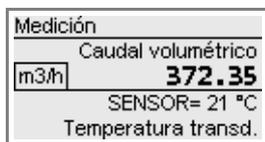

¡Aviso!

Si el cumplimiento de la temperatura de transductor específico debe ser monitoreado, es posible definir un disparo de evento a este valor de temperatura.


Ajustes de parámetros

Durante la medición se pueden visualizar los ajustes de los parámetros.

- Pulse la tecla BRK durante la medición.

El transmisor cambia al menú principal:

Fig. 9.4: Visualización del menú principal durante una medición

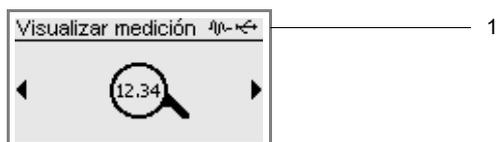

1 – visualización de estado

La medición sigue ejecutándose. El símbolo  aparece en la visualización de estado.

- Seleccione con la tecla  o CLR el menú correspondiente para visualizar los parámetros.

¡Aviso!

Los parámetros no pueden ser cambiados durante la medición. Al intentar cambiar los parámetros el mensaje `Sólo lectura` es visualizado.

Con el fin de cambiar los parámetros es necesario detener la medición.

Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Las informaciones de la memoria de valores de medición pueden ser visualizadas durante la medición.

- Pulse la tecla  hasta que aparezca lo siguiente en la visualización:

Fig. 9.5: Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Medición		←→
Caudal volumétrico		
m ³ /h	3.68	
Log←→: 6d 21h 9m		
Capacidad (tiempo)		

Si el buffer circular está desactivado, la línea 4 indica cuando esté llena la memoria de valores de medición manteniendo todos los ajustes.

Si el buffer circular está activado, la línea 4 indica hasta cuando se pueden guardar datos de medición sin sobrescribir viejos datos de medición.

Las informaciones de la memoria de valores de medición también pueden ser visualizadas a través de la función Visualizar parám.

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Info memoria valores
```

- Pulse la tecla BRK durante la medición.
- Seleccione la entrada de lista Memoria val. medición\Info memoria valores en el menú Almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Informaciones acerca del transmisor son visualizadas.

9.4.4 Cambio a la visualización de valores de medición

- Mantenga pulsada la tecla BRK para regresar al menú principal.
- Seleccione el menú Visualizar medición.
- Pulse ENTER.

La visualización de los valores de medición aparece.

9.5 Ejecución de funciones especiales

Es posible ejecutar funciones especiales a través de el teclado durante la medición.

Tab. 9.5: Funciones especiales

tecla	función
BRK	visualización de la lista de selección en el menú Medición
ENTER	visualización de la ventana de diagnóstico
CLR	visualización del elemento del menú Ejecutar comando

- Pulse CLR y manténgala pulsada hasta que aparezca el elemento del menú Ejecutar comando.

Totalizadores

Medición\Ejecutar comando>Totalizadores

- Seleccione la entrada de lista Totalizadores.
- Pulse ENTER.

La siguiente lista de selección aparece:

visualización	descripción
Resetear totalizadores	resetear el totalizador a cero
Enfriar display	visualizar el valor de medición de un totalizador durante unos segundos
Resetear error	resetear los errores del totalizador
Parar/restabl. totaliz.	detener y resetear el totalizador a cero
Arrancar totalizador	arrancar el totalizador

Tomar un snap

Medición\Ejecutar comando\Generar un snap

- Seleccione la entrada de lista Generar un snap.
- Pulse ENTER.

Un snap ha sido tomado.

Restablecimiento del disparo de evento en el estado de reposo


Medición\Ejecutar comando\Borrar alarmas

- Seleccione la entrada de lista Borrar alarmas.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si el disparo de evento ha sido parametrizado y si por lo menos ha disparado un evento.

9.6 Detención de la medición

- Mantenga pulsada la tecla BRK para regresar al menú principal.
- Seleccione el menú Detener medición.

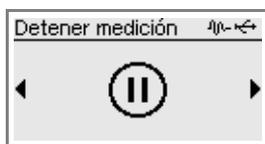

- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para detener la medición.
- Pulse ENTER.

La medición es detenida. El menú principal es visualizado.

10 Localización y resolución de problemas

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Trabajos de servicio por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- Póngase el equipo de protección personal.
- Observe los reglamentos vigentes.

En caso de que se presente un problema que no pueda solucionarse con la ayuda de esta instrucción de empleo, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y proporcione una descripción detallada del problema. Indique el tipo, el número de serie, así como la versión del firmware del transmisor.

La pantalla no funciona o falla repetidamente.

- Verifique los ajustes de contraste del transmisor o introduzca el HotCode **555000** para poner la pantalla a medio contraste.
- Asegúrese de que una tensión adecuada esté conectada en los bornes. En la placa de características debajo del lado derecho exterior de la regleta de bornes puede consultar para cual fuente de alimentación está previsto el transmisor.
- Si la fuente de alimentación está bien, o bien los transductores o algún componente del transmisor están defectuosos. Los transductores y el transmisor deben ser enviados a FLEXIM para que sean reparados.

Se visualiza un error en la visualización de estado (símbolo ).

- Pulse la tecla BRK para regresar al menú principal.
- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Protocolo evento.
- Pulse ENTER.

La lista de mensajes de error es visualizada.

La fecha y la hora son incorrectas, los valores de medición son borrados al apagarlo.

- Si la fecha y la hora son restablecidas a cero o incorrectas después de haber encendido o apagado el transmisor o si los valores de medición son borrados, la batería de almacenamiento de datos debe ser reemplazada. Envíe el transmisor a FLEXIM.

Una salida no funciona.

- Asegúrese de que las salidas sean configuradas correctamente. Compruebe si la salida funciona. Si la salida está defectuosa póngase en contacto con FLEXIM.

10.1 Problemas con la medición

La señal de medición es recibida pero no se obtienen ningunos valores de medición.

- Si el valor límite superior determinado de la velocidad de flujo sobrepasa o el valor límite inferior queda por debajo, se visualizan UNDEF y detrás de la unidad de medida un signo de admiración. Los valores son marcados como inválidos. El valor límite tiene que ser ajustado a las condiciones de medición.
- Si el signo de exclamación no es visualizado, no es posible efectuar una medición en el punto de medición seleccionado.

Pérdida de señal durante la medición.

- Si la tubería ha estado sin presión y ya no se puede obtener ninguna señal de medición, entonces póngase en contacto con FLEXIM.
- Espere un momento hasta que el contacto acústico se haya restablecido. La medición puede ser interrumpida debido a una alta proporción temporal de líquido y sólidos en el fluido.

Los valores de medición discrepan considerablemente de los valores esperados.

- Frecuentemente, los errores de medición son la consecuencia de parámetros incorrectamente introducidos. Asegúrese de que los parámetros introducidos sean correctos para este punto de medición.

10.2 Selección del punto de medición

- Asegúrese de que la distancia mínima recomendada hacia todo tipo de fuentes de perturbación sea observada.
- Evite puntos de medición en donde se forman depósitos en la tubería.
- Evite puntos de medición que se encuentran cerca de áreas deformadas o dañadas en la tubería así como cerca de cordones de soldadura.
- Fíjese en que la superficie de la tubería en el punto de medición esté plana.
- Mida la temperatura en el punto de medición y asegúrese de que los transductores sean aptos para esta temperatura.
- Asegúrese de que el diámetro exterior de la tubería se encuentre en el rango de medición de los transductores.
- En mediciones realizadas en una tubería horizontal, los transductores deben ser fijados en el costado de la tubería.

10.3 Contacto acústico máximo

- véase el párrafo 6.2

10.4 Problemas específicos de la aplicación

La rugosidad de la tubería introducida no es apta.

- Compruebe el valor introducido. La condición de la tubería debe ser considerada.

El revestimiento de la tubería puede causar problemas durante la medición si no tiene contacto directo con la pared interior de la tubería o si está compuesta de algún material que absorbe ondas sonoras.

- Intente medir en una sección de la tubería libre de revestimiento.

10.5 Desviaciones significantes de los valores de medición

El valor límite superior introducido para la velocidad de flujo es demasiado bajo.

- Todos los valores de medición para la velocidad de flujo que sobrepasen el valor límite superior son ignorados y marcados como inválidos. Todas las magnitudes derivadas de la velocidad de flujo también son marcados como inválidas. Si varios valores de medición correctos son ignorados de tal manera, se producen valores demasiados bajos de los totalizadores.

El caudal de corte introducido es demasiado alto.

- Todas las velocidades de flujo más pequeñas que el caudal de corte son puestas en cero. Todas las magnitudes derivadas también son puestas en cero. Para poder efectuar mediciones con bajas velocidades de flujo, el caudal de corte (valor preajustado: 2.5 cm/s) debe ser ajustado con un valor correspondientemente bajo valor.

La rugosidad de la tubería introducida es inadecuada.

La velocidad de flujo del fluido se encuentra fuera del rango de medición del transmisor.

El punto de medición es inadecuado.

- Elija otro punto de medición para verificar si se pueden obtener mejores resultados. Tuberías nunca son perfectamente simétricas de rotación; por lo tanto el perfil de flujo es afectado.

10.6 Problemas con los totalizadores

Los valores de los totalizadores son demasiado pequeños.

- Uno de los totalizadores ha alcanzado el valor límite superior y debe ser restablecido a cero manualmente.

La suma de los totalizadores es incorrecta.

- La suma de ambos totalizadores (total del caudal ΣQ) transmitida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

Un signo de interrogación (?) es visualizado detrás del valor del totalizador

- La medición no fue posible durante un tiempo así que el valor del totalizador puede ser incorrecto.

11 Mantenimiento y limpieza

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Trabajos de servicio por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

¡Atención!



Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

→ Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.

→ Póngase el equipo de protección personal.

→ Observe los reglamentos vigentes.

11.1 Mantenimiento

El transmisor y los transductores son prácticamente libre de mantenimiento. Para asegurar seguridad, se recomiendan los siguientes intervalos de mantenimiento:

objeto	paso	intervalo	medida
carcasa de acero inoxidable • caja de bornes • porta-transductores	control visual en búsqueda de corrosión y daños	anualmente	limpieza
	examen visual por contaminación	anualmente o antes dependiendo de las condiciones del ambiente	
carcasa de aluminio • transmisor	examen visual por contaminación	anualmente o antes dependiendo de las condiciones del ambiente	
transductores	control del acoplamiento de los transductores en la tubería	anualmente	cambio de la lámina de acoplamiento, en caso necesario
juntas tóricas	examen visual por fisuras	anualmente	véase el párrafo 11.4
transmisor	verificación del firmware por actualizaciones	anualmente	actualización, en caso necesario
transmisor	prueba de funcionamiento	anualmente	extracción de valores de medición y de diagnóstico
transmisor y transmisor	calibración	-	véase el párrafo 11.3

11.2 Limpieza

Carcasa de acero inoxidable

- Limpie la carcasa con un trapo suave y con spray de limpieza y de cuidado.

Carcasa de aluminio

- Limpie la carcasa con un trapo suave. Nunca utilice ningún producto de limpieza.

Transductores

- Quite los restos de la pasta de acoplamiento de los transductores con una toalla de papel suave.

11.3 Calibración

Si el instrumento de medición es instalado correctamente en un lugar apropiado, conforme a esta instrucción de empleo, es usado debidamente y mantenido con diligencia, es muy improbable que se presenten fallos.

El transmisor fue calibrado en la empresa y una recalibración generalmente no es necesaria.

Una recalibración es recomendada si:

- la superficie de contacto de los transductores muestra huellas visibles de desgaste o
- los transductores se usaron a temperaturas altas durante un periodo prolongado (varios meses > 200 °C para transductores de alta temperaturas)

Para una recalibración bajo condiciones de referencia, o el transmisor, los transductores o los transductores con el transmisor deben ser enviados a FLEXIM dependiendo de lo que se desea calibrar.

11.4 Control de la junta tórica

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el transmisor en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Las juntas tóricas forman parte de la protección contra ignición y deben cerrarse firmemente para mantener la protección antideflagrante.

Las juntas tóricas en el transmisor y en los prensaestopos deben ser revisadas periódicamente y después de abrir la carcasa es necesario revisarlas por posibles daños. Juntas tóricas porosas o desgarradas deben ser reemplazadas. Prensaestopos con juntas tóricas defectuosas deben ser reemplazados.

Es sumamente importante usar únicamente repuestos originales. Guarde las juntas tóricas de repuesto de forma hermética y oscura.


Carcasa con seguridad aumentada

Una junta tórica defectuosa debe ser reemplazada.

¡Importante!


Las juntas tóricas en carcasas con seguridad aumentada deben ser cambiadas únicamente por el personal de FLEXIM.

Fig. 11.1: Transmisor con carcasa de aluminio

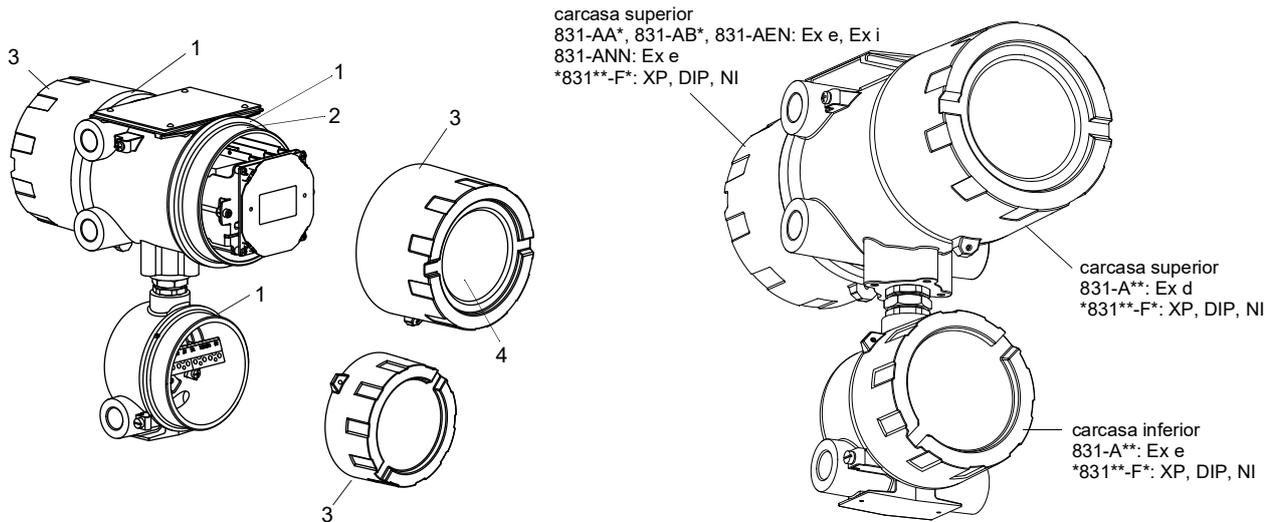

- 1 – junta tórica en el transmisor
- 2 – junta de la rosca (Ex db)
- 3 – tapa de la carcasa
- 4 – ventana

Fig. 11.2: Transmisor con carcasa de acero inoxidable

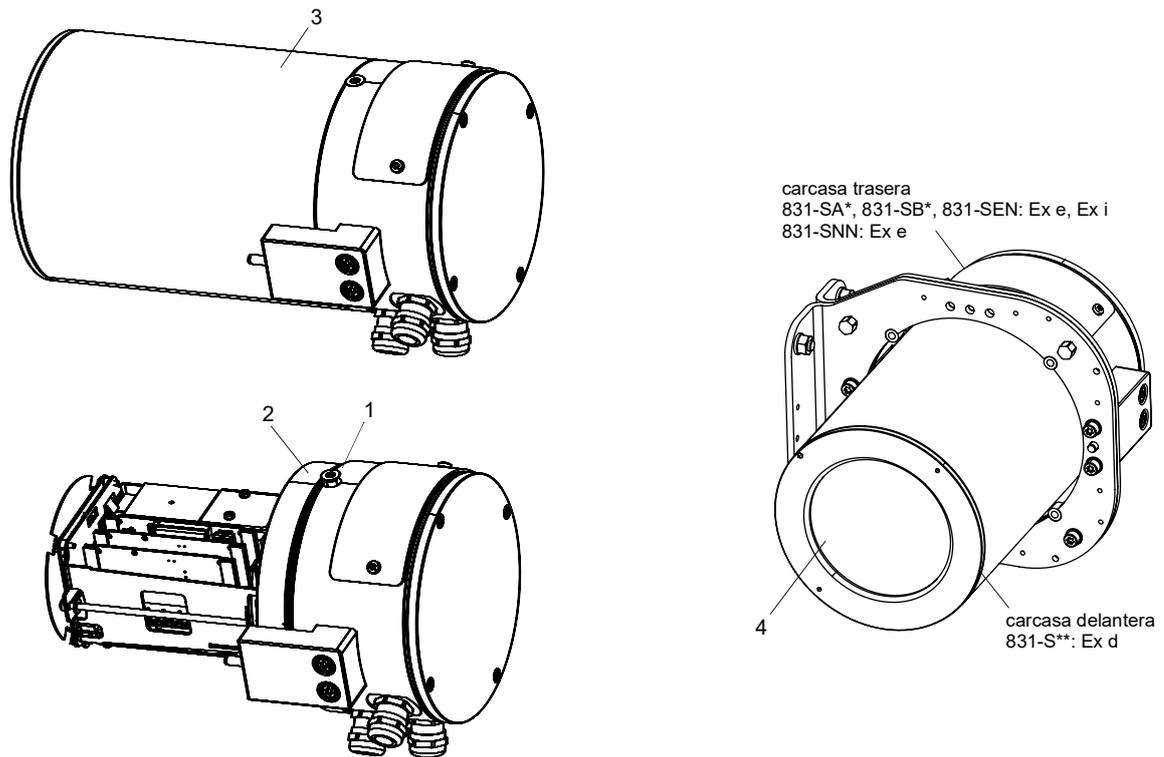

- 1 – junta tórica en el transmisor
- 2 – junta de la rosca (Ex db)
- 3 – tapa de la carcasa
- 4 – ventana

11.5 Control de la rosca en el envoltorio antideflagrante

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el transmisor en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Para asegurar la protección contra ignición, la junta de la rosca de la carcasa resistente a la presión debe respetar las especificaciones del fabricante. Daños o cambios en la rosca no son permitidos.

La rosca de la tapa de la carcasa tiene una junta de la rosca antideflagrante. La rosca debe ser verificada por posibles daños. Carcasas con roscas dañadas deben ser cambiadas.

11.6 Control de la carcasa y de la ventana

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el transmisor en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Para asegurar la protección contra ignición, la carcasa y la ventana siempre deben ser conformes con la autorización.

Modificaciones en la carcasa deben ser realizadas únicamente por personal de FLEXIM. La carcasa y la ventana deben ser verificadas frecuentemente por daños. Ventanas agrietadas o rascadas así como carcasas deben ser cambiados inmediatamente por personal de FLEXIM.

12 Desmontaje y eliminación

¡Peligro!



Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

¡Advertencia!



Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

¡Advertencia!



Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación.

¡Atención!



Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

12.1 Desmontaje

El desmontaje se lleva a cabo en orden inverso del montaje.

12.2 Eliminación

El instrumento de medición debe ser eliminado de acuerdo a los reglamentos vigentes.

¡Importante!


La eliminación adecuada de los componentes del transmisor y los accesorios que no se necesitan evita daños al medio ambiente y conserva los recursos.

Dependiendo del material, los componentes correspondientes deben ser desechados en la basura inorgánica, especial o en el reciclaje según los reglamentos en vigor.

Las baterías deben eliminarse por separado de los equipos eléctricos o electrónicos. Remueva las baterías de los equipos y llévelas al sistema de eliminación designado.

FLEXIM ofrece el retorno gratuito de los componentes de acuerdo con la normativa nacional. Póngase en contacto con FLEXIM.

13 Modos de usuario

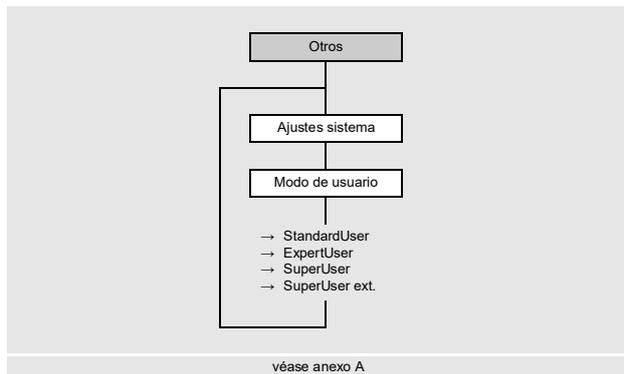

A través de los modos personalizados es posible hacer un diagnóstico de señales y de valores de medición, así como la definición de parámetros adaptados a la aplicación.

Los siguientes modos personalizados pueden ser seleccionados:

- StandardUser
- ExpertUser
- SuperUser
- SuperUser ext.

Dependiendo cual modo de usuario ha sido seleccionado, se visualizan los siguientes elementos del menú en el menú Calibración y en el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.

Tab. 13.1: Elementos del menú de los modos personalizados

elemento del menú	StandardUser	ExpertUser	SuperUser	SuperUser ext.	preajuste
en el elemento del menú Otros\Ajustes especiales					
Rango búsqueda señal	x	x	x	x	20 %
Alta tensión	x	x	x	x	Auto
Búsqueda avanzada	x	x	x	x	Apagado
Factor de la media	x	x	x	x	
Umbral factor de cresta		x	x	x	
Use curva vapor satur.	x	x	x	x	No
en el menú Calibración					
Caudal de corte	x	x	x	x	Encendido
Límite vel. de flujo		x	x	x	Apagado
Calibración lineal			x	x	Apagado
Corrección de perfil		x	x	x	kRe 2.0
Calibración multipto. (si está habilitado en Otros\Medición\Ajustes medición)	x	x	x	x	

Selección del modo personalizado

Otros\Ajustes sistema\Modo de usuario

- Seleccione el elemento del menú Modo de usuario.
- Pulse ENTER.
- Seleccione una entrada de lista:
- Pulse ENTER.

13.1 Modo StandardUser

En el modo StandardUser se pueden llevar a cabo todas las mediciones para la aplicación específica. En la primera puesta en marcha el transmisor trabaja en el modo StandardUser.

13.1.1 Rango para la búsqueda de parámetros

El transmisor calcula el tiempo de tránsito de la señal ultrasónica de la velocidad del sonido definida del fluido. Antes de que la medición empiece, la señal en el rango antes o después del tiempo esperado es buscada. El tiempo de búsqueda puede ser reducida al reducir el rango es posible. Sin embargo, si el rango de búsqueda de parámetros es demasiado pequeño, es posible que no se encuentre ninguna señal. Si la presión o la temperatura oscilan considerablemente, el valor no debería ser reducido.

Otros\Ajustes especiales\Rango búsqueda señal

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Rango búsqueda señal es visualizado.
- Introduzca un valor para el rango del tiempo de búsqueda (preajuste: 20 %), máx 40 % son admitidos.
- Pulse ENTER.

13.1.2 Alta tensión

La función Alta tensión aumenta la tensión de excitación para los transductores.

Otros\Ajustes especiales\Alta tensión

- Seleccione el elemento del menú Ajustes especiales en el menú Otros.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Alta tensión es visualizado.
- Seleccione Encendido para aumentar la tensión de excitación de los transductores (preajuste: Auto).
- Seleccione Auto si la búsqueda de señales debe llevarse a cabo con alta y baja tensión de excitación. Así, el transmisor usa la tensión de excitación con la cual se alcanza un factor de cresta más alto.
- Seleccione Apagado si la tensión de excitación de los transductores no debe aumentarse.
- Pulse ENTER.

13.1.3 Búsqueda avanzada

La función Búsqueda avanzada óptima la búsqueda de señales después de un fallo de medición. Si está función está activada, la búsqueda de señales se realiza después de un fallo de medición con tensión de excitación baja y alta. Así, el transmisor usa la tensión de excitación con la cual se alcanza un factor de cresta más alto.

Si esta función está desactivada, la búsqueda se realiza primero con la tensión de excitación usada antes del fallo de medición. Si se encuentra una señal válida, el transmisor cambia con esta tensión de excitación al modo de medición. En caso e que no se encuentre ninguna señal válida, se reitera la búsqueda de señales con otra tensión de excitación.

Para que la búsqueda sea lo más breve posible, dicha función está desactivada por defecto.

Otros\Ajustes especiales\Búsqueda avanzada

- Seleccione el elemento del menú Ajustes especiales en el menú Otros.
 - Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Búsqueda avanzada es visualizado.
- Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista Auto ha sido seleccionado en el elemento del menú Alta tensión.
- Seleccione Encendido para activar Búsqueda avanzada. Seleccione Apagado para desactivarlo (preajuste: Apagado).
 - Pulse ENTER.

13.1.4 Factor de la media de la medición

Con el factor de la media se determina un intervalo de tiempo a través del cual se puede sacar la media para el cálculo. Un factor mayor representa una medición más estable. No obstante el tiempo de respuesta a cambios de la medición se aumenta.

Otros\Ajustes especiales\Factor de la media

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Factor de la media es visualizado.
- Introduzca el factor de la media (preajuste: 5). El valor debe estar entre 3 y 7.
- Pulse ENTER.

13.1.5 Ajustes para la medición de gas

En la medición del gas es posible seleccionar en el elemento del menú Use curva vapor satur. si la presión saturada debe ser calculada de la temperatura o la temperatura saturada de la presión.

Otros\Ajustes especiales\Use curva vapor satur.

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Use curva vapor satur. es visualizado.
- Seleccione Tf -> Pf si la presión del fluido debe ser calculada de la temperatura del fluido. Seleccione Pf -> Tf si la temperatura del fluido debe ser calculada de la presión del fluido. Seleccione No si la presión y a temperatura están independientemente disponibles.
- Pulse ENTER.

Si Tf -> Pf o Pf -> Tf ha sido seleccionado y después de haber entrado la temperatura del fluido o la presión del fluido, se visualiza en el menú Parámetros, la información de la magnitud calculada.

13.1.6 Caudal de corte

El caudal de corte es un valor límite inferior para la velocidad de flujo. Todas las velocidades de flujo medidas que quedan por debajo del valor límite son restablecidos a cero.

El caudal de corte puede depender de la dirección del flujo.

Calibración\Caudal de corte

- Seleccione el elemento del menú Calibración\Caudal de corte.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado si no se debe introducir ningún valor para el caudal de corte.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas (preajuste: ± 25 mm/s).
- Seleccione Personalizado para definir los valores del caudal de corte para la dirección de flujo positiva y negativa.
- Pulse ENTER.

Calibración\Caudal de corte\Personalizado\+Caudal de corte

Todos los valores de la velocidad de flujo para la dirección de flujo positiva inferior a este valor límite son puestos a cero.

- Introduzca el caudal de corte.
- Pulse ENTER.

Calibración\Caudal de corte\Personalizado\ -Caudal de corte

Todos los valores de la velocidad de flujo para la dirección de flujo negativa (como valor absoluto) inferior a este valor límite absoluto son puestos a cero.

- Introduzca el caudal de corte como valor absoluto.
- Pulse ENTER.

13.1.7 Calibración multipunto

Es posible introducir una serie de valores de medición con el fin de definir una curva de calibración para la velocidad de flujo.

Obtención de la serie de valores de medición:

- Inicie una medición con el transmisor y un instrumento de referencia.
- Aumente gradualmente el valor para la velocidad de flujo. El rango de medición debe ser idéntico con el rango de trabajo posterior.
- Anote o guarde los valores de medición.

Entrada de la serie de valores de medición:

- Active la calibración multipunto en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición.
- Seleccione el elemento del menú Calibración\Calibración multipunto.
- Pulse ENTER.

```
Calibración\Calibración multipunto.
```

- Seleccione **Sí** para definir una curva de calibración, para medir sin calibración. Seleccione **No** para definir una curva de calibración, para medir sin calibración.
- Pulse ENTER.

```
Calibración\Calibración multipunto.\Punto de calibración
```

- Introduzca el número de pares de valores de medición.
- Pulse ENTER.

```
Calibración\Calibración multipunto.\Punto x=valor act.
```

- Introduzca el valor de medición del transmisor.
- Pulse ENTER.

```
Calibración\Calibración multipunto.\Punto x=val nominal
```

- Introduzca el valor de medición del instrumento de referencia.
- Pulse ENTER.
- Repita el ingreso para todos los pares de medición.
- Pulse ENTER después de cada entrada.

```
Calibración\Calibración multipunto.\Uso bidireccional
```

- Seleccione **Sí** para aplicar la curva de calibración también para velocidades del flujo negativas y **No** para no aplicarla.

13.2 Modo ExpertUser

Algunos elementos del menú, invisibles en el modo StandardUser, son visualizados.

¡Aviso!

El modo ExpertUser se concibió para usuarios versados con conocimientos avanzados de la aplicación. Los parámetros modificados pueden tener efectos en el modo StandardUser y causar valores de medición incorrectos al instalar un nuevo punto de medición o provocar un fallo de la medición.

¡Aviso!

Algunos de los parámetros definidos permanecen activados al cambiar al modo StandardUser. Estos son visualizados pero no se pueden cambiar.

13.2.1 Valor umbral para una medición válida

Otros\Ajustes especiales\Umbral factor de cresta

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Umbral factor de cresta es visualizado.
- Introduzca el valor umbral (preajuste: 6).
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Una reducción del valor umbral facilita una medición bajo condiciones difíciles, pero también aumenta el riesgo de mediciones erróneas.

13.2.2 Corrección del perfil

Para el cálculo del factor de calibración fluidomecánico k_{Re} es posible realizar los siguientes ajustes en el transmisor:

- k_{Re} 1.0: corrección del perfil (versión previa)
- k_{Re} 2.0: corrección del perfil mejorada (versión actual, preajuste)

Selección de la versión

Otros\Medición\Ajustes medición\Corrección de perfil

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes medición.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Corrección de perfil es visualizado.
- Seleccione una entrada de lista (preajuste: k_{Re} 2.0).
- Pulse ENTER.

13.2.3 Valor límite de la velocidad de flujo

En ambientes muy turbulentos, pueden aparecer valores atípicos de la velocidad de flujo medida. Si estos valores atípicos no son eliminados, estos afectan todas las magnitudes derivadas, de tal manera que ya no son apropiadas para la integración (p. ej. salidas de pulsos).

En el modo ExpertUser es posible introducir un límite de la velocidad de flujo.

Es posible ignorar todas las velocidades de flujo medidas que sobrepasan o quedan por debajo de un valor límite ajustado. En este caso un error es emitido.

Calibración\Límite vel. de flujo

- Seleccione el elemento del menú Límite vel. de flujo en el menú Calibración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado si se debe de introducir ningún valor limite para la velocidad de flujo.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Personalizado para determinar un valor límite para la velocidad de flujo.
- Pulse ENTER.

Calibración\+Límite vel. de flujo

- Introduzca un valor límite de la velocidad de flujo para la medición en dirección de flujo.
- Pulse ENTER.

Si la velocidad de flujo es mayor que este valor límite, esta es marcada como inválida. La magnitud medida no se puede determinar. UNDEF es visualizado.

Calibración\ -Límite vel. de flujo

- Introduzca un valor límite de la velocidad de flujo para la medición en contracorriente.
- Pulse ENTER.

Si la velocidad de flujo es menor que este valor límite, esta es marcada como inválida. La magnitud medida no se puede determinar. UNDEF es visualizado.

¡Aviso!

Si el valor límite de la velocidad de flujo +Límite vel. de flujo es demasiado bajo o -Límite vel. de flujo es demasiado alto, puede ser imposible ejecutar una medición ya que la mayoría de los valores de medición son marcados como inválido.

Fig. 13.1: Velocidad de flujo fuera del rango de validez



- 1 – magnitud medida
- 2 – velocidad de flujo

13.3 Modos SuperUser y SuperUser avanzado

Algunos elementos del menú, invisibles en el modo StandardUser y ExpertUser, son visualizados.

En el modo SuperUser avanzado no se lleva a cabo ninguna comprobación de plausibilidad de los parámetros introducidos.

¡Aviso!

Los modos SuperUser y SuperUser avanzado son dirigidos a usuarios versados con un conocimiento avanzado de la aplicación.

Los parámetros modificados pueden tener efectos en el modo StandardUser y causar valores de medición incorrectos al instalar un nuevo punto de medición o provocar un fallo de la medición.

¡Aviso!

Algunos de los parámetros definidos permanecen activados al cambiar al modo StandardUser. Estos son visualizados pero no se pueden cambiar.

13.3.1 Calibración lineal

Es posible determinar una corrección de la velocidad de flujo:

$$V_{\text{cor}} = m \cdot v + n$$

donde

- v – velocidad de flujo medida
- m – factor, rango: -2...+2
- n – offset, rango: -12...+12 cm/s
- V_{cor} – velocidad de flujo corregida

Todas las magnitudes derivadas de la velocidad de flujo son calculadas con la velocidad de flujo corregida.

¡Aviso!

La activación de la corrección de la velocidad de flujo no es visualizada durante la medición.

Calibración\Calibración lineal

- Seleccione el elemento del menú Calibración\Calibración lineal.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado para medir sin la calibración lineal.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Encendido para determinar los valores para la calibración.
- Pulse ENTER.

Calibración\Factor

- Introduzca el factor para la calibración lineal.
- Pulse ENTER.

Calibración\Offset

- Introduzca la desviación para la calibración lineal.
- Pulse ENTER.

Ejemplo

factor: 1.1

offset: -10 cm/s = -0.1 m/s

Si la velocidad de flujo medida es $v = 5$ m/s, esta es corregida antes del cálculo de magnitudes derivadas:

$$V_{\text{cor}} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$$


Ejemplo

factor: -1

offset: 0

Únicamente el signo de los valores de medición cambia.

14 Salidas

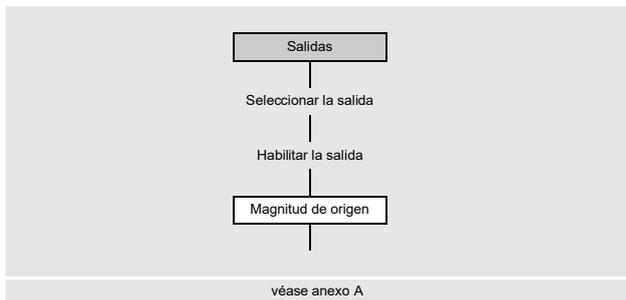

Si el transmisor está equipado con salidas, éstas deben ser configuradas. Para la configuración de la salida analógica, véase el párrafo 9.2.

El transmisor también puede ser equipado con salidas digitales. La salida digital contiene las siguientes funciones:

- salida binaria (salida de estados de conmutación)
- salida de impulso (salida integradora de conjuntos)
- salida de frecuencia (salida escalada por la magnitud de caudal)

La selección de esta función se define a través de selección de la magnitud medida.

Tab. 14.1: Salida a través de salidas digitales

	magnitud de origen	salida binaria		salida de pulso	salida de frecuencia
		valor de estado	valor de evento		
magnitudes medidas	Valores de caudal	X			X
	Totalizadores	X			X
	Pulso			X	
	Propiedades del fluido	X			X
	Valor diagnóst.				X
	Otros	X			X
eventos	Disparo de evento		X		

14.1 Configuración de una salida digital como salida binaria

Una salida binaria conmuta si se cumple una de las siguientes condición de conmutación:

- el valor de medición sobrepasa o queda por debajo de un valor límite
- el valor se encuentra dentro o fuera de un rango definido
- una medición no es posible
- un evento ocurre

Habilitación de la salida

Si la salida debe ser usada, esta debe ser habilitada.

```
Salidas\Salida digital B1(-)
```

- Seleccione el elemento del menú `Salidas\Salida digital B1 (-)`.
- Pulse ENTER.

Si la salida ya está habilitada, esta es visualizada de la siguiente manera: `Salida digital B1 (√)`.

```
Salidas\Salida digital B1\B1 Habilitar
```

- Seleccione **Sí** para habilitar la salida o para cambiar los ajustes.
- Seleccione **No** para borrar la habilitación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

Hay que asignarle a cada salida seleccionada una magnitud de origen.

Salidas\Magnitud de origen

Tab. 14.2: Salida de los valores de estado o de evento

	magnitud de origen	valor de estado	valor de evento
magnitudes medidas	Valores de caudal	x	
	Propiedades del fluido	x	
	Otros	x	
	Totalizadores	x	
eventos	Disparo de evento		x

- Seleccione la magnitud de origen.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Estado.
- Pulse ENTER.

Si Disparo de evento ha sido seleccionado como magnitud de origen, aparece Estado de reposo como propiedad para la salida binaria.

14.1.1 Definición de la función de conmutación para el valor de estado/valor de evento

- Seleccione la función de conmutación para la salida de un valor de estado/evento
- Pulse ENTER.

Tab. 14.3: Selección de una función de conmutación

propiedad	función de conmutación	descripción
Estado OK (valor de estado)	Contacto NC	<ul style="list-style-type: none"> • valor de medición válido: salida binaria cerrada • valor de medición inválido: salida binaria abierta
	Contacto NA	<ul style="list-style-type: none"> • valor de medición válido: salida binaria abierta • valor de medición inválido: salida binaria cerrada
Estado de reposo (valor de evento)	Contacto NA	<ul style="list-style-type: none"> • evento ocurre: salida binaria cerrada • evento aun no ha ocurrido: salida binaria abierta
	Contacto NC	<ul style="list-style-type: none"> • evento ocurre: salida binaria abierta • evento aun no ha ocurrido: salida binaria cerrada

Si no se está midiendo, todas las salidas binarias están abiertas (sin corriente), independientemente de la función de conmutación ajustada.

Conexión de bornes

Salidas\Salida digital B1\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla  o  se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse ENTER.

Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

- Conecte un multímetro en la salida.

Salidas\...\B1 Probar señal

- Seleccione **Sí** para probar la salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.4: Prueba de funcionamiento de la salida – señal

entrada de lista	descripción
Contacto NC	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
Contacto NA	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Probar rango medición

- Seleccione **Sí** para probar el estado de la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.5: Prueba de funcionamiento de la salida – rango de medición

entrada de lista	función de conmutación	valor de prueba	descripción
Estado OK (valor de estado)	Contacto NC	Estado OK	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
		Estado error	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.
	Contacto NA	Estado OK	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.
		Estado error	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
Estado de reposo (valor de evento)	Contacto NC	Pasivo	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
		Activo	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.
	Contacto NA	Pasivo	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.
		Activo	<ul style="list-style-type: none"> • La salida binaria está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.

- Seleccione `Repetir` para repetir la prueba, `Terminar` para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

14.2 Configuración de una salida digital como salida de impulsos

Una salida de impulsos es una salida integradora, que emite un impulso si el volumen o la masa del fluido, que pasó por el punto de medición, alcanzó un valor determinado (valor de impulso).

La magnitud integrada es la magnitud medida seleccionada. Tan pronto el impulso haya sido emitido, vuelve a comenzar la integración. La salida digital debe ser configurada antes de activarla.

```
Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen
```

- Seleccione el elemento del menú `Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen`.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

```
Salidas\Magnitud de origen\Pulso
```

- Seleccione `Pulso` como magnitud de origen.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\Pulso\Pulso +V
```

- Seleccione una entrada de lista (aquí: `Pulso +V`).
- Pulse ENTER.

Tab. 14.6: Selección de la magnitud medida

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Pulso	Pulso V	pulso sin tener el signo algebraico del caudal volumétrico en cuenta
	Pulso +V	pulso para valores de medición positivos del caudal volumétrico
	Pulso -V	pulso para valores de medición negativos del caudal volumétrico
	Pulso m	pulso sin considerar el signo algebraico
	Pulso +m	pulso para valores de medición positivos del caudal másico
	Pulso -m	pulso para valores de medición negativos del caudal másico

14.2.1 Salida de pulsos a través de la definición del valor de pulso

Salidas\Salida de pulsos

- Seleccione la entrada de lista `Valor del pulso`.
- Pulse ENTER.

La salida de pulsos puede funcionar en 2 modos diferentes:

modo	descripción
Pulsos continuos	<ul style="list-style-type: none"> • salida de una serie de pulsos continua representando el comportamiento temporal de la magnitud del caudal correspondiente (caudal volumétrico, caudal másico) con totalización simultánea • pausa de pulsos mínima = ancho de pulso a una frecuencia de pulso máxima (el ancho de pulso es constante)
Pulsos a ráfagas	<ul style="list-style-type: none"> • salida de una serie de pulsos discontinua representando el comportamiento del totalizador • varios pulsos pueden ocurrir en intervalos con distancias de pulsos equidistantes (pausa de pulso = ancho de pulso) • sirve únicamente para la totalización • frecuencia de pulso máxima (depende del ancho de pulso estando constante)

- Seleccione una entrada de lista:
- Pulse ENTER.

Salidas\Valor del pulso

- Introduzca el valor de pulsos.

La unidad de medida es visualizada en correspondencia a la magnitud medida actual.

Si la magnitud medida contada alcanza el valor de pulso introducido, se emite un pulso.

- Pulse ENTER.

Salidas\Anchura del pulso

- Introduzca el ancho de pulso.

El rango del ancho de pulsos posibles depende de la especificación del equipo (p. ej. contador, PLC) que se debe conectar en la salida.

- Pulse ENTER.

14.2.2 Salida de pulsos a través de la definición de pulsos por unidad

Salidas\Salida de pulsos

- Seleccione la entrada de lista Pulsos por unidad.
- Pulse ENTER.

Salidas\Rango salida

- Seleccione una entrada de lista:

- 0...1 kHz
- 0...5 kHz
- Otro rango

- Pulse ENTER.

Si Otro rango ha sido seleccionado, introduzca un valor para Salida MAX.

Salidas\Pulsos por unidad

- Introduzca la cantidad de pulsos por unidad.
- Pulse ENTER.

La unidad de medida es visualizada en correspondencia a la magnitud medida actual.

14.2.3 Opciones de salida

Salidas\Estado de reposo

- Seleccione el ajuste para el estado de reposo.

ajuste	descripción
Contacto NA	La salida de pulso está con corriente, cuando un pulso es enviado y sin corriente cuando ningún pulso es enviado (estado de reposo).
Contacto NC	La salida de pulso está sin corriente, cuando un pulso es enviado y con corriente cuando ningún pulso es enviado (estado de reposo).

Si no se está midiendo, todas las salidas de impulso están abiertas (sin corriente), independientemente de la función de conmutación ajustada.

Conexión de bornes

Salidas\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla  o  se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse ENTER.

Prueba de funcionamiento de la salida

Salidas\...\B1 Probar señal

- Seleccione **Sí** para probar el estado de la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.7: Prueba de funcionamiento de la salida – señal

modo de salida	valor de prueba	descripción
Pulsos por unidad	El valor de prueba introducido debe encontrarse dentro del rango de salida.	Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.
Valor del pulso	Contacto NA	<ul style="list-style-type: none"> • La salida de pulso está sin corriente. • El valor de medición debe ser de alta resistencia.
	Contacto NC	<ul style="list-style-type: none"> • La salida de pulso está con corriente. • El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.

14.3 Configuración de una salida digital como salida de frecuencia

La salida de frecuencia envía una señal de forma rectangular con una frecuencia que es proporcional a la magnitud de origen enviada a la salida.

Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen

- Seleccione el elemento del menú Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen.
- Pulse ENTER.

Asignación de una magnitud de origen

- Seleccione una de las siguientes magnitudes medidas:
 - Valores de caudal
 - Totalizadores
 - Propiedades del fluido
 - Valor diagnóst.
 - Otros
 - Vel. del sonido

Salidas\Valores de caudal

- Seleccione una entrada de lista (aquí: Valores de caudal).
- Pulse ENTER.

Salidas\Caudal volumétrico

- Seleccione una entrada de lista (aquí: Caudal volumétrico).
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Valores.
- Pulse ENTER.

Rango de salida

Salidas\...\Rango salida

• Seleccione una entrada de lista:

- 0...1 kHz
- 0...10 kHz
- Otro rango

• Pulse ENTER.

Si **Otro rango** ha sido seleccionado, introduzca los valores **Salida MIN** y **Salida MAX**.

Salida de error

Salidas\...\Valor de error

Se define un valor de error que se emite si la magnitud de origen no puede ser medida.

- Seleccione una entrada de lista para la transmisión de error.
- Pulse ENTER.

Rango de medición

El signo algebraico del valor de medición y el rango de medición son definidos.

Salidas\...\Valores medidos\Valor absoluto

- Seleccione **Signo** si el signo algebraico de los valores de medición debe ser considerado.
- Seleccione **Valor absoluto** si el signo algebraico de los valores de medición no debe ser considerado.

Salidas\...\Inicio rango med.

- Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.
- El **Inicio rango med.** es el valor asignado al valor **Salida MIN** del rango de salida.

Salidas\...\Fin rango medición

- Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.
- El **Fin rango medición** es el valor asignado al valor **Salida MAX** del rango de salida.

Estado de reposo

El estado de la señal de salida que debe ser emitido si ningún valor de medición es medido.

- Seleccione una entrada de lista para el estado de reposo.
- Pulse ENTER.

Conexión de bornes

Salidas\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla  o  se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse ENTER.

Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

- Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

```
Salidas\...\Probar señal
```

- Seleccione **Sí** para probar la salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\...\Ingresar valor prueba
```

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

```
Salidas\...\Probar rango medición
```

- Seleccione **Sí** para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


```
Salidas\...\Ingresar valor prueba
```

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba y **Terminar** para terminarlo.
- Pulse ENTER.

15 Entradas

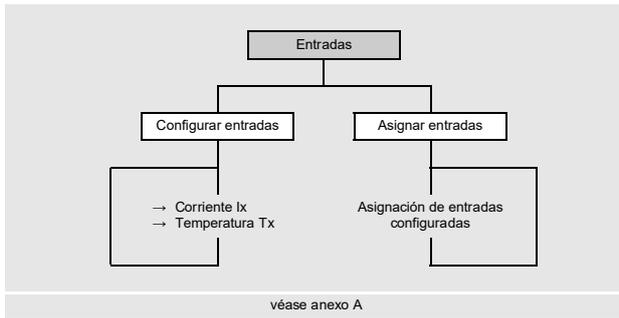

15.1 Configuración de las entradas

Si el transmisor está equipado con entradas, éstas deben ser configuradas.

- Seleccione el elemento del menú Entradas\Configurar entradas.
- Pulse ENTER.

```
Entradas\Configurar entradas
```

- Seleccione la entrada a configurar.
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las entradas disponibles.

- Corriente Ix (-)
- Temperatura Tx (-)

Si la entrada ya está configurada se visualiza de la siguiente manera: Corriente I1 (✓).

Habilitación de una entrada

Si la entrada debe ser usada, esta debe ser habilitada (aquí: Corriente I1).

```
Entradas\Configurar entradas\Corriente I1\I1 Habilitar
```

- Seleccione *Si* para habilitar una entrada de nuevo o para cambiar los ajustes de una entrada ya configurada.
- Seleccione *No* para bloquear una entrada ya configurada y regresar al elemento del menú anterior.
- Pulse ENTER.

15.1.1 Entradas de corriente

Al configurar las entradas de corriente se selecciona la magnitud de origen y se determina el rango de entrada y de medición.

Selección de la magnitud de origen

```
Entradas\...\Magnitud de origen
```

- Seleccione la magnitud de origen.

Rango de entrada

```
Entradas\...\Rango entrada
```

- Seleccione una entrada de lista:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- Otro rango

- Pulse ENTER.

Si *Otro rango* ha sido seleccionado, introduzca los valores Entrada MIN y Entrada MAX.

Rango de medición

Entradas\...\Inicio rango med.

- Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada. El `Inicio rango med.` es el valor de medición asignado al valor límite inferior del rango de entrada (`Entrada MIN`).
- Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada. El `Fin rango medición` es el valor de medición asignado al valor límite superior del rango de entrada (`Entrada MAX`).

Entrada de un valor de error

Entradas\...\Valor de error

Es posible definir un valor de error que se emite si la magnitud de origen no está disponible.

- Seleccione `Sí` para definir un valor de error.
- Pulse ENTER.
- Introduzca el valor de error.
- Pulse ENTER.

15.1.2 Entradas de temperatura

Al configurar una entrada de temperatura se selecciona un sensor de temperatura.

Selección del sensor de temperatura

Entradas\Configurar entradas\Temperatura Tx\Pt100/Pt1000

- Seleccione el sensor de temperatura:
 - Pt100
 - Pt1000

Activación de la corrección de temperatura

Una corrección de la temperatura (offset) puede ser definida para cada entrada de temperatura. Esta función es activada en el elemento del menú `Otros\Dialogos/menús`.

Otros\Dialogos/menús\Tx Offset temperatura

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Dialogos/menús`.
- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú `Tx Offset temperatura`.
- Seleccione `Sí` para activar la corrección de temperatura o `No` para desactivarla.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

El valor de corrección introducido para cada entrada de temperatura se guarda y se visualiza a volver a activar la corrección de temperatura.

El valor de corrección se suma automáticamente a la temperatura medida. Se usa p. ej. si las curvas características de ambos sensores de temperatura divergen considerablemente o si existe un gradiente de temperatura conocido y constante entre la temperatura medida y la temperatura real.

Entrada de la corrección de temperatura

Entradas\Offset temperatura

- Seleccione `Sí` para introducir un offset para la entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.
- Introduzca el offset para la entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.

15.1.3 Definición de la condición de conmutación

Para disparar una función por control remoto, se debe definir una condición de conmutación.

Entradas\...\Valor de disparo

- Seleccione **Sí** para definir una condición de conmutación. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\Función

- Seleccione una entrada de lista:
 - MAX ($x > \text{límite}$): la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición sobrepasa el valor límite
 - MIN ($x < \text{límite}$): la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición queda por debajo del valor límite
 - ERR ($x = \text{fallo}$): la condición de conmutación es cumplida si no se puede llevar a cabo una medición
 - En el rango: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido
 - Fuera del rango: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra fuera del rango definido
- Pulse ENTER.

Entradas\...\Valor de disparo

- Introduzca el valor límite para la condición de conmutación.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si MAX ($x > \text{límite}$) o MIN ($x < \text{límite}$) ha sido seleccionado.

Entradas\...\Histéresis

Para evitar una conmutación continua del disparo de evento se puede definir una histéresis.

El disparo de evento se activa si el valor de medición sobrepasa el valor límite superior y se desactiva si se queda por debajo del valor límite inferior.

- Introduzca un valor para la histéresis.

Si 0 ha sido introducido, se trabaja sin histéresis.

- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si MAX ($x > \text{límite}$) o MIN ($x < \text{límite}$) ha sido seleccionado.

Entradas\...\Medio del rango

- Introduzca el medio del rango de conmutación.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si se seleccionó En el rango o Fuera del rango.

Entradas\...\Ancho de rango

- Introduzca el ancho del rango de conmutación.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si se seleccionó En el rango o Fuera del rango.

Entradas\...\Retardo de tiempo

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se debe conmutar el disparo de evento.
- Pulse ENTER.

15.1.4 Conexión de bornes

Entradas\...\Info entrada

Los bornes para la conexión de la entrada se visualizan.

Al pulsar la tecla  o  se visualizan informaciones adicionales.

- Pulse ENTER.

15.1.5 Prueba de funcionamiento de la entrada

La función de la entrada puede ser verificada.

Entrada analógica

- Conecte una fuente de señal a la entrada.

Entradas\...\I1 Probar señal

- Seleccione **Sí** para probar la señal de entrada. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\I1 Probar señal\Corriente

- Si el transmisor visualiza un valor (aquí: **Corriente**), la entrada entonces funciona.
- Pulse ENTER.
- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\I1 Probar rango medición

- Seleccione **Sí** para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione **No** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\I1 Probar rango medición\Corriente

- Si el transmisor visualiza un valor (aquí: **Corriente**), la entrada entonces funciona.
- Pulse ENTER.
- Seleccione **Repetir** para repetir la prueba, **Terminar** para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.
- Pulse la tecla BRK para regresar al menú principal.


15.2 Asignación de una entrada

- Seleccione el elemento del menú `Entradas\Asignar entradas`.
- Pulse ENTER.

`Entradas\Asignar entradas`

- Seleccione una magnitud medida de la lista de selección.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada vía la cual debe introducirse la magnitud medida. Únicamente entradas configuradas son visualizadas en la lista de selección.
- Seleccione la entrada de lista `Sin asignación` si la magnitud medida no se debe de asignar a ninguna entrada.
- Pulse ENTER.

16 Memoria de valores de medición

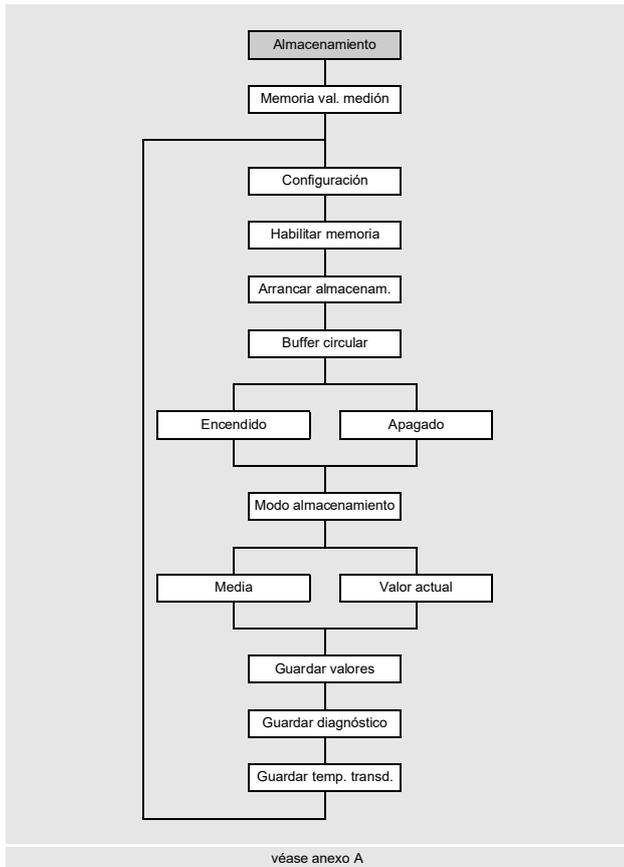

El transmisor dispone de una memoria de valores de medición en donde los datos obtenidos son guardados durante la medición.

¡Aviso!

La memoria de valores de medición tiene que estar configurada para poder guardar datos de medición.

Los siguientes datos son guardados:

- fecha
- hora
- número del punto de medición
- parámetro de la tubería
- parámetros del fluido
- datos de transductores
- magnitud medida
- unidad de medida
- valores de medición

Los valores de medición emitidos a través de las salidas son igualmente guardados en la memoria de valores de medición.

Si los valores de impulso son emitidos a través de una salida, la magnitud de caudal correspondiente y el valor del totalizador son guardados en la memoria de valores de medición. En caso de valores de impulso absolutos, ambos valores de los totalizadores son guardados.

16.1 Configuración de la memoria de valores de medición

Habilitar la memoria de valores de medición

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Habilitar memoria
```

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione **SÍ** para habilitar la memoria de valores de medición.
- Pulse ENTER.

Hora de inicio

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Arrancar almacenam.
```

Si es necesario de sincronizar el almacenamiento de los valores de medición con varios transmisores, es posible definir un momento de inicio.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Arrancar almacenam. es visualizado.
- Seleccione el momento en el cual se debe arrancar el almacenamiento.
- Pulse ENTER.

visualización	descripción
De inmediato	El almacenamiento comienza de inmediato.
5 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 5 minutos completos.
10 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 10 minutos completos.
15 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 15 minutos completos.
30 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 30 minutos completos.
Hora completa	El almacenamiento comienza a los siguientes 60 minutos completos.
Basado en un evento	El almacenamiento empieza después de haberse ocurrido un evento definido.


Ejemplo

hora actual: 9:06 am
ajuste: 10 min. completos
El almacenamiento arranca a las 9:10 am.

¡Aviso!

Hay que asegurarse de que la hora de todos los transmisores estén sincronizados.

Hora de inicio basada en un evento

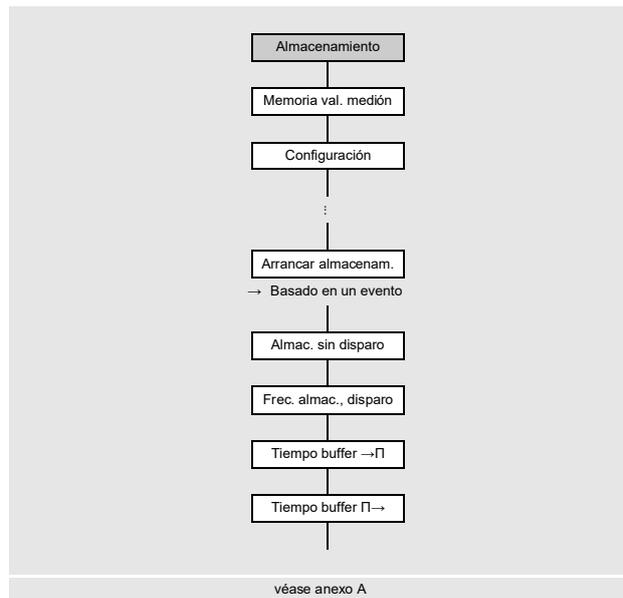

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\
Configuración\Arrancar almacenam.\
Basado en un evento
```

Si el almacenamiento de los valores de medición debe iniciar en un evento específico, seleccione la entrada de lista **Basado en un evento** como tiempo de inicio.

El evento es señalado a través de una entrada o disparo de evento. En la lista de selección todas las entradas y disparos de evento configurados son visualizados.

- Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe señalar el evento.
- Pulse ENTER.

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\
Almac. sin disparo
```

La frecuencia de almacenamiento indica cuantas veces los valores de medición son transmitidos o guardados.

- Seleccione en la lista de selección una frecuencia de almacenamiento con la cual los valores de medición deben ser guardar en caso de que el evento no ocurra.
- Pulse ENTER.
- Seleccione **Apagado** si no se deben guardar los valores de medición mientras no ocurre el evento.
- Pulse ENTER.

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\Frec. almacen., disparo
```

- Seleccione en la lista de selección una frecuencia de almacenamiento con la cual los valores de medición deben ser guardados en caso de que el evento ocurra.
- Pulse ENTER.

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\Tiempo buffer ->Π
```

- Introduzca el intervalo de tiempo en el cual los valores de medición deben ser guardados antes de que el evento ocurra.
- Pulse ENTER.

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\Tiempo buffer Π->
```

- Introduzca el intervalo de tiempo en el cual los valores de medición deben ser guardados si el evento ya no está activado.
- Pulse ENTER.

Frecuencia de almacenamiento

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Frec. almacenam.
```

La frecuencia de almacenamiento de datos es el intervalo con el cual los valores de medición son transmitidos o guardados. En caso de que se haya definido un inicio de almacenamiento de los valores de medición, se debe introducir una frecuencia de almacenamiento.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Frec. almacenam. es visualizado.
- Seleccione en la lista de selección una cuota de almacenamiento.
- Pulse ENTER.
- Si Personalizado ha sido seleccionado se debe introducir una frecuencia de almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Buffer circular

```
Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Buffer circular
```

La memoria de valores de medición puede ser configurada como memoria linear o como buffer circular. Si el buffer circular está desactivado y la memoria de valores de medición está llena, el almacenamiento de los valores de medición es terminado. El almacenamiento puede ser seguido, si la memoria de valores de medición ha sido borrada anteriormente. Si el buffer circular está activado y la memoria de valores de medición está llena, los valores de medición más antiguos de la serie de valores de medición son sobrescritos. En el modo del buffer circular y durante la medición se visualiza la capacidad de la memoria de valores de medición, p. ej.:

La visualización Log↔ : 1d 6h 57m es visualizada, si los valores de medición no han sido sobrescritos.

La visualización Log|↔| : 1d 6h 57m es visualizada, si los valores de medición antiguos han sido sobrescritos.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Buffer circular es visualizado.
- Seleccione Encendido para activar el buffer circular.
- Pulse ENTER.

Si el buffer circular está desactivado y la memoria de valores de medición está llena, el almacenamiento de los valores de medición es terminado.

- Seleccione Apagado para desactivar el buffer circular.
- Pulse ENTER.

Modo de almacenamiento

Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración\Modo almacenamiento

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Modo almacenamiento es visualizado.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Valor actual para guardar el valor de medición actual.
- Seleccione Media para guardar la media de todos los valores de medición no atenuados de un intervalo de almacenamiento.

¡Aviso!

El modo de almacenamiento no tiene efecto en las salidas.

¡Aviso!

Modo almacenamiento = Media

La media de la magnitud medida se calcula así como la media de otras magnitudes, p. ej. las temperaturas medidas.

Si la frecuencia de almacenamiento de < 5 s ha sido seleccionada, Valor actual es usada.

Si no fue posible calcular ninguna media para el intervalo de almacenamiento completo, el valor es marcado como inválido.

Otros parámetros para el almacenamiento

Para los siguientes parámetros es posible definir si estos son guardados junto con los valores de medición.

Tab. 16.1: Parámetros para el almacenamiento

visualización	descripción de los parámetros
Guardar valores	valores de los totalizadores
Guardar diagnóstico	valores de diagnóstico
Guardar temp. transd.	temperatura del transductor

- Seleccione Sí para guardar el valor. Seleccione No para no guardar el valor.

16.2 Borrado de la memoria de valores de medición

Almacenamiento\Memoria val. medición\Borrar valor. medición

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Borrar valor. medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para borrar los valores de medición.
- Pulse ENTER.

16.3 Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Almacenamiento\Memoria val. medición\Info memoria valores

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Info memoria valores.
- Pulse ENTER.

Las siguientes informaciones acerca del transmisor son visualizadas:

visualización	descripción
Activado	la memoria de valores de medición está activada/desactivada Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y la memoria de valores de medición está activada.
Llena (fecha)	memoria de valores de medición está llena (fecha) Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y ningún buffer circular está activado.
Memoria llena el	memoria de valores de medición está llena (tiempo) Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada, ningún buffer circular está activado y la memoria de valores de medición aun no está llena.
Desbordamiento (fecha)	valores de medición antiguos son sobrescritos (fecha) Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada, el buffer circular está activado y la memoria de valores de medición aun no está llena.
Capacidad (tiempo)	capacidad de la memoria de valores de medición (en tiempo) Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y el buffer circular está activado.
Buffer circular	el buffer circular está activado/desactivado
Series val. med.	cantidad de las series de valores de medición guardadas

17 Funciones avanzadas

17.1 Totalizadores

Es posible determinar el volumen total o la cantidad total del fluido en un punto de medición.

Existen 2 totalizadores, uno para la dirección positiva del flujo y el otro para la dirección negativa del flujo. La unidad de medida utilizada para la totalización corresponde a la unidad de volumen o masa que ha sido elegido para la magnitud medida.

Los valores de los totalizadores se pueden visualizar en la línea de estado durante la medición.

- Pulse CLR y manténgala pulsada hasta que aparezca el elemento del menú `Ejecutar comando`.

```
Medición\Ejecutar comando\Totalizadores
```

- Seleccione la entrada de lista `Totalizadores`.
- Pulse ENTER.

La siguiente lista de selección aparece:

visualización	descripción
Arrancar totalizador	arrancar y visualizar el totalizador
Resetear totalizadores	resetear el totalizador a cero
Enfriar display	visualizar el valor de medición de un totalizador durante unos segundos
Resetear error	resetear los errores del totalizador
Parar/restabl. totaliz.	detener y resetear el totalizador a cero

Al pulsar la tecla \rightarrow o \downarrow se pueden visualizar los totalizadores para la dirección positiva y negativa de flujo durante la medición.

17.1.1 Cantidad de decimales

Los valores de los totalizadores pueden ser visualizados con un total de hasta 11 dígitos, p. ej. 74890046.03. Es posible definir la cantidad de decimales (máx. 4).

```
Almacenamiento\Totalizadores
```

- Seleccione el elemento del menú `Almacenamiento\Totalizadores`.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `Automático` para que se ajusten los decimales dinámicamente.
- Pulse ENTER.

Valores pequeños de los totalizadores son visualizados con 3 decimales. Con valores más grandes se reduce la cantidad de los decimales.

valor máx.	visualización
$< 10^6$	± 0.000 ... ± 999999.999
$< 10^7$	± 1000000.00 ... ± 9999999.99
$< 10^8$	± 10000000.0 ... ± 99999999.9
$< 10^{10}$	± 1000000000 ... ± 9999999999

- Seleccione la cantidad de decimales.
- Pulse ENTER.

La cantidad de decimales es constante. El valor máx. de los totalizadores es reducido con la cantidad de decimales.

decimales	valor máx.	visualización máx.
0	$< 10^{10}$	±9999999999
1	$< 10^8$	±99999999.9
2	$< 10^7$	±9999999.99
3	$< 10^6$	±999999.999
4	$< 10^5$	±99999.9999

¡Aviso!

La cantidad de decimales definida aquí y el valor máx. de los totalizadores únicamente tienen efecto en la visualización.

17.1.2 Detección de fallos de medición largos

Si durante un intervalo de tiempo largo no se pueden obtener valores de medición válidos, los valores de los totalizadores se mantienen inalterados. Detrás de este valor aparece un signo de interrogación.

Es posible definir el intervalo de tiempo.

Almacenamiento\Totalizadores\Retardo error totaliz.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Retardo error totaliz. es visualizado.
- Seleccione Preajuste si no se deben hacer ningunas entradas personalizadas y se debe usar el valor preajustado de 30 s.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Personalizado para definir un intervalo de tiempo.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un intervalo de tiempo.
- Pulse ENTER.

17.1.3 Desbordamiento de los totalizadores

El comportamiento de los totalizadores en caso de desbordamiento puede ser ajustado:

Sin desbordamiento

- El valor del totalizador asciende hasta el límite interno de 10^{38} .
- En caso necesario, los valores son visualizados en notación exponencial ($\pm 1.00000E10$). El totalizador únicamente puede ser restablecido a cero manualmente.

Con desbordamiento

El totalizador es restablecido automáticamente a cero al llegar a ±9999999999.

Almacenamiento\Totalizadores\Comport. desborde

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Comport. desborde es visualizado.
- Seleccione Sí para trabajar con desbordamiento. Seleccione No para trabajar sin desbordamiento.
- Pulse ENTER.

Independientemente de la configuración, los totalizadores pueden ser restablecidos a cero manualmente.

¡Aviso!

El desbordamiento del totalizador afecta todos los canales de salida, p. ej. la memoria de valores y la transmisión en línea.

La suma de ambos totalizadores (total del caudal ΣQ) emitida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

17.1.4 Comportamiento del totalizador después de detener la medición

El comportamiento después de detener la medición o después de un reset del transmisor puede ser definido.

Almacenamiento\Totalizadores\Mantener valores

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Mantener valores es visualizado.
- Seleccione *Sí* si los valores de los totalizadores deben ser guardados y usados para la siguiente medición. Seleccione *No* si los totalizadores deben ser restablecido a cero.
- Pulse ENTER.

17.1.5 Suma de los totalizadores

La suma de los totalizadores de ambas direcciones de flujo se puede visualizar en la línea superior durante la medición.

Almacenamiento\Totalizadores\Visualizar ΣQ

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Visualizar ΣQ es visualizado.
- Seleccione *Sí* para visualizar la suma de los totalizadores. Seleccione *No* para no visualizarla.
- Pulse ENTER.

17.1.6 Almacenamiento de los totalizadores

Los valores de los totalizadores pueden ser guardados.

Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medición\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Guardar valores es visualizado.
- Seleccione *Sí*.
- Pulse ENTER.

17.2 Diagnóstico con ayuda de la función snap

17.2.1 Configuración

Mediante la función snap es posible guardar parámetros de medición que pueden resultar importantes para la evaluación de resultados de medición o para el diagnóstico. Con el fin de usar la función snap esta debe ser configurada.

Almacenamiento\Snap\Configuración

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Snap\Configuración.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Buf. circ. snap

- Seleccione **Sí** para activar el buffer circular snap.
- Si el buffer circular está activado, al llegar al snap número 51 se sobrescriben los snaps más antiguos. Si el buffer circular snap está desactivado se pueden guardar un máximo de 50 snaps.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Snap automático

- Seleccione **Sí** para activar el auto snap.
- Si auto snap está activado se guarda automáticamente un snap en caso de un fallo en la medición.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Snap en R1

- Seleccione **Sí** si un evento que debe disparar un snap ha sido parametrizado para el disparo de evento R1.
- Pulse ENTER.

17.2.2 Tomar un snap

Medición\Ejecutar comando\Generar un snap

- Pulse CLR y manténgala pulsada hasta que aparezca el elemento del menú Ejecutar comando durante la medición.
 - Seleccione la entrada de lista Generar un snap.
 - Pulse ENTER.
- Un snap ha sido tomado.

17.2.3 Informaciones acerca de snaps

Almacenamiento\Snap\Info snap

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Snap\Info snap.
- Pulse ENTER.

La siguiente información es visualizada:

visualización	descripción
Snaps guardados	cantidad de los snaps guardados
Snaps libres	cantidad de los snaps que aún se pueden guardar
Buffer circular	buffer circular snap activado

17.2.4 Eliminación de snaps

Almacenamiento\Snap\Borrar snaps

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Snap\Borrar snaps.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí o No.
- Pulse ENTER.

17.3 Modificación del límite para el diámetro interior de la tubería

Es posible cambiar el valor límite inferior del diámetro interior de la tubería para un tipo de transductor dado.


Otros\Diámetro tubería MIN

- Seleccione el elemento del menú Otros\Diámetro tubería MIN.
 - Pulse ENTER.
- Es posible definir un diámetro de la tubería mín. para todas la frecuencias de transductor relevantes.
- Seleccione *Preajuste* si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas y si se deben usar los valores preajustados.
 - Pulse ENTER.
 - Seleccione *Personalizado* para definir un diámetro de la tubería mín.
 - Pulse ENTER.
 - Introduzca el diámetro de la tubería en mm.
 - Pulse ENTER.

¡Aviso!

La medición puede resultar ser imposible al usar un transductor por debajo de su diámetro interior de la tubería recomendado.

17.4 Funciones remotas

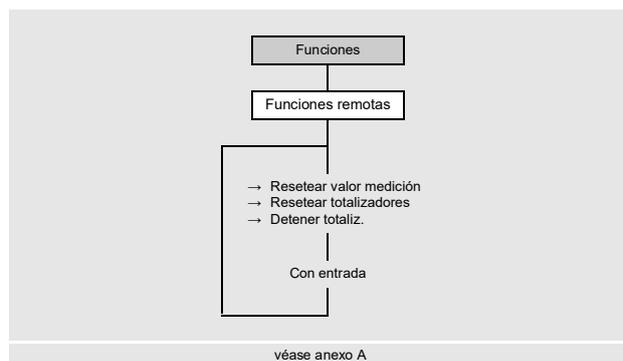

Las funciones remotas pueden ser activadas a través de entradas analógicas disparables o disparos de evento.

Con el fin de definir una función remota para una entrada, este debe ser habilitado en el elemento del menú Entradas.

Con el fin de definir un disparo de evento para una entrada, este debe ser habilitado en el elemento del menú Funciones\Disparo de evento.

Es posible activar una o varias de las siguientes funciones remotas:

- resetear los valores de medición
- resetear los totalizadores
- detener los totalizadores

17.4.1 Configuración de la función remota

Funciones\Funciones remotas

- Seleccione el elemento del menú `Funciones\Funciones remotas`.
- Pulse ENTER.

La lista de selección de las funciones permite una vista si y con cual entrada o disparo de evento está asignada una función.

- Seleccione una entrada de lista:
 - Resetear valor medición (-)
 - Resetear totalizadores (-)
 - Detener totaliz. (-)

Si ya se ha asignado una entrada o disparo de evento a esta función, esta se visualiza de la siguiente manera:
`Resetear valor medición (R1)`.

Restablecimiento de los valores de medición

- Seleccione la entrada de lista `Resetear valor medición`.
- Pulse ENTER.

La transmisión de valores de medición simula una aplicación de reposo durante la duración de la señal. La velocidad de flujo real medida es ignorada y el valor de medición es restablecido a cero. Todos los valores de la magnitud medida derivada de la velocidad de flujo resultan ser cero.

El transmisor sigue ejecutando la medición tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo.

- Seleccione la entrada a través de la cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `Sin asignación` para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

Restablecimiento de los totalizadores

- Seleccione la entrada de lista `Resetear totalizadores`.
- Pulse ENTER.

Los valores de los totalizadores son restablecidos a cero. Los totalizadores son desactivados mientras dure la señal.

La totalización empieza de nuevo con cero tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo.

Si los totalizadores son reseteados a cero con la función remota, una H es visualizada a lado del valor de medición durante la medición.

- Seleccione la entrada a través de la cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `Sin asignación` para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

Detención de los totalizadores


- Seleccione la entrada de lista `Detener totaliz.`
- Pulse ENTER.

Los totalizadores son detenidos mientras dure la señal.

La totalización sigue con el último valor del totalizador registrado tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo más.

- Seleccione la entrada a través de la cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `Sin asignación` para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

17.5 Disparo de evento

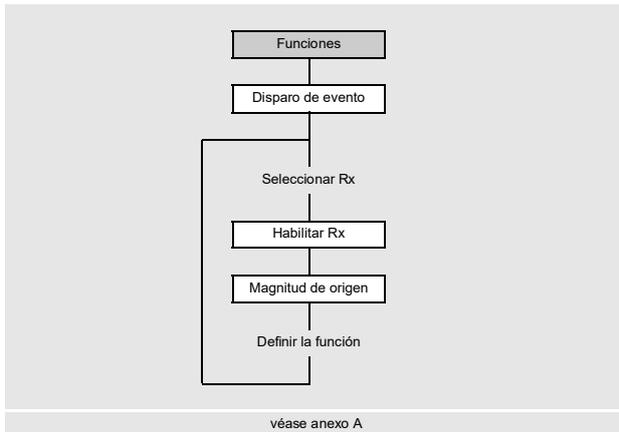

Se pueden activar máx. 4 disparos de evento independientes R1, R2, R3, R4.

Los disparos de evento se usan p. ej. para:

- emitir informaciones sobre la medición ejecutándose
- disparar funciones remotas especiales
- arrancar y apagar bombas o motores

Funciones\Disparo de evento

- Seleccione el elemento del menú Funciones\Disparo de evento.
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx (-)

- Seleccione un disparo de evento.
- Pulse ENTER.

Si el disparo de evento ya está habilitado se visualiza de la siguiente manera: Rx (✓).

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar

- Seleccione **Si** para cambiar la configuración para un disparo de evento ya asignado o para asignar uno nuevo.
- Seleccione **No** para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen

- Seleccione la magnitud de origen (magnitud medida) para cual se ha definido una condición.

Tab. 17.1: Magnitudes de origen

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valores de caudal	Velocidad de flujo	velocidad de flujo
	Caudal vol. func.	caudal volumétrico de servicio
	Caudal másico	caudal másico
Totalizadores	Volumen (+)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo positiva
	Volumen (-)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo negativa
	Volumen (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Masa (+)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo positiva
	Masa (-)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo negativa
	Masa (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa

Tab. 17.1: Magnitudes de origen

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Propiedades del fluido	Temp. del fluido	temperatura del fluido
	Presión fluido	presión del fluido
	Densidad fluido	densidad del fluido
	Viscosidad cin.	viscosidad cinemática
	Viscosidad diná.	viscosidad dinámica
	Fact. compresibilid.	coeficiente de compresibilidad del gas
Valor diagnóst.	Factor de cresta	SNR para la función de la correlación cruzada
	Temp. del transd.	temperatura del sensor
Otros	Entrada pers. 1	valores de medición de magnitudes de entrada (p. ej. temperatura, presión) que no pueden ser calculados En el elemento del menú Entradas\Asignar entradas es posible asignar magnitudes medidas personalizadas a las entradas configuradas.
	Entrada pers. 2	
	Entrada pers. 3	
	Entrada pers. 4	

Después se definen las propiedades del disparo de evento.

Tab. 17.2: Propiedades del disparo de evento

propiedad	ajuste	descripción
Función (condición de conmutación)	MAX (x>límite)	El disparo de evento conmuta en caso de que el valor de medición sobrepase el valor límite superior.
	MIN (x<límite)	El disparo de evento conmuta en caso de que el valor de medición quede por debajo del valor límite inferior.
	ERR (x=fallo)	El disparo de evento conmuta en caso de que no sea posible ninguna medición.
	En el rango	El disparo de evento conmuta si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido.
	Fuera del rango	El disparo de evento conmuta si el valor de medición se encuentra fuera del rango definido.
Tipo (comportamiento de restablecimiento)	No mantener	En caso de que ya no sea cumplida la condición de conmutación, el disparo de evento regresa al estado de reposo después de aprox. 1 s.
	Mantener	El disparo de evento sigue activado aún cuando la condición de conmutación ya no se cumple.
	Mantener brevemente	El disparo de evento sigue activado por un tiempo definido aún cuando la condición de conmutación ya no se cumple.

Definición de la condición de conmutación

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Función

- Seleccione una condición de conmutación.
- Pulse ENTER.

Definición del comportamiento de restablecimiento

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Tipo

- Seleccione el tipo del comportamiento de restablecimiento.
- Pulse ENTER.

Definición de los límites del disparo

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Valor de disparo

Es importante introducir los límites, en los cuales los disparos de eventos deben conmutar.

- Introduzca el valor límite superior MAX ($x > \text{límite}$).
- Pulse ENTER.
- Introduzca el valor límite inferior MIN ($x < \text{límite}$).
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Histéresis

Para evitar una conmutación continua del disparo de evento se puede definir una histéresis.

El disparo de evento se activa si los valores de medición sobrepasan el valor límite y se desactiva si los valores de medición quedan por debajo del valor límite inferior.

- Introduzca un valor para la histéresis.

Si 0 ha sido introducido, se trabaja sin histéresis.

- Pulse ENTER.

Ejemplo

MAX ($x > \text{límite}$): 30 m³/h

Histéresis: 1 m³/h

El disparo de evento es activado con valores de medición > 30.5 m³/h, y desactivada con valores de medición < 29.5 m³/h.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Medio del rango

- Introduzca el valor que define el medio del rango en el cual el disparo de evento debe conmutar.
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Ancho de rango

- Introduzca el valor que define el medio del rango en el cual el disparo de evento debe conmutar.
- Pulse ENTER.

Ejemplo

Función: Fuera de rango

Medio del rango: 100 m³/h

Ancho de rango: 40 m³/h

El disparo de evento conmuta si el valor de medición está por debajo de 80 m³/h o por encima de 120 m³/h.

Definición del retraso de conmutación

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Retardo de tiempo

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se debe conmutar el disparo de evento, al ocurrir el evento.
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Retardo de falla

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se desactiva el disparo de evento en caso de un fallo de la medición.
- Pulse ENTER.

17.5.1 Retraso aparente de la conmutación

Los valores de medición y los valores de los totalizadores se visualizan redondeados dependiendo de los decimales. Sin embargo, los valores límite no son comparados con los valores de medición redondeados. Por ello, un retraso aparente de la conmutación puede presentarse en caso de un cambio muy pequeño del valor de medición (más pequeño que los decimales visualizados). En este caso la exactitud del disparo de evento es más alta que la exactitud de la visualización.

17.5.2 Restablecimiento e inicialización de los disparos de evento

Después de inicializar el transmisor, se desactivan todos los disparos de evento.

Los disparos de evento cuya condición de conmutación sigue cumpliéndose, se activan después de 1 s. Esta función se usa para restablecer el disparo de evento del tipo `MANTENER`, si la condición de conmutación ya no se sigue cumpliendo.

Si una medición se detiene todos los disparos de evento se desactivan y las salidas de proceso se conmutan al estado sin corriente, independientemente del estado de reposo programado.

17.5.3 Disparo de evento durante la medición

Un disparo de evento con la condición de conmutación `MAX (x>límite)`, `MIN (x<límite)`, `En el rango` o `Fuera del rango` es actualizado máx. una vez por segundo para evitar una conmutación continua del disparo de evento (una oscilación de los valores de medición alrededor del valor de la condición de conmutación).

Un disparo de evento con la condición de conmutación `ERR (x=fallo)` es activada en caso de un fallo de medición.

Un disparo de evento del tipo `No mantener` es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. El es desactivado si la condición de conmutación ya no se está cumpliendo. Pero permanece activado durante mín. 1 s, incluso si la condición de conmutación se cumple por menos tiempo.

Un disparo de evento del tipo `Mantener` es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. El sigue siendo activado incluso si la condición de conmutación ya no se está cumpliendo.

Un disparo de evento del tipo `Mantener brevemente` es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. En el elemento del menú `Mantener intervalo` se define el tiempo después del cual se realiza la desactivación.

17.5.4 Visualización adicional de los disparos de evento

¡Aviso!
La conmutación del disparo de evento no se señala ni de modo acústico ni visual.

El estado del disparo de evento se visualiza durante la medición.

- Desplácese con la tecla  hasta que se visualice el estado del disparo de evento en la segunda línea inferior.

La visualización de los disparos de evento tiene la siguiente estructura:

RX = , en lo que X es el número del disparo de evento y un pictograma según la Tab. 17.3.

Tab. 17.3: Pictogramas para la visualización del estado del disparo de evento

	n°		Función (condición de conmutación)	Tipo (comportamiento de restablecimiento)	estado actual
R	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1		 MAX (x>límite)	 No mantener	 desactivado (estado falso)
	2		 MIN (x<límite)	 Mantener	 activado (estado correcto)
	3		 En el rango	 Mantener brevemente	
	4		 Fuera del rango		
			 ERR (x=fallo)		

Ejemplo

R1 =   

17.6 Protocolo evento

Si ocurre un error, el símbolo  en la primera línea señala un mensaje de error. El mensaje de error puede ser visualizado.

Almacenamiento\Protocolo evento

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Protocolo evento.
- Pulse ENTER.

Se visualiza una lista con todos los mensajes de error desde la última inicialización del transmisor.

- Seleccione con la tecla  un mensaje de error.
- Pulse ENTER.

Se visualiza la causa del error en la pantalla.

¡Aviso!
Después de leer el protocolo de eventos se borra el símbolo para el mensaje de error en la pantalla aunque el error aún no se ha eliminado.
El protocolo de eventos se borra al resetear el transmisor.

18 Ajustes

18.1 Diálogos y menús

Otros\Dialogos/menús

- Seleccione el elemento del menú Otros\Dialogos/menús.
- Pulse ENTER.

Perímetro de la tubería

Otros\Dialogos/menús\Perímetro de la tubería

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Perímetro de la tubería.
- Seleccione **Sí** si el perímetro de la tubería en lugar del diámetro debe ser introducido en el menú Parámetros.
- Pulse ENTER.

Si **Sí** ha sido seleccionado para Perímetro de la tubería, el diámetro exterior de la tubería es no obstante solicitado en el menú Parámetros.

- Introduzca el valor 0. El elemento del menú Perímetro de la tubería es visualizado.
- Pulse ENTER.

El valor en el elemento del menú Perímetro de la tubería es calculado del diámetro exterior de la tubería recientemente visualizado.

ejemplo: 100 mm . π = 314.2 mm

- Introduzca el perímetro de la tubería. Los valores límite para el perímetro de la tubería son calculados de los valores límites para el diámetro exterior de la tubería.
- Pulse ENTER.

Durante el siguiente procesado del menú Parámetros, se visualiza el diámetro exterior de la tubería que resulta del perímetro de la tubería recientemente introducido.

ejemplo: 180 mm : π = 57.3 mm

Recubrimiento

Si la tubería dispone de un recubrimiento, es necesario introducir los parámetros del material del recubrimiento en el menú Parámetros.

Otros\Dialogos/menús\Editar recubrimiento

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Editar recubrimiento es visualizado.
- Seleccione **Sí** si la tubería tiene un recubrimiento.
- Pulse ENTER.

Revestimiento 2

Si la tubería dispone de un segundo revestimiento, es necesario introducir los parámetros del material del segundo revestimiento en el menú Parámetros.

Otros\Dialogos/menús\Editar revestimiento 2

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Editar revestimiento 2 es visualizado.
- Seleccione **Sí** si la tubería tiene 2 revestimientos.
- Pulse ENTER.

Punto de medición

Otros\Dialogos/menús\No. punto medición

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú No. punto medición es visualizado.
- Seleccione **Número** para denominar el punto de medición mediante números. Seleccione **Texto** para denominar el punto de medición mediante letras.
- Pulse ENTER.

Retardo de error

El retraso de error es el tiempo recorrido tras el cual se envía un valor de error a una salida si no hay valores de medición válidos disponibles.

```
Otros\Dialogos/menús\Retardo de error
```

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Retardo de error es visualizado.
- Seleccione `Editar` para introducir un retraso de error. Seleccione `Atenuación` si el factor de atenuación debe usarse como retraso de error.
- Pulse ENTER.

Corrección de la temperatura

```
Otros\Dialogos/menús\Tx Offset temperatura
```

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Tx Offset temperatura es visualizado.
- Seleccione `Sí` para habilitar la entrada de una corrección de temperatura para cada entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.

Distancia entre transductores

```
Otros\Dialogos/menús\Distancia entre transd.
```

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Distancia entre transd. es visualizado.
- Seleccione `Personalizado` si se trabaja siempre en el mismo punto de medición. Seleccione `Auto` si se cambia frecuentemente el punto de medición
- Pulse ENTER.

En el menú `Medición` se visualiza la distancia entre transductores recomendada en paréntesis, y detrás la distancia entre transductores introducida.

Visualización del último valor

```
Otros\Dialogos/menús\Visualizar último valor
```

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Visualizar último valor es visualizado.
- Seleccione `Sí` para visualizar el último valor válido.
- Pulse ENTER.

Si `Sí` ha sido seleccionado y durante la medición no se puede emitir un valor de medición válido, entonces el último valor válido es visualizado. Detrás de este valor aparece un signo de interrogación.

Valor primario

```
Otros\Dialogos/menús\Valor vizualiz. primario
```

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Valor vizualiz. primario es visualizado.
- Seleccione `Magnitud de caudal` si el valor de la magnitud medida seleccionada debe ser visualizado como valor primario durante la medición. Seleccione `Totalizador` si el valor del totalizador seleccionada debe ser visualizado como valor primario durante la medición.
- Pulse ENTER.

Desactivación de la retroiluminación

Otros\Dialogos\menús\Apagar luz autom.

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú `Apagar luz autom.` es visualizado.
- Seleccione `Sí` para activar la desactivación automática de la retroiluminación.
- Pulse ENTER.

Si la desactivación automática de la retroiluminación está activada, se apaga después de 30 s. Si una tecla es pulsada o un cable USB es conectado, la retroiluminación se vuelva a encender.

18.2 Ajustes de la medición

Otros\Medición\Ajustes medición

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Medición.`
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú `Ajustes medición.`
- Pulse ENTER.

Calibración multipunto

Mediante la calibración multipunto se pueden obtener resultados de medición de alta precisión. La base de la calibración multipunto proporcionan curvas de series de valores de medición.

Otros\Medición\Ajustes medición\Calibración multipunto.

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú `Calibración multipunto.`
- Seleccione `Encendido` para activar la calibración multipunto. Seleccione `Apagado` para desactivarla (preajuste: `Apagado`).
- Pulse ENTER.

Si `Encendido` ha sido seleccionado es necesario introducir una serie de valores de medición en el menú.

Atenuación rápida

Si `Atenuación rápida` está activada cada valor de medición visualizado representa una media de los últimos x segundos, siendo x el factor de atenuación. La visualización requiere x segundos para poder reaccionar completamente al cambio del caudal.

Si `Atenuación rápida` está desactivada, la atenuación es calculada como filtro de paso bajo de primer orden, es decir cambios de los valores de medición se visualizan en forma de una curva exponencial en el resultado de medida.

Otros\Medición\Ajustes medición\Atenuación rápida

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú `Atenuación rápida.`
- Seleccione `Apagado` para desactivar la atenuación rápida. Seleccione `Encendido` para activarla (preajuste: `Encendido`).
- Pulse ENTER.

Atenuación dinámica

Si la atenuación dinámica está activada, cambios de los valores de medición repentinos de la magnitud medida seleccionada son transmitidos sin demora a través del transmisor.

¡Importante!

La atenuación dinámica únicamente tiene efecto en la magnitud medida seleccionada. Todas las demás no son dinámicamente atenuadas.

Otros\Medición\Ajustes medición\Atenuación dinámica

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú `Atenuación dinámica`.
- Seleccione `Encendido` para activar la atenuación dinámica. Seleccione `Apagado` para desactivarlo (preajuste: `Apagado`).
- Pulse ENTER.

Si `Encendido` ha sido seleccionado, la atenuación dinámica debe ser parametrizada en el elemento del menú `Parámetros\Atenuación dinámica`.

18.3 Unidades de medida

Para la longitud, la temperatura, la presión, la velocidad, la densidad y la viscosidad cinemática es posible ajustar las unidades de medida globales en el transmisor.

Otros\Unidades de medida

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Unidades de medida`.
- Pulse ENTER.
- Seleccione una unidad de medida para todas magnitudes.
- Pulse ENTER.

Otros\Unidades de medida\Prefijo unidad

Para una mejor distinción entre el caudal volumétrico de servicio y normal, las unidades de medida se pueden visualizar con prefijo. La unidad de medida del caudal volumétrico de servicio se visualiza con una A, la unidad de medida del caudal volumétrico normal con una N o S.

- Seleccione una entrada de lista para el ajuste del prefijo.
- Pulse ENTER.

Otros\Unidades de medida\Tipo de barril

En este elemento del menú es posible definir cual tipo de barril debe ser visualizado como unidad de medida para el caudal volumétrico de servicio.

- Seleccione un tipo de barril.
- Pulse ENTER.

18.4 Lista de selección de materiales

En la entrega, todos los materiales guardados en el transmisor son visualizados en una lista de selección en el elemento del menú `Parámetros\Material` de la tubería.

Los materiales que no se necesitan pueden ser eliminados de la lista de selección para una mejor claridad. Los materiales quitados anteriormente pueden ser añadidos en cualquier momento.

Adición o retiro de un material

```
Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales
```

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales`.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `Sí` para añadir o retirar un material de la lista de selección de materiales.
- Pulse ENTER.
- Desplácese en la lista de selección con la tecla `↓`.
- Pulse la tecla `→` para añadir (+) o remover (-) un material.
- Pulse ENTER.

Adición de todos los materiales

```
Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales
```

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales`.
- Pulse ENTER.
- Seleccione `No` para visualizar todos los materiales en la lista de selección de materiales.
- Pulse ENTER.

18.5 Uso de conjuntos de parámetros

18.5.1 Introducción

Un conjunto de parámetros es un juego de datos conteniendo toda la información para una tarea de medición determinada:

- parámetros de la tubería
- parámetros de los transductores
- parámetros del fluido
- opciones de salida

Mediante el uso de conjuntos de parámetros es posible ejecutar de modo más sencillo y rápido las tareas de medición repetitivas. El transmisor puede almacenar un máximo de 20 conjuntos de parámetros.

¡Aviso!

En el estado de entrega, no se pueden guardar ningunos conjuntos de parámetros. Los conjuntos de parámetros son introducidos manualmente.

En primer lugar, los parámetros deben ser introducidos en los menús `Parámetros` y `Otros`. A continuación, estos pueden ser almacenados como conjunto de parámetros.

```
Otros\Memo. conj. parám.
```

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Memo. conj. parám.`
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú `Guard. conjunto actual.`
- Pulse ENTER.

Otros\Nombre conj. parám.

- A continuación introduzca un nombre para guardar el conjunto de parámetros.
- Pulse ENTER.

18.5.2 Carga de un conjunto de parámetros

Los conjuntos de parámetros guardados pueden ser cargados y usados para una medición.

Otros\Memo. conj. parám.\Cargar conjunto parám.

- Seleccione el elemento del menú Cargar conjunto parám.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el conjunto de parámetros que debe cargarse.
- Pulse ENTER.

18.5.3 Eliminación de conjuntos de parámetros

Otros\Memo. conj. parám.\Borrar conjunto parám.

- Seleccione el elemento del menú Borrar conjunto parám.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el conjunto de parámetros que debe borrarse.
- Pulse ENTER.

18.6 Ajuste del contraste

Otros\Ajustes sistema\Contraste del display

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Contraste del display.
- Pulse ENTER.

El contraste de la pantalla puede ser ajustado con las siguientes teclas:

-  aumentar el contraste
- CLR reducir el contraste

- Pulse ENTER.

¡Aviso!

Después de inicializar el transmisor, la visualización se restablece a un contraste mediano.

18.7 HotCodes

Otros\Ajustes sistema\HotCode

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú HotCode.
- Pulse ENTER.
- Introduzca el HotCode a través del teclado. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

función	HotCode
ajuste del contraste a mediano	555000
idioma	9090xx
inicialización	909000
activación/desactivación de la detección de la dirección del caudal	007026
totalización también visible en la línea inferior de la visualización	007032

Idioma

La selección del idioma puede llevarse a cabo o en el elemento del menú `Otros\Ajustes sistema\Idioma` o con un HotCode:

idioma	HotCode
inglés	909044
alemán	909049
francés	909033
español	909034
neerlandés	909031
ruso	909007
polaco	909048
turco	909090
italiano	909039
chino	909086

Después de introducir la última cifra, el menú principal es visualizado en el idioma seleccionado. El idioma seleccionado se conserva después de apagar y encender el transmisor.

18.8 Bloqueo de tecla

Una medición que está ejecutándose puede ser protegida contra intervenciones involuntarias por medio de un bloqueo de teclado.

Definición de un código para el bloqueo de teclado

- Seleccione el elemento del menú `Otros\Ajustes sistema`.
- Pulse ENTER.

`Otros\Ajustes sistema\Bloqueo de tecla`

- Seleccione el elemento del menú `Bloqueo de tecla`.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

¡Aviso!

¡No olvide el código para desbloquear el teclado!

Desactivación el bloqueo de teclado

Otros\Ajustes sistema\Bloqueo de tecla

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Bloqueo de tecla.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado. Para la entrada de números, véase el párrafo 4.4.
- Pulse ENTER.

Intervención en la medición

Si el bloqueo de teclado está activado se visualiza el mensaje Teclado desactivado por unos segundos al pulsar una tecla.

Para detener una medición es necesario que el bloque de teclado esté desactivado.

- Pulse la tecla BRK.
- Seleccione Visualizar parám..
- Pulse ENTER.
- Desactive el bloqueo de teclado.


Funciones deshabilitadas con bloqueo de teclado activado

La siguiente tabla contiene las funciones del transmisor que no son factibles con bloqueo de teclas activado.


medición no ha arrancado	medición arrancada
<ul style="list-style-type: none"> • entrada de parámetros • cambio de los ajustes • borrado de la memoria de valores de medición • ajuste de la fecha/tiempo • arranque de la medición (puesta en marcha) 	<ul style="list-style-type: none"> • cambio de los ajustes que se pueden realizar durante una medición ejecutándose • disparo de snaps • detención de los totalizadores • restablecimiento de los totalizadores • detención de la medición

Anexo

A Estructura del menú

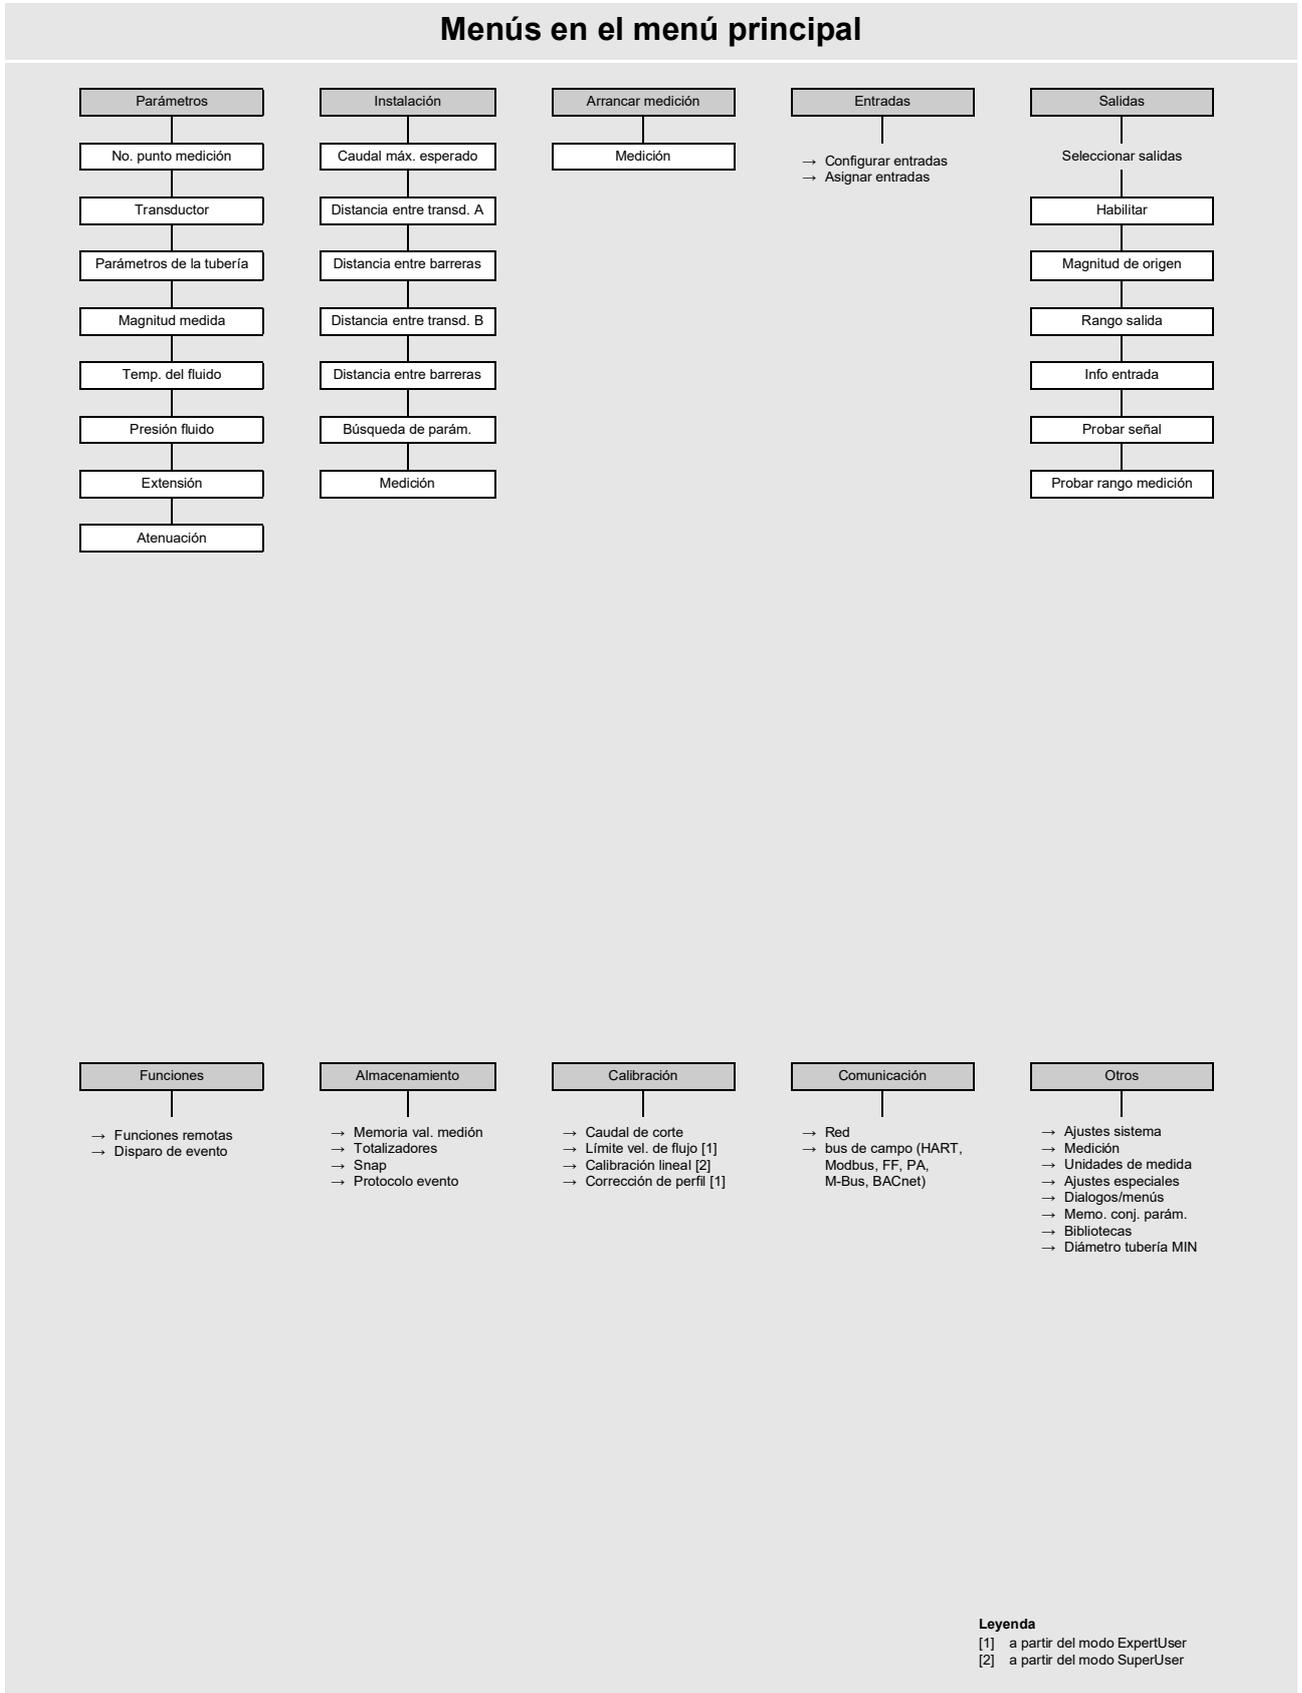


Entrada de parámetros

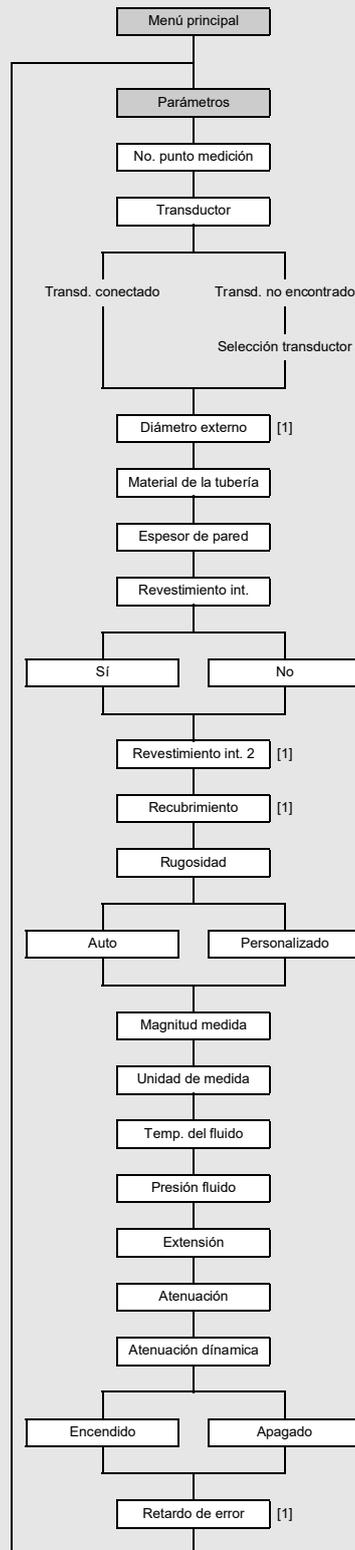

Leyenda

[1] únicamente si está habilitado en Otros\Dialogos/menús



Memoria de valores de medición

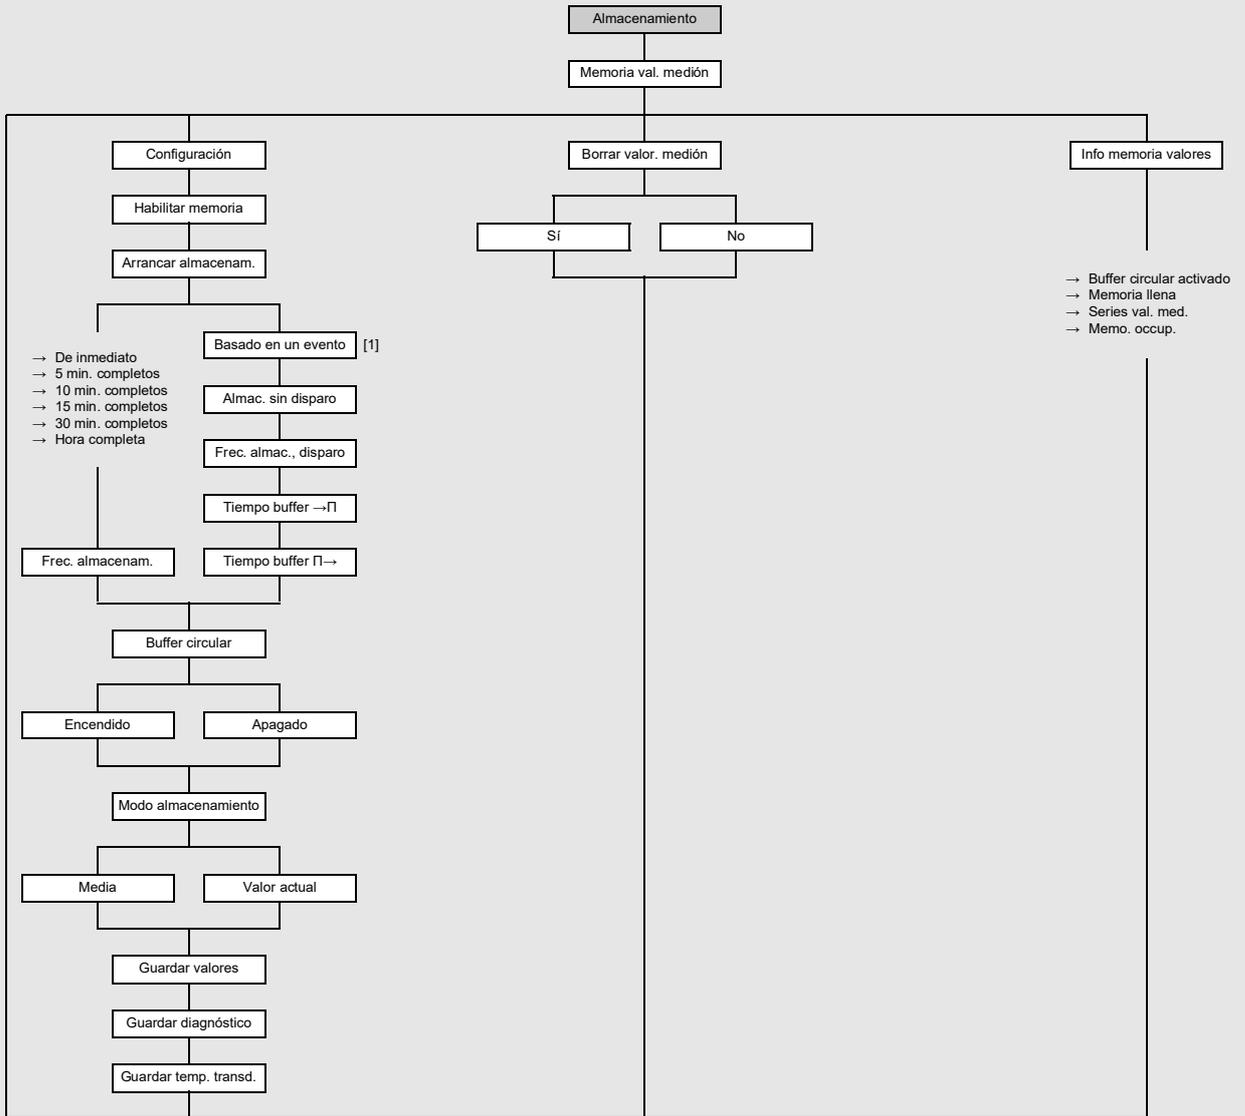


Leyenda

[1] lista de entradas disparables y disparos de evento que están parametrizados

Arranque de la medición

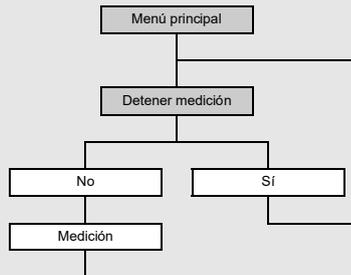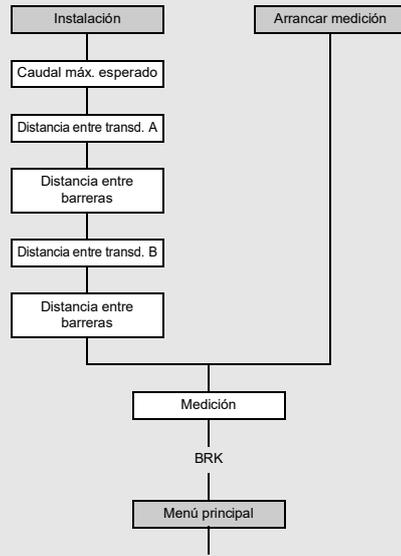


Configurar las salidas

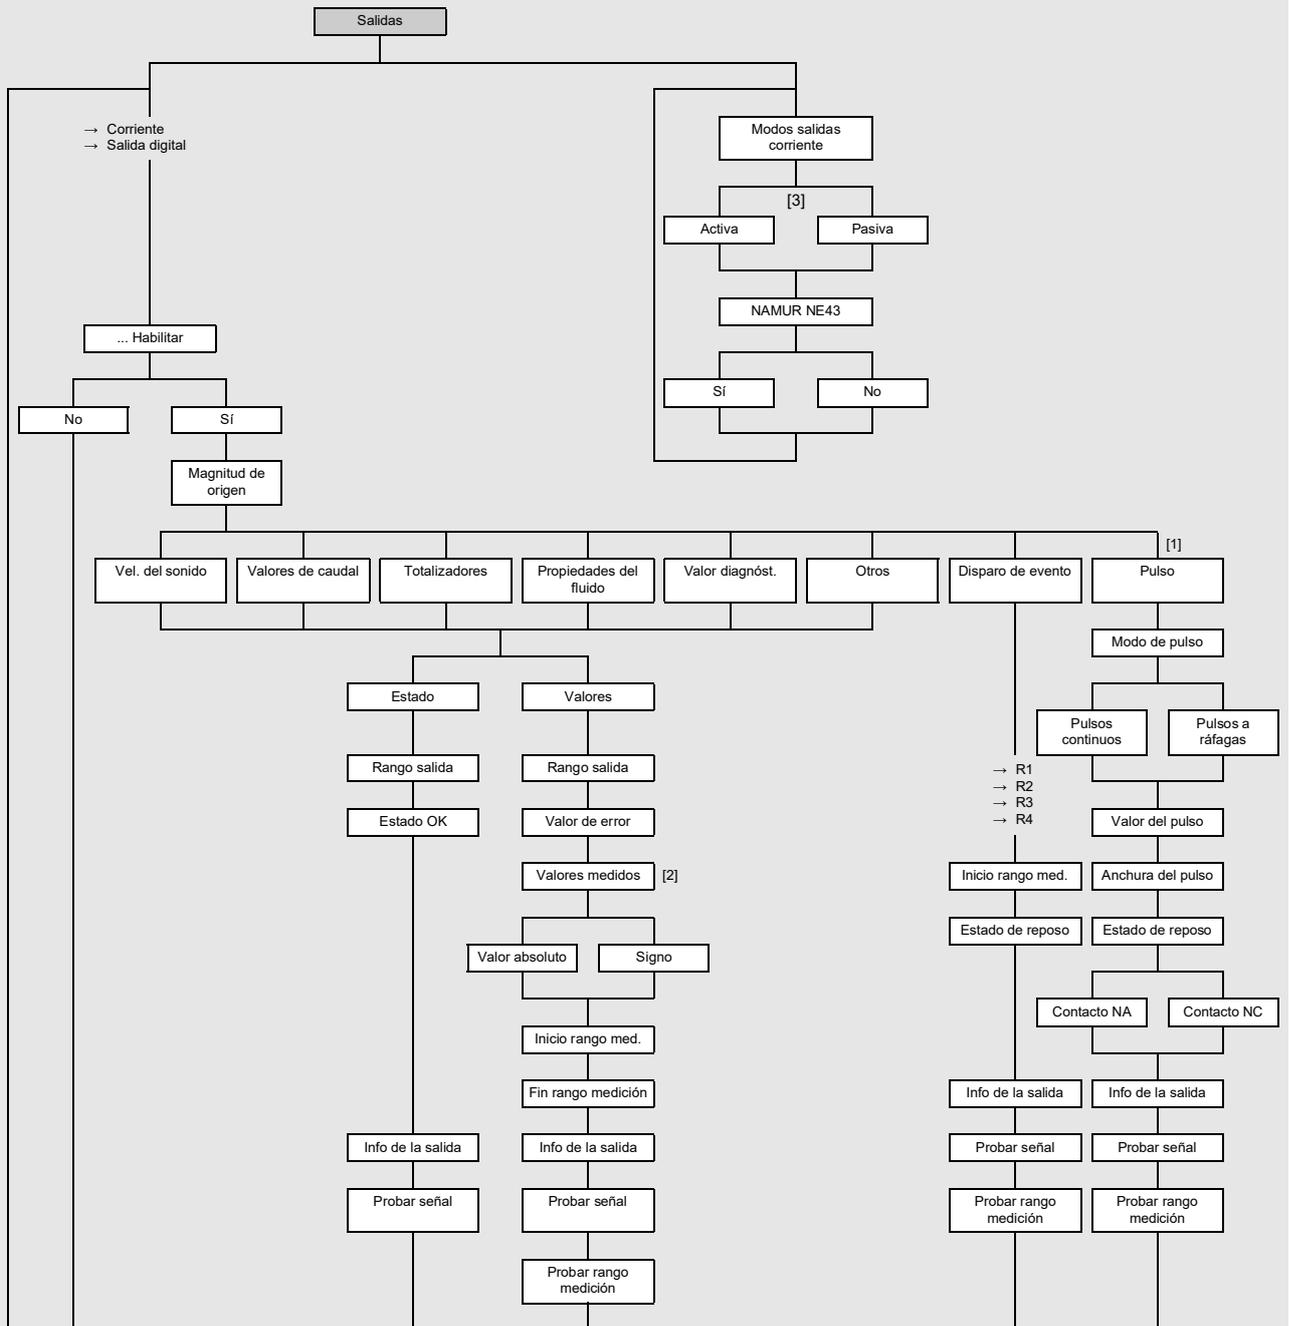

Legenda


- [1] únicamente disponible para salidas digital soportando la salida de pulsos
- [2] consulta en caso de que la magnitud medida pueda tener un valor negativo
- [3] únicamente si salidas de corrientes conmutables están disponibles

Entradas

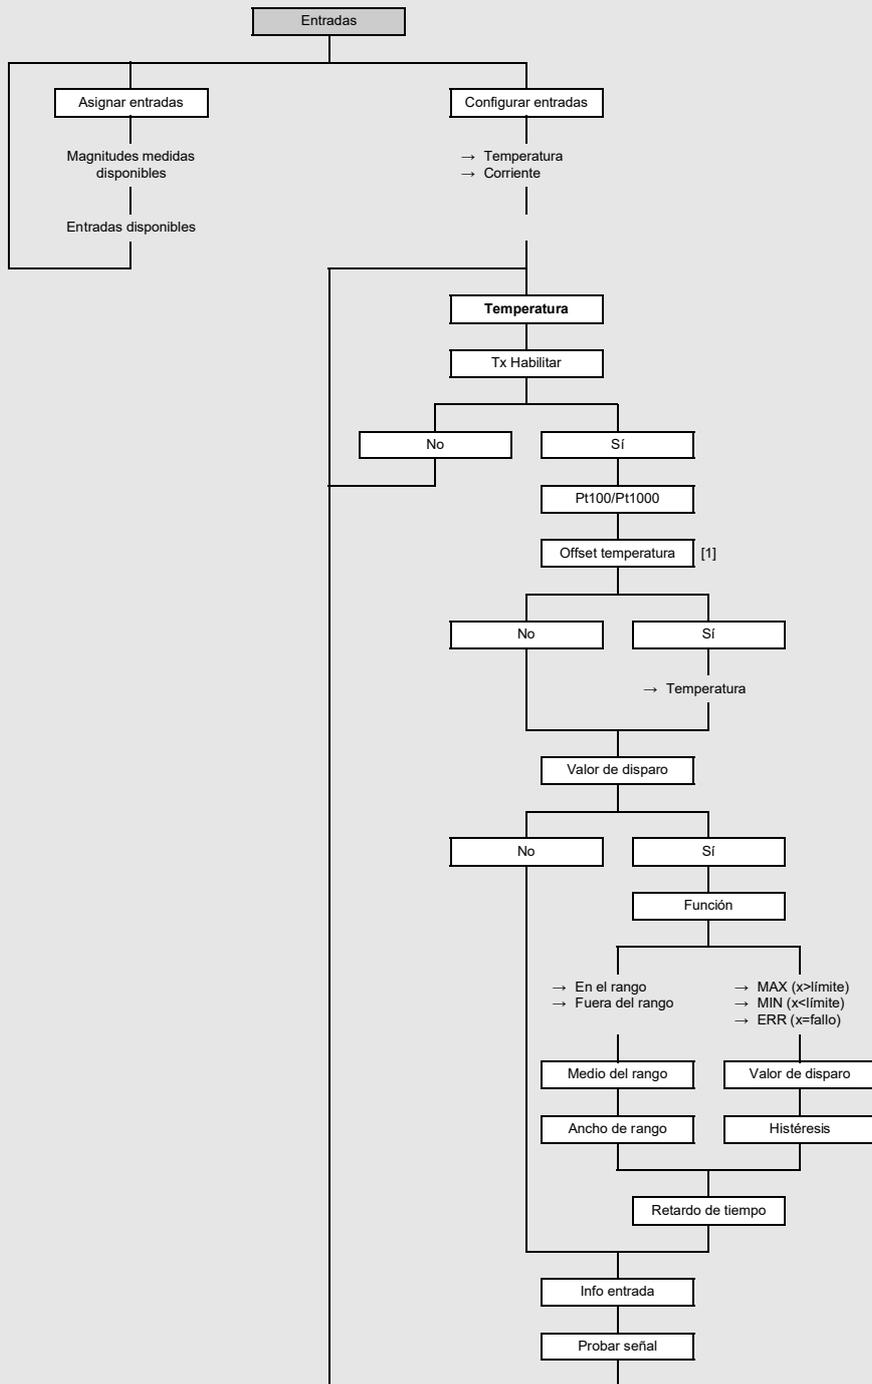


Leyenda

[1] únicamente si está habilitado en Otros\Dialogos\menús

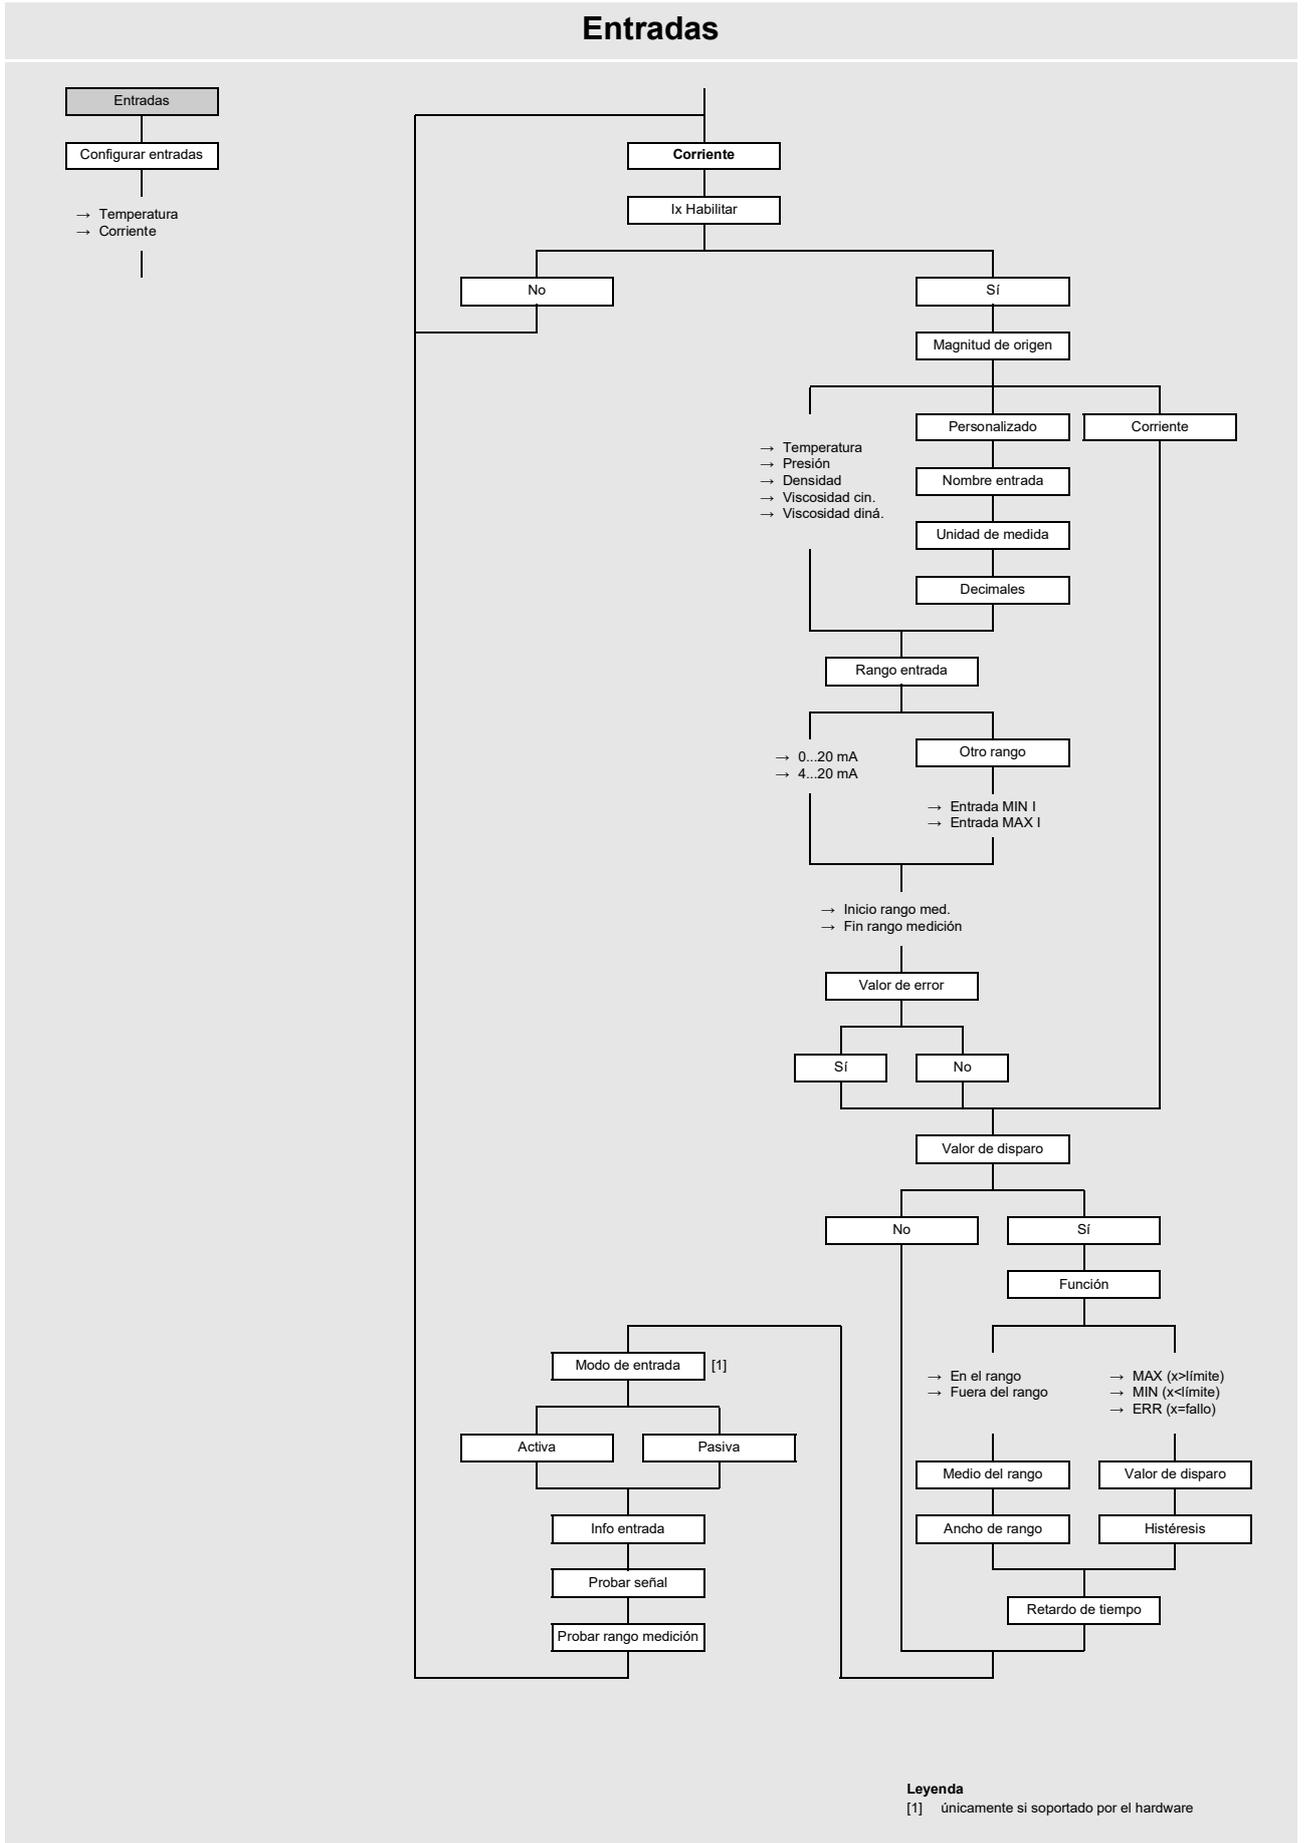

Ajustes especiales

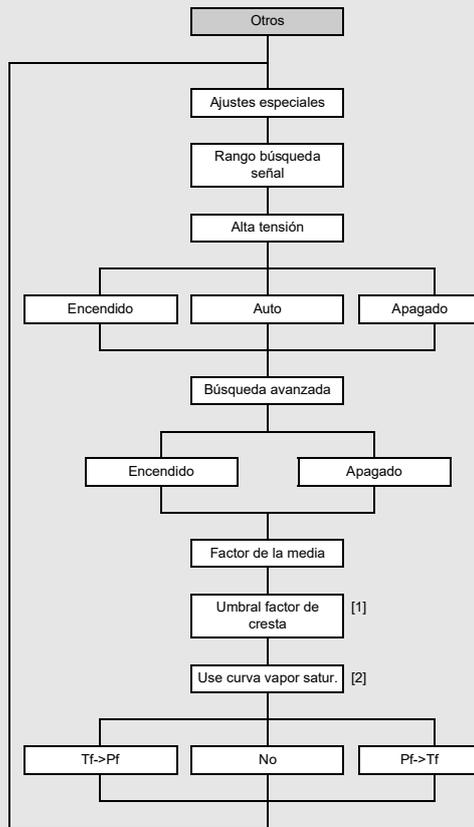


Leyenda

- [1] únicamente en los modos ExpertUser, SuperUser y SuperUser avanzado
- [2] únicamente en medición de vapor

Calibración

Si Parám. basad. en canal ha sido seleccionada para la configuración del punto de medición, es posible realizar los ajustes individualmente para cada canal de medición.

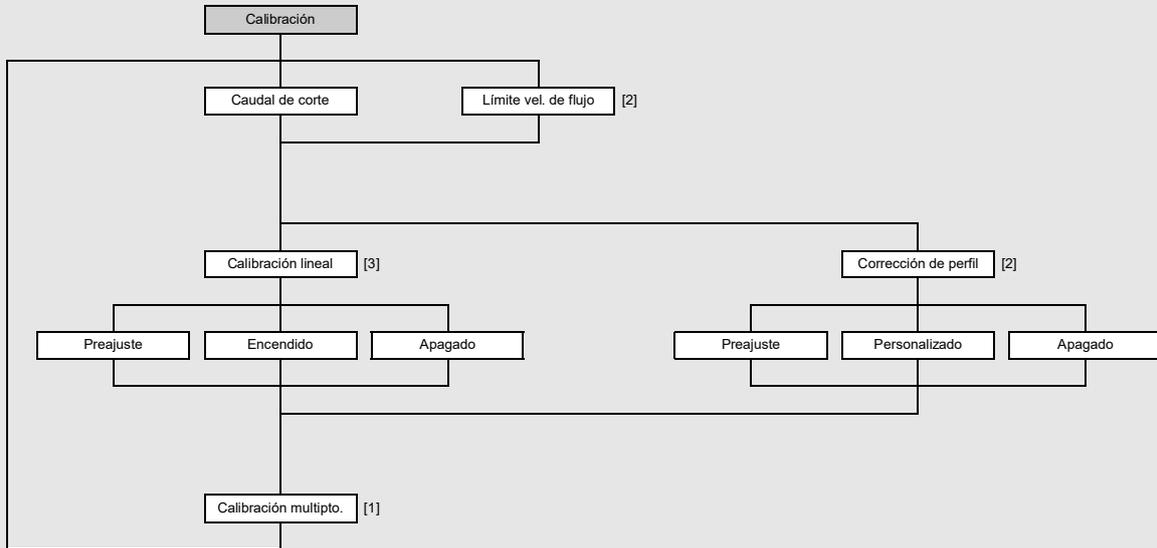


Leyenda


- [1] únicamente si está habilitado en Otros\Medición\Ajustes medición
- [2] únicamente en los modos ExpertUser, SuperUser y SuperUser avanzado
- [3] únicamente en los modos SuperUser y SuperUser avanzado

Eventos – resumen


Disparo

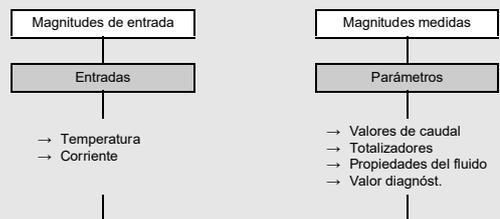


Condición

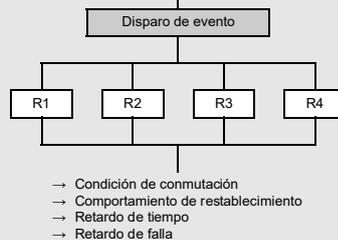

Acción

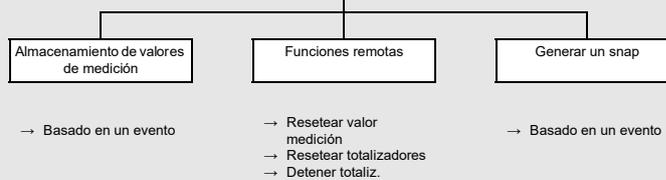


Definir el disparo de evento

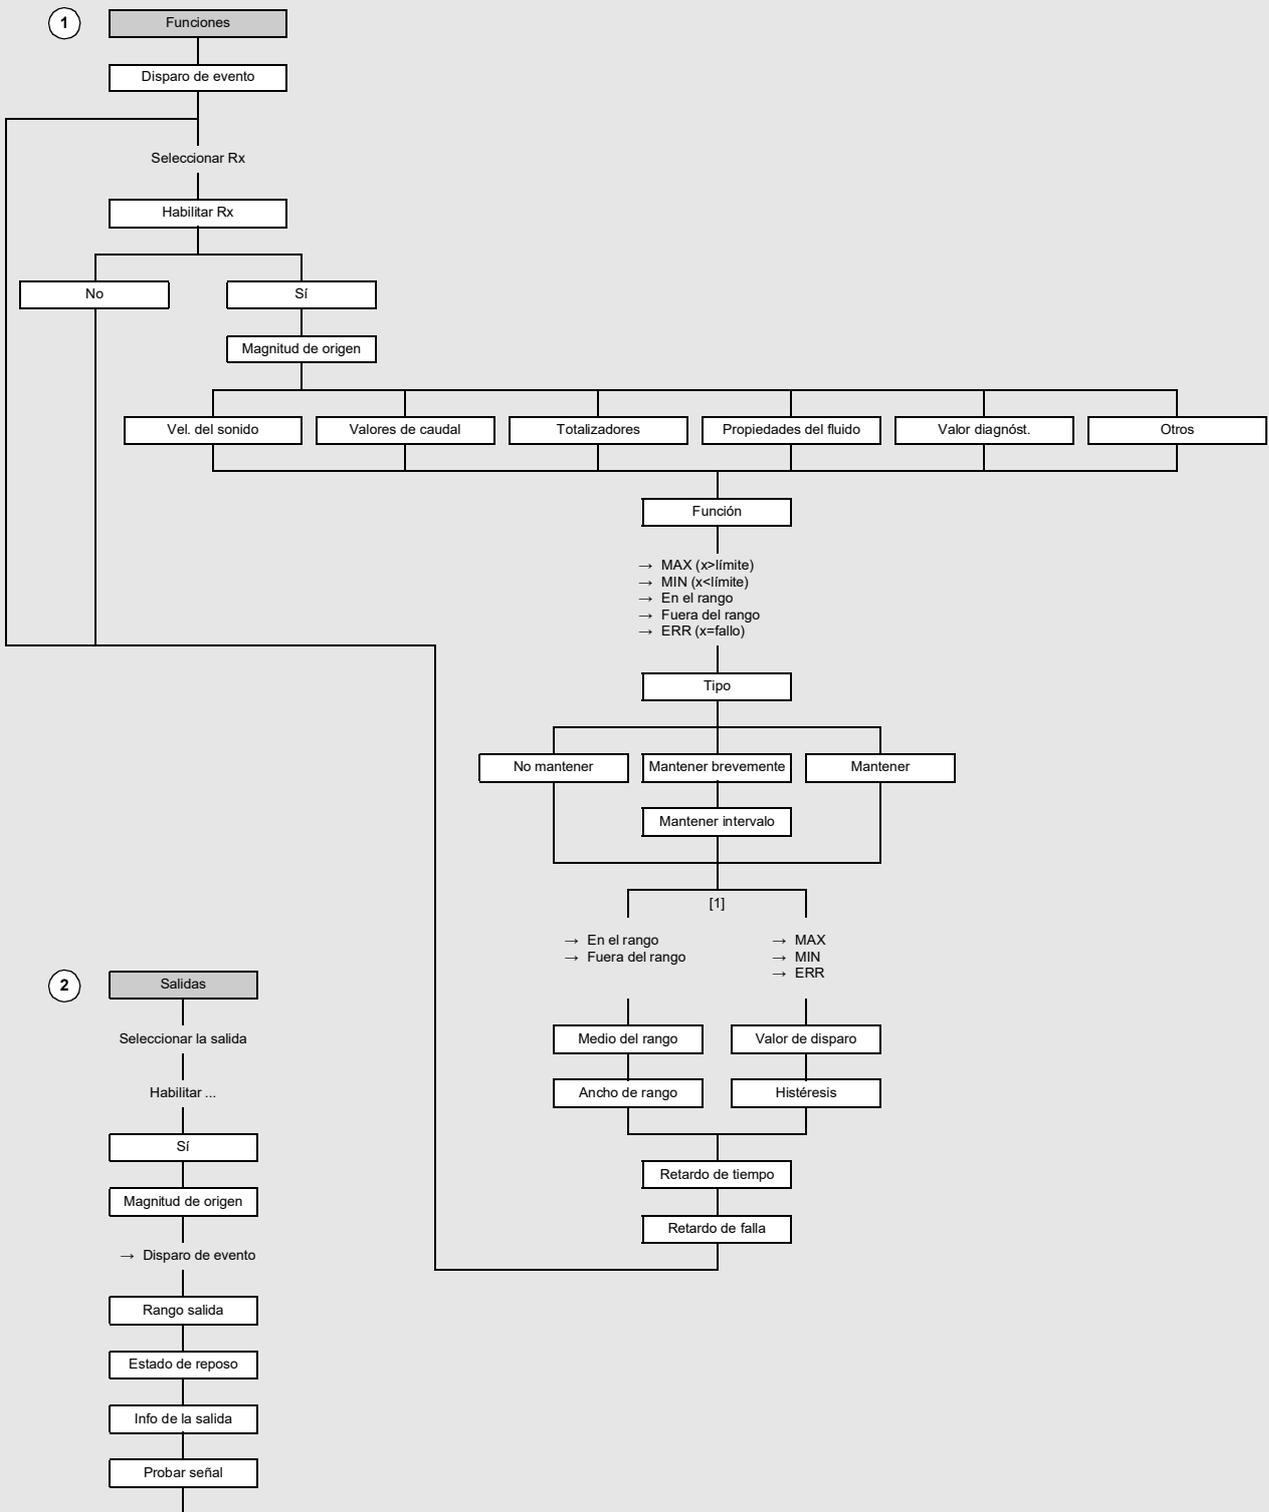


Leyenda
[1] depende de la función seleccionada

Funciones remotas


1 Disparo

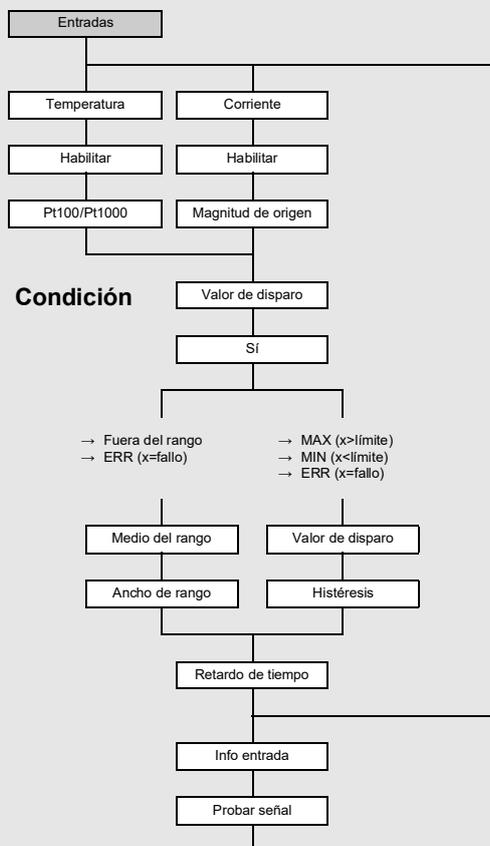

Condición

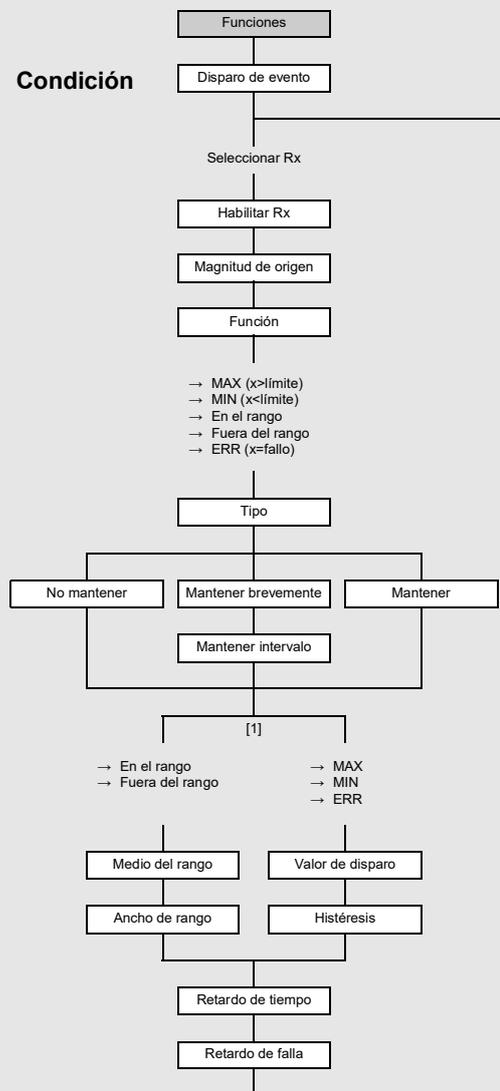

2 Acción

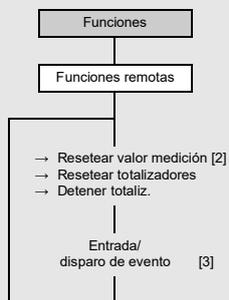


Leyenda


- [1] depende de la función seleccionada
- [2] únicamente controlable a través de las entradas
- [3] lista de entradas disparables y disparos de evento que han sido parametrizados

Almacenamiento de valores de medición basado en un evento


1 Disparo

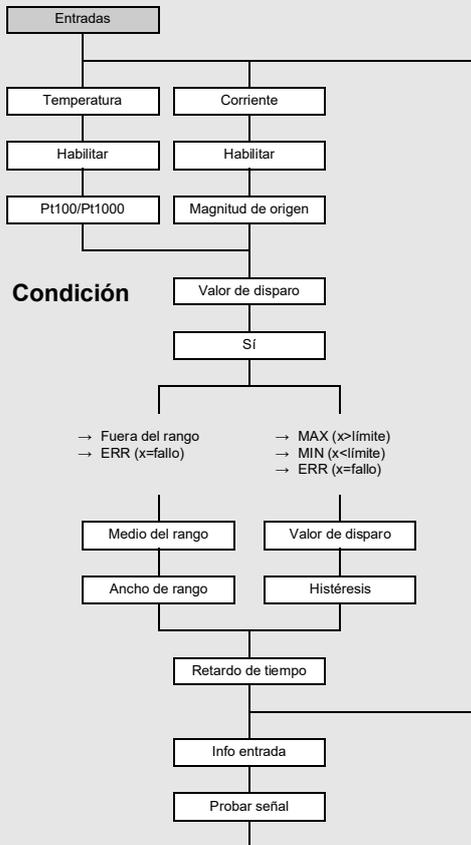

2 Acción

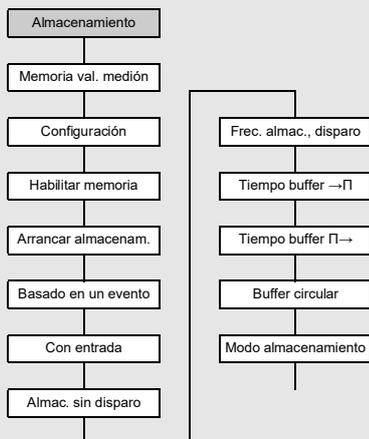

Condición

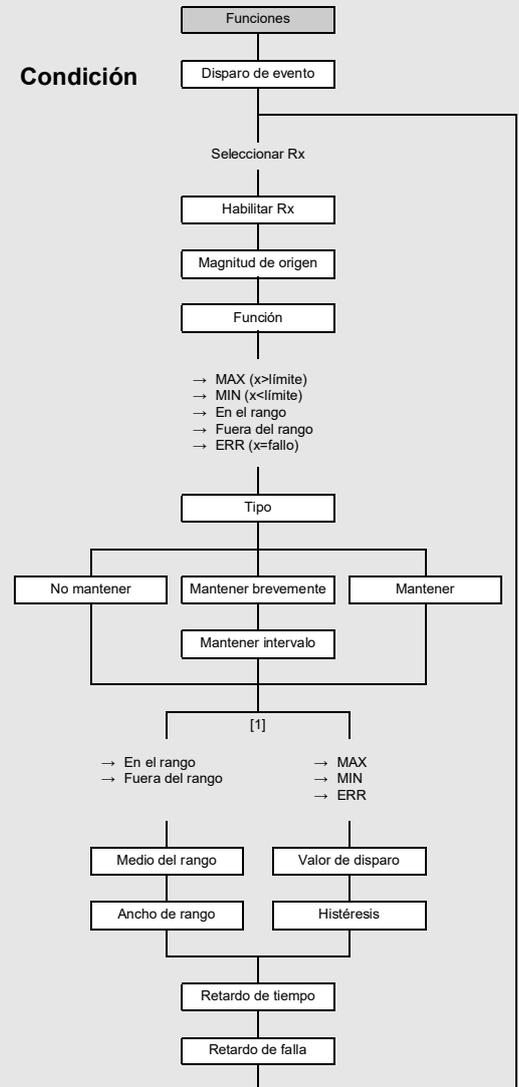

Leyenda

[1] depende de la función seleccionada

B Unidades de medida

Longitud/rugosidad

unidad de medida	descripción
mm	milímetro
in	pulgada

Temperatura

unidad de medida	descripción
°C	grado Celsius
°F	grado Fahrenheit

Presión

unidad de medida	descripción
bar (a)	bar (absoluta)
bar (g)	bar (relativa)
psi (a)	libra por pulgada cuadrada (absoluta)
psi (g)	libra por pulgada cuadrada (relativa)

Densidad

unidad de medida	descripción
g/cm ³	gramo por centímetro cúbico
kg/cm ³	kilogramo por centímetro cúbico

Velocidad del sonido

unidad de medida	descripción
m/s	metro por segundo
fps (ft/s)	pie por segundo

Viscosidad cinemática

unidad de medida	descripción
mm ² /s	milímetro cuadrado por segundo

$$1 \text{ mm}^2/\text{s} = 1 \text{ cSt}$$

Velocidad de flujo

unidad de medida	descripción
m/s	metro por segundo
cm/s	centímetro por segundo
in/s	pulgada por segundo
fps (ft/s)	pie por segundo

Caudal volumétrico de servicio

unidad de medida	descripción	caudal volumétrico de servicio (totalizado) ⁽¹⁾
m ³ /d	metro cúbico por día	m ³
m ³ /h	metro cúbico por hora	m ³
m ³ /min	metro cúbico por minuto	m ³
m ³ /s	metro cúbico por segundo	m ³
km ³ /h	kilómetro cúbico por segundo	km ³
ml/min	milímetro por minuto	l
l/h	litro por hora	l
l/min	litro por minuto	l
l/s	litro por segundo	l
hl/h	hectolitro por hora	hl
hl/min	hectolitro por minuto	hl
hl/s	hectolitro por segundo	hl
Ml/d (Megalit/d)	megalitro por día	Ml
bb1/d ⁽⁴⁾	barril por día	bb1
bb1/h ⁽⁴⁾	barril por hora	bb1
bb1/m ⁽⁴⁾	barril por minuto	bb1
bb1/s ⁽⁴⁾	barril por segundo	bb1
USgpd (US-gal/d)	galón por día	gal
USgph (US-gal/h)	galón por hora	gal
USgpm (US-gal/m)	galón por minuto	gal
USgps (US-gal/s)	galón por segundo	gal
KGPM (US-Kgal/m)	kilogalón por minuto	kgal
MGD (US-Mgal/d)	millón de galones por día	Mgal
CFD	pie cúbico por día	cft ⁽²⁾
CFH	pie cúbico por hora	cft
CFM	pie cúbico por minuto	cft
CFS	pie cúbico por segundo	aft ⁽³⁾
MMCFD	millón de pies cúbicos por día	MMCF

⁽¹⁾ selección a través de Parámetros\Unidades de medida

⁽²⁾ cft: cubic foot (pie cúbico)

⁽³⁾ aft: acre foot (acre pie)

⁽⁴⁾ En el elemento del menú Otros\Unidades de medida\Tipo de barril es posible determinar cual tipo de barril debe ser visualizado al ajustar la unidad de medida para el caudal volumétrico normal/de servicio y caudal volumétrico normal/de servicio totalizado. Si el tipo de barril Imperial (UK) ha sido seleccionado, galones imperiales (UK) son aplicados en vez de galones US.

1 US-gal = 3.78541 l

1 UK-gal = 4.54609 l

US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 l

US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 l

US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 l

Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 l

unidad de medida	descripción	caudal volumétrico de servicio (totalizado) ⁽¹⁾
MMCFH	millón de pies cúbico por hora	MMCF
Igpd (Imp-gal/d)	galón por día	Igal
Igph (Imp-gal/h)	galón por hora	Igal
Igpm (Imp-gal/m)	galón por minuto	Igal
Igps (Imp-gal/s)	galón por segundo	Igal
IKGM (Imp-Kgal/m)	kilogalón por minuto	IKG
IMGD (Imp-Mgal/d)	millón de galones por día	IMG

(1) selección a través de Parámetros\Unidades de medida

(2) cft: cubic foot (pie cúbico)

(3) aft: acre foot (acre pie)

(4) En el elemento del menú Otros\Unidades de medida\Tipo de barril es posible determinar cual tipo de barril debe ser visualizado al ajustar la unidad de medida para el caudal volumétrico normal/de servicio y caudal volumétrico normal/de servicio totalizado. Si el tipo de barril Imperial (UK) ha sido seleccionado, galones imperiales (UK) son aplicados en vez de galones US.

1 US-gal = 3.78541 l

1 UK-gal = 4.54609 l

US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 l

US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 l

US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 l

Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 l

Caudal másico

unidad de medida	descripción	masa (totalizada)
t/h	tonelada por hora	t
t/d	tonelada por día	t
kg/h	kilogramo por hora	kg
kg/min	kilogramo por minuto	kg
kg/s	kilogramo por segundo	kg
g/s	gramo por segundo	g
lb/d	libra por día	lb
lb/h	libra por hora	lb
lb/m	libra por minuto	lb
lb/s	libra por segundo	lb
klb/h	kilo libra por hora	klb
klb/m	kilo libra por minuto	klb

1 lb = 453.59237 g

1 t = 1000 kg

C Referencia

Las siguientes tablas sirven de ayuda para el usuario. La exactitud de los datos depende de la composición, de la temperatura y del procesamiento del material. FLEXIM no asume ninguna responsabilidad por datos inexactos.

C.1 Velocidad del sonido de materiales de la tubería y del revestimiento seleccionados a 20 °C

Los valores de algunos de estos materiales están guardados en la base de datos del transmisor. En la columna c_{flow} se visualiza la onda sonora (longitudinal o transversal), que se usa para la medición del caudal.

material (visualización)	explicación	c_{trans} [m/s]	c_{long} [m/s]	c_{flow}
Acero al carbono	acero, normal	3230	5930	trans
Acero inoxidable	acero inoxidable	3100	5790	trans
DUPLEX	acero dúplex	3272	5720	trans
Titanio	titanio	3067	5955	trans
Cobre	cobre	2260	4700	trans
Aluminio	aluminio	3100	6300	trans
Cu-Ni-Fe	aleación cobre-níquel-hierro	2510	4900	trans

La velocidad del sonido depende de la composición y del procesamiento del material. La velocidad del sonido de aleaciones y de materiales de fundición está sometida a grandes fluctuaciones. Los valores únicamente sirven de orientación.

C.2 Rugosidades típicas de tuberías

Los valores se basan en experiencias hechas y mediciones.

material	rugosidad absoluta [mm]
tuberías de metales estiradas no ferrosos, vidrio, plástico y metales ligeros	0...0.0015
tuberías de acero estiradas	0.01...0.05
superficie finamente alisada, rectificada	máx. 0.01
superficie alisada	0.01...0.04
superficie desbastada	0.05...0.1
tuberías de acero soldadas, nuevas	0.05...0.1
limpiados tras uso prolongado	0.15...0.2
con corrosión moderada, incrustaciones ligeras	máx. 0.4
incrustaciones graves	máx. 3
tuberías de fundición:	
con revestimiento interior de betún	> 0.12
nuevos, sin revestimiento interior	0.25...1
con corrosión ligera	1...1.5
con incrustaciones	1.5...3

D Informaciones legales - licencias Open Source

El software incluido en este producto contiene el siguiente software de código abierto que está sujeto a la licencia Apache versión 2.0, enero de 2004:

1. uC-TCP-IP

<https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/tree/v3.06.01>

<https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/LICENSE>

<https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/NOTICE>

ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

2. uC-Common

<https://github.com/weston-embedded/uC-Common/tree/v1.02.01>

<https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/LICENSE>

<https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/NOTICE>

ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

3. uC-DHCPc

<https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/tree/v2.11.01>

<https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/LICENSE>

<https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/NOTICE>

ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

4. uC-LIB

<https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/tree/v1.39.01>

<https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/LICENSE>

<https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/NOTICE>

ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50 %) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. **Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. **Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Para obtener más información: **Emerson.com**

© 2024 Emerson. Reservados todos los derechos.

Los términos y condiciones de venta de Emerson están disponibles a pedido. El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Flexim es una marca de una de las empresas de la familia de Emerson. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.